


Допълнителни инструкции



**Прочетете
внимателно преди
пускане в
експлоатация!**

**Запазете за употреба
ПО-КЪСНО**

Тази инструкция за експлоатация и монтаж е неделима част от машината. Доставчиците на нови и употребявани машини са задължени да документират писмени, че инструкцията за експлоатация и монтаж е доставена заедно с машината и е предадена на клиента.

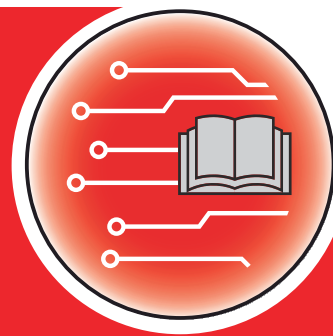

AXIS 25 ISOBUS

Версия 6.10.00

5903838-**b**-bg-0925

оригинална инструкция

Уважаеми клиенти,

Със закупуването на управлението на машината AXIS 25 ISOBUS за разпръсквачката на минерален тор AXIS 25 Вие показахте доверие в нашия продукт. Благодарим ви! Ние искаме да оправдаем това доверие. Вие закупихте мощно и надеждно управление на машината.

Ако срещнете неочаквани проблеми: Нашата служба за обслужване на клиенти е винаги на Ваше разположение.



Молим ви да прочетете тази инструкция за експлоатация и инструкцията за експлоатация на машината старателно преди пускането в експлоатация и да спазвате указанията.

В тази инструкция може да са описани оборудване и опции, които не са включени в оборудването Управлението на машината.



Обърнете внимание на серийния номер на Управлението на машината и машината.

Управлението на машината AXIS 25 ISOBUS е фабрично калибрирано за разпръсквачката на минерален тор, с която е доставено. То не може да бъде свързано към друга машина без допълнително повторно калибриране.

Моля, нанесете тук серийния номер на управлението на машината и на машината. При свързване на управлението на машината към машината трябва да проверите тези номера.

Сериен номер на електронното управление на машината:

Сериен номер на машината:

Година на производство на машината:

Технически подобрения

Ние се стремим да подобряваме непрекъснато нашите продукти. Затова си запазваме правото да въвеждаме без предварително предупреждение всякакви подобрения и изменения, които сметем за необходими за нашите уреди, без задължение за въвеждане на тези подобрения или изменения на вече продадени машини.

Ще отговорим с удоволствие на Вашите допълнителни въпроси.

С уважение,

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Съдържание

1	Указания за потребителя	7
1.1	За тази инструкция за експлоатация	7
1.2	Значение на предупредителните указания	7
1.3	Указания за представянето на текст	8
1.3.1	Ръководства и указания	8
1.3.2	Списъци	9
1.3.3	Препратки	9
1.3.4	Йерархия на менютата, клавиши и навигация	9
2	Устройство и функция	10
2.1	Преглед на поддържаните машини	10
2.2	Елементи за управление	10
2.3	Дисплей	12
2.3.1	Описание на работния екран	12
2.3.2	Полета за индикация	14
2.3.3	Индикация за състоянието на дозиращия шибър	15
2.3.4	Индикация за частичните ширини	16
2.3.5	Показване на статуса на ЕМС	16
2.4	Библиотека на използваните символи	17
2.4.1	Навигация	17
2.4.2	Менюта	17
2.4.3	Символи на работния екран	18
2.4.4	Други символи	20
2.5	Структурен преглед на меню	21
3	Закрепване и монтаж	23
3.1	Изисквания към трактора	23
3.2	Връзки, щепселни гнезда	23
3.2.1	Захранване	23
3.2.2	Свързване на управлението на машината	23
3.2.3	Подготовка на дозиращия шибър	24
4	Управление	26
4.1	Включване на управлението на машината	26
4.2	Навигация в менютата	27
4.3	Главно меню	28
4.4	Настройки за тор	29

4.4.1	Количество използван тор.....	31
4.4.2	Настройване на работната ширина.....	32
4.4.3	Коефициент изтичане	32
4.4.4	Калибриране.....	33
4.4.5	Тип на разпръскващия диск.....	35
4.4.6	Обороти	36
4.4.7	Режим на гранично разпръскване.....	36
4.4.8	Количество на гранично разпръскване.....	37
4.4.9	Изчисляване на OptiPoint	37
4.4.10	GPS Control info.....	39
4.4.11	Таблицы с дози тор	40
4.5	Настройки на машината.....	42
4.5.1	AUTO/MAN режим.....	45
4.5.2	+/- количество.....	46
4.6	Бързо изпразване.....	47
4.7	Система/тест.....	48
4.7.1	Брояч общи данни	49
4.7.2	Тест/Диагностика.....	50
4.7.3	Сервиз.....	51
4.8	Info.....	51
4.9	Возна/Дневен брояч.....	52
4.9.1	Дневен брояч пробег.....	52
4.9.2	Остатък (kg, ha, m).....	53
4.9.3	Тариране возна.....	54
4.10	Специални функции.....	55
4.10.1	Промяна на системата от мерни единици.....	55
4.10.2	Използване на джойстик.....	55
5	Режим на разпръскване	59
5.1	Извикване на оставащото количество тор по време на разпръскване.....	59
5.2	Устройство за гранично разпръскване TELIMAT X.....	60
5.3	Работа с частични ширини	60
5.3.1	Показване на типа разпръскване на работния екран	60
5.3.2	Разпръскване с ограничени частични ширини: VariSpread V18.....	61
5.3.3	Режим на разпръскване с една частична ширина и в режим на гранично разпръскване.....	63
5.4	Разпръскване в автоматичен режим на работа (AUTO km/h + AUTO kg).....	64
5.5	Разпръскване с режим на работа AUTO km/h + стат. kg.....	65
5.6	Измерване при празен ход.....	66
5.6.1	Автоматично измерване при празен ход.....	66
5.6.2	Ръчно измерване при празен ход.....	68
5.7	Разпръскване в режим на работа AUTO km/h.....	68
5.8	Разпръскване в режим на работа MAN km/h.....	69
5.9	Разпръскване в режим на работа MAN Skala	70
5.10	GPS-Control	71
6	Алармени съобщения и възможни причини	74
6.1	Значение на алармените съобщения.....	74
6.2	Повреда/аларма.....	77

6.2.1	Потвърждаване на аларменото съобщение	77
7	Специално оборудване	78
8	Гаранция и гаранционни задължения	79

1 Указания за потребителя

1.1 За тази инструкция за експлоатация

Тази инструкция за експлоатация е **неделима част** от управлението на машината.

Инструкцията за експлоатация съдържа важни указания за **безопасно, целесъобразно** и икономично **използване** и **техническо обслужване** на управлението на машината. Неговото спазване спомага за **предотвратяване** на **опасности**, намаляване на разходите за ремонт и времето на принудителни престои, и повишава надеждността и експлоатационния живот на управляваната с блока за управление машина.

Инструкцията за експлоатация трябва да се съхранява под ръка на мястото на използване на управлението на машината (напр. в трактора).

Инструкцията за експлоатация не отменя Вашата **лична отговорност** като собственик и обслужващ персонал на управлението на машината.

1.2 Значение на предупредителните указания

Предупредителните указания в тази инструкция са систематизирани в съответствие със степента на опасност и на вероятността за нейното възникване.

Знаците за опасност обръщат внимание на остатъчните опасности при работа с машината. Използваните указания за безопасност са структурирани, както следва:

Символ + **сигнална дума**

Обяснение

Нива на опасност на предупредителните указания

Нивото на опасност е обозначено със сигнална дума. Нивата на опасност са класифицирани, както следва:

ОПАСНОСТ!

Вид и източник на опасността

Това предупредително указание предупреждава за непосредствена опасност за здравето и живота на хората.

Неспазването на тези предупредителни указания води до тежки наранявания, също със смъртоносен изход.

► Задължително спазвайте описаните мерки за избягването на тази опасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

Вид и източник на опасността

Това предупредително указание предупреждава за възможна опасна ситуация за здравето на хората.

Пренебрегването на това предупредително указание води до тежки наранявания.

- ▶ Задължително спазвайте описаните мерки за избягването на тази опасност.

БЛАГОРАЗУМ!

Вид и източник на опасността

Това предупредително указание предупреждава за възможна опасна ситуация за здравето на хората.

Пренебрегването на това предупредително указание води до наранявания.

- ▶ Задължително спазвайте описаните мерки за избягването на тази опасност.

УКАЗАНИЕ!

Вид и източник на опасността

Това предупредително указание предупреждава за материални щети и вреди за околната среда.

Пренебрегването на това предупредително указание води до повреди на машината и щети за околната среда.

- ▶ Задължително спазвайте описаните мерки за избягването на тази опасност.



Какво е указание:

Общите указания съдържат съвети за използване и особено важна информация, но не и предупреждения за опасности.

1.3 Указания за представянето на текст

1.3.1 Ръководства и указания

Стъпките на действие, които ще бъдат изпълнявани от обслужващия персонал, се изобразяват, както следва.

- ▶ Стъпка от инструкцията за действие 1
- ▶ Стъпка от инструкцията за действие 2

1.3.2 Списъци

Списъците без задължителна последователност са представени като списък с точки:

- Характеристика А
- Характеристика В

1.3.3 Препратки

Препратките към други части от текста в документа са представени с номер на параграф, текст на заглавие, респ. номер на страницата:

- **Пример:** Съблюдавайте също 2 *Устройство и функция*

Препратките към други документи са представени като указание или инструкция без точен номер на глава или страница:

- **Пример:** Съблюдавайте указанията в инструкцията за експлоатация, предоставена от производителя на карданныя вал.

1.3.4 Йерархия на менютата, клавиши и навигация

Менютата са елементи, които се показват в прозореца **Главно меню**.

В менютата са изброени **подменюта**, респ. **елементи от менюта**, в които можете да извършвате настройки (списъци за избор, въвеждане на текст или числа, стартиране на функция).

Различните менюта и софтуерни клавиши на управлението на машината се показани с **удебелен шрифт**.

Йерархията и пътят до желания елемент от менюто са обозначени със > (стрелка) между менюто, елемента от менюто, респ. елементите от менюто:

- Система / **тест** > Тест/диагностика > Напрежение означава, че ще достигнете елемента от менюто Напрежение чрез менюто Система / **тест** и елемента от менюто Тест/диагностика.
 - Стрелката > съответства на задействане на **колелото за превъртане**, респ. на софтуерния клавиш на екрана (сензорния екран).

2 Устройство и функция



Тази глава е ограничена до описанието на функциите на електронното управление на машината, без да се посочва конкретен ISOBUS терминал.

- Спазвайте инструкциите за обслужване на ISOBUS терминала , дадени в съответната инструкция за експлоатация.

2.1 Преглед на поддържаните машини



Някои модели не се предлагат във всички страни.


- AXIS 25 (+W)

Поддържани функции

- Разпръскване в зависимост от скоростта на движение
- Регулиране на оборотите
 - AXIS 25 EMC + W: Обороти на карданныя вал
- EMC – управление на масовия поток
- Плавно превключване на частични ширини

2.2 Елементи за управление

- *ISOBUS Lite във връзка с CCI-60*

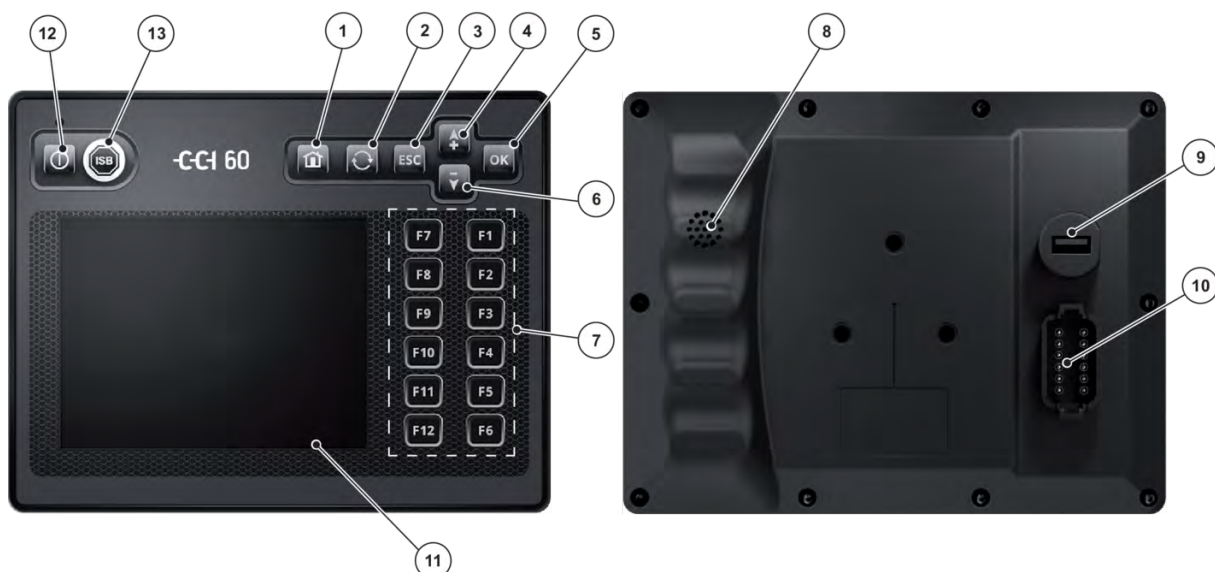

Фиг. 1: Елементи за управление

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| [1] Клавиш Главно меню | [8] Зумер |
| [2] Клавиш за смяна | [9] USB интерфейс |
| [3] Клавиш ESC | [10] Щепсел за монтаж DT/A. |
| [4] Стрелкови клавиш нагоре | [11] Екран |
| [5] Клавиш ОК | [12] Бутон ВКЛ/ИЗКЛ |
| [6] Стрелкови клавиш надолу | [13] клавиша ISB |
| [7] Функционални клавиши F1 до F12 | |

1	Клавиш Главно меню	Върнете се в главното меню
2	Клавиш за смяна	Отидете на следващата машина
3	Клавиш ESC	Бутонът ESC има същата функция като софтуерните бутони ESC или назад на работна маска: • Прекъсване на стартирано действие. • Върнете се на работна маска по-високо ниво. • Промените не се запазват, предишната стойност се запазва.
4	Стрелкови клавиш нагоре	С клавишите със стрелки се навигира през бутоните на работната маска. ► Придвижете се до желанния софтуерен бутон. ► Натиснете бутона ОК. Софтуерните бутони, на които е зададен един от функционалните клавиши F1-F12, не се достигат с стрелковите клавиши.

5	Клавиш ОК	Бутонът ОК има същата функция като софтуерния бутон ОК в работна маска: - Запазване на променена стойност. - Потвърдете съобщение.
6	Стрелкови клавиш надолу	Вижте 4 - стрелкови клавиш нагоре
7	Функционални клавиши F1 до F12	Вдясно от екрана са 12 функционални клавиша (F1-F12). Бутоните могат да се използват като алтернатива на софтуерните бутони, показани от дясната страна на екрана.
8	Зумер	Силният зумер се използва за: - Сигнализиране на алармени състояния. - Даване на акустична обратна връзка.
9	USB интерфейс	USB интерфейсът е защитен от влага и прах с покриваща капачка.
10	Щепсел за монтаж DT/A.	12-пинов щекерен съединител
11	Екран	- Чувствителен на допир дисплей (сензорен екран) - Размер 5,7" - Резолюция: 640x480 пиксела - Ярък и подходящ за дневна и нощна работа Като алтернатива на сензорния екран терминалът може да се управлява изцяло с помощта на клавишите за управление и функционалните клавиши.
12	Бутон ВКЛ/ИЗКЛ	Включете/изключете терминала
13	клавиша ISB	Изпращане на ISB команда (ако е налична)

2.3 Дисплей


Дисплеят показва информация за текущото състояние, възможностите за избор и въвеждане на електронното управление на машината.

Основната информация за работата на машината се показва на **работния екран**.

2.3.1 Описание на работния екран



Точният вид на работния екран зависи от избраните в момента настройки и типа на машината.

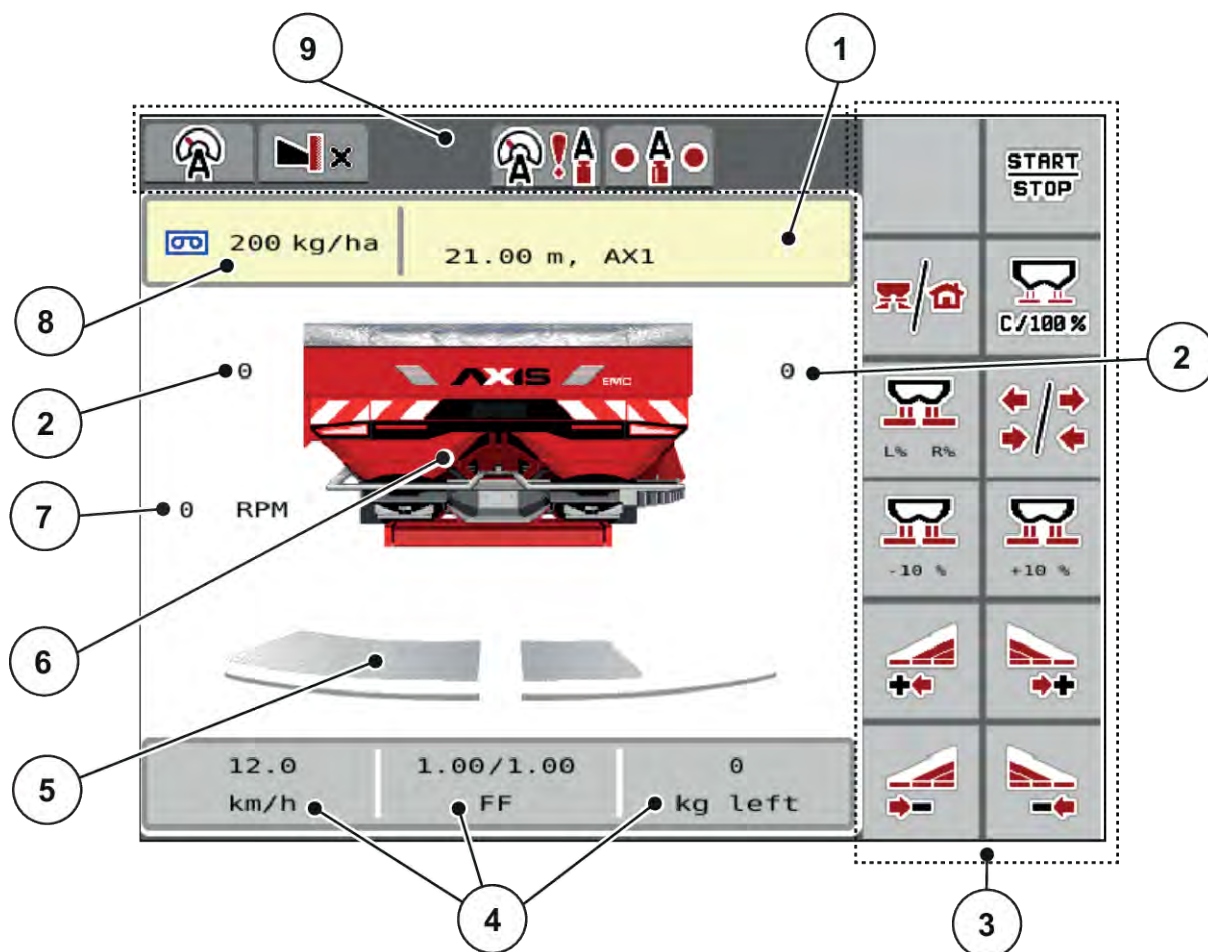

Фиг. 2: Дисплей на управлението на машината AXIS 25


- | | |
|---|---|
| <p>[1] Индикация информация за тор (име на тора, работна ширина и вид разпръскващ диск)
Софтуерен клавиш: Адаптиране в таблицата с дози тор</p> <p>[2] Положение на дозирация шибър дясно/ляво</p> <p>[3] Функционални клавиши</p> <p>[4] Свободно програмируеми полета за индикация</p> <p>[5] Състояние на отвора на дозирация шибър дясно/ляво</p> | <p>[6] Индикация разпръсквачка на минерален тор</p> <p>[7] Обороти на разпръскващия диск</p> <p>[8] Текущо количество използван тор от настройките на тора или управлението на задачите
Софтуерен клавиш: директно въвеждане на количеството използван тор</p> <p>[9] Други символи (режим на работа, състояние на ЕМС и др.)</p> |
|---|---|

2.3.2 Полета за индикация

Работният екран съдържа три свободно програмируеми полета за индикация. Полетата за индикация да бъдат зададени следните стойности:

Работният екран съдържа три свободно програмируеми полета за индикация. Полетата за индикация да бъдат зададени следните стойности:

- Скорост на движение
- Коефициент изтичане (КИ)
- Дн.брч ha
- kg дн.брч.
- Дн.брч t
- Остатък kg
- Остатък t
- Остатък ha
- Вр.прз.ход (време до следващото измерване при празен ход)
- Въртящ момент (задвижване на разпръскващия диск)
- Въртящ момент на празен ход

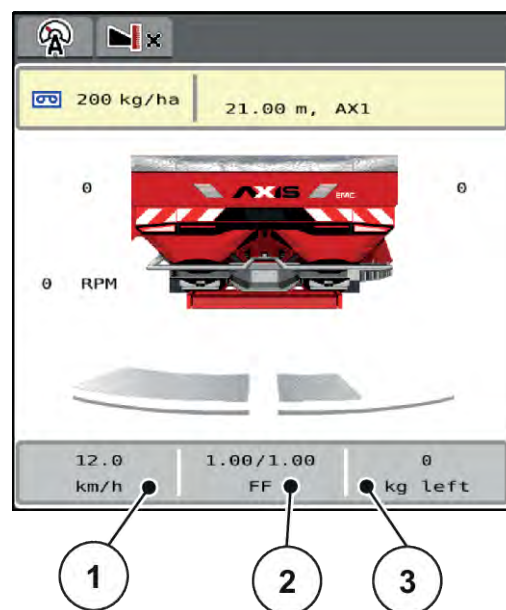

Фиг. 3: Полета за индикация

- [1] Поле за индикация 1
- [2] Поле за индикация 2
- [3] Поле за индикация 3

Избор на индикация

- Натиснете съответното Поле за индикация на сензорния екран.


Дисплеят показва възможните индикации.

- Маркирайте новата желана стойност.
- Натиснете клавиша ОК.

Дисплеят показва работния екран.

Новата стойност се показва в съответното поле за индикация.

2.3.3 Индикация за състоянието на дозиращия шибър

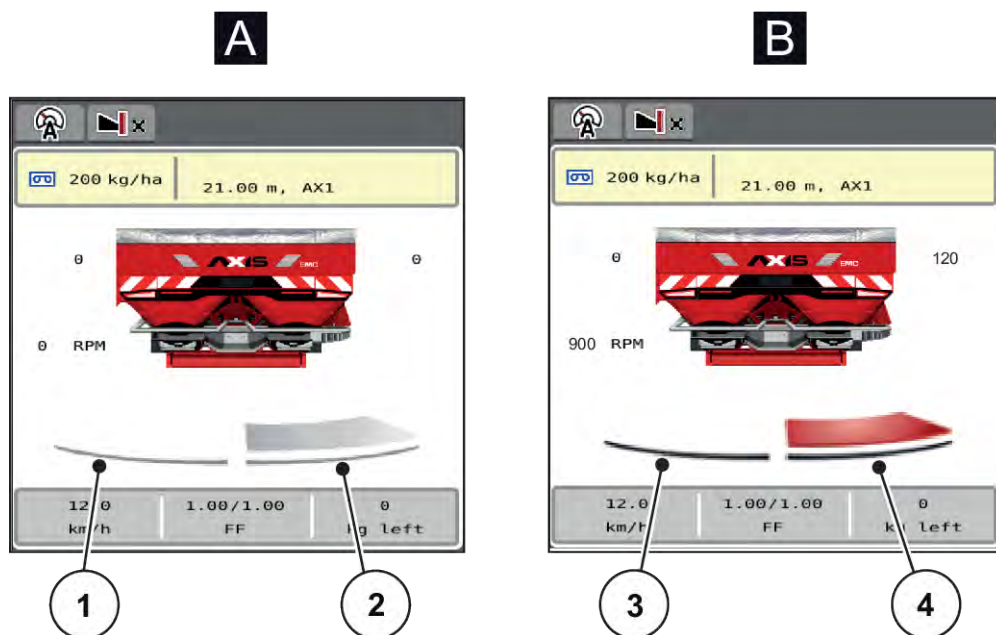

Фиг. 4: Индикация за състоянието на дозиращия шибър

- | | |
|--------------------------------------|--|
| [A] Режим на разпръскване неактивен | [B] Машината е в режим на разпръскване |
| [1] Частичната ширина е деактивирана | [3] Частичната ширина е деактивирана |
| [2] Частичната ширина е активирана | [4] Частичната ширина е активирана |


■ Деактивиране на цяла страна на разсейване



В граничната зона цяла страна на разпръскване може да бъде деактивирана незабавно. Това е от помощ за бързо разпръскване особено в ъгловите зони на полето.

- Натиснете софтуерния клавиш Намаляване на частични ширини по-големи от 500 ms.

2.3.4 Индикация за частичните ширини

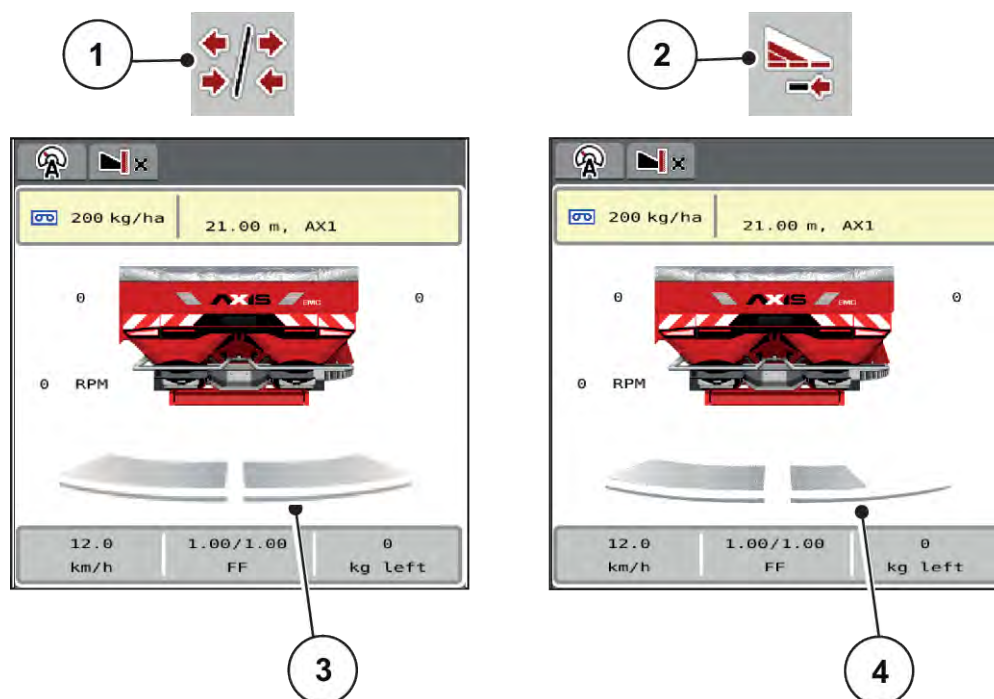

Фиг. 5: Индикация за състоянието на частичните ширини

- | | |
|--|--|
| [1] Клавиш за превключване частични ширини/гранично разпръскване | [3] Активирани частични ширини на цялата работна ширина |
| [2] Клавиш Намаляване дясна частична ширина | [4] Дясната частична ширина е намалена с няколко нива на частична ширина |

Допълнителни опции за индикация и настройка: вижте 5.3 Работа с частични ширини.

2.3.5 Показване на статуса на EMC



Статус на регулирането EMC:

- Червена точка: неактивно регулиране EMC
- Зелена точка: активно регулиране EMC

При разпръскване борд/гранично разпръскване от страната на разпръскването борд/граничното разпръскване няма активно регулиране EMC, поради което точката от съответната страна остава червена.

2.4 Библиотека на използваните символи

2.4.1 Навигация

Символ	Значение
	наляво; предишна страница
	надясно; следваща страница
	назад към предишното меню
	назад към главното меню
	Превключване между работния екран и прозореца на менюто
	Потвърждение на аварийни съобщения
	Прекратяване, затваряне на диалогов прозорец

2.4.2 Менюта

Символ	Значение
	Директно превключване към главното меню от даден прозорец на меню
	Превключване между работния екран и прозореца на менюто
	Работни фарове SpreadLight
	Покривало

Символ	Значение
	Настройки за тор
	Настройки на машината
	Бързо изпразване
	Система/тест
	Информация
	Везна-Дневен брояч

2.4.3 Символи на работния екран

Символ	Значение
	Стартиране на разпръскването и регулиране на използваното количество тор
	Режим на разпръскване е стартиран; спиране на регулирането на количеството използван тор
	Нулиране на изменението на количеството до предварително зададеното количество използван тор
	Превключване между работния екран и прозореца на менюто
	Превключване между гранично разпръскване и частични ширини от лявата, от дясната или и от двете страни на разпръскване
	Частични ширини от лявата страна, гранично разпръскване от дясната страна на разпръскване
	Избор на по-голямо/по-малко количество от лявата, от дясната или и от двете страни на разпръскване (%)

Символ	Значение
	Промяна на количеството + (плюс)
	Промяна на количеството - (минус)
	Промяна на количеството отляво + (плюс)
	Промяна на количеството отляво - (минус)
	Промяна на количеството отдясно + (плюс)
	Промяна на количеството отдясно - (минус)
	Ръчна промяна на количеството + (плюс)
	Ръчна промяна на количеството - (минус)
	Страна на разпръскване отдясно неактивна
	Страна на разпръскване отдясно активна
	Намаляване на частичната ширина отляво (минус) В режим на гранично разпръскване: Продължително натискане (> 500 ms) деактивира веднага цяла страна на разпръскване.
	Частично увеличение на ширината отляво (плюс)

Символ	Значение
	Намаляване на частичната ширина отдясно (минус) В режим на гранично разпръскване: Продължително натискане (> 500 ms) деактивира веднага цяла страна на разпръскване.
	Увеличаване на частичната ширина отдясно (плюс)
	Активиране на функцията за гранично разпръскване/TELIMAT отдясно
	Функцията за гранично разпръскване/TELIMAT отдясно е активна


2.4.4 Други символи

Символ	Значение
	Стартиране на измерване при празен ход, в главното меню
	Режим на гранично разпръскване, на работния екран
	Режим на разпръскване при борда, на работния екран
	Режим на разпръскване борд, в главното меню
	Режим на работа AUTO km/h + AUTO kg
	Режим на работа AUTO km/h
	Режим на работа MAN km/h
	Режим MAN Скала
	Регулирането на потока маса EMC е деактивирано

Символ	Значение
	Статус на EMC
	Загуба на GPS-сигнала (GPS J1939)
	Потокът маса е спаднал под минималната стойност
	Максималният масов поток е превишен

2.5 Структурен преглед на меню

■ *AXIS 25 EMC*

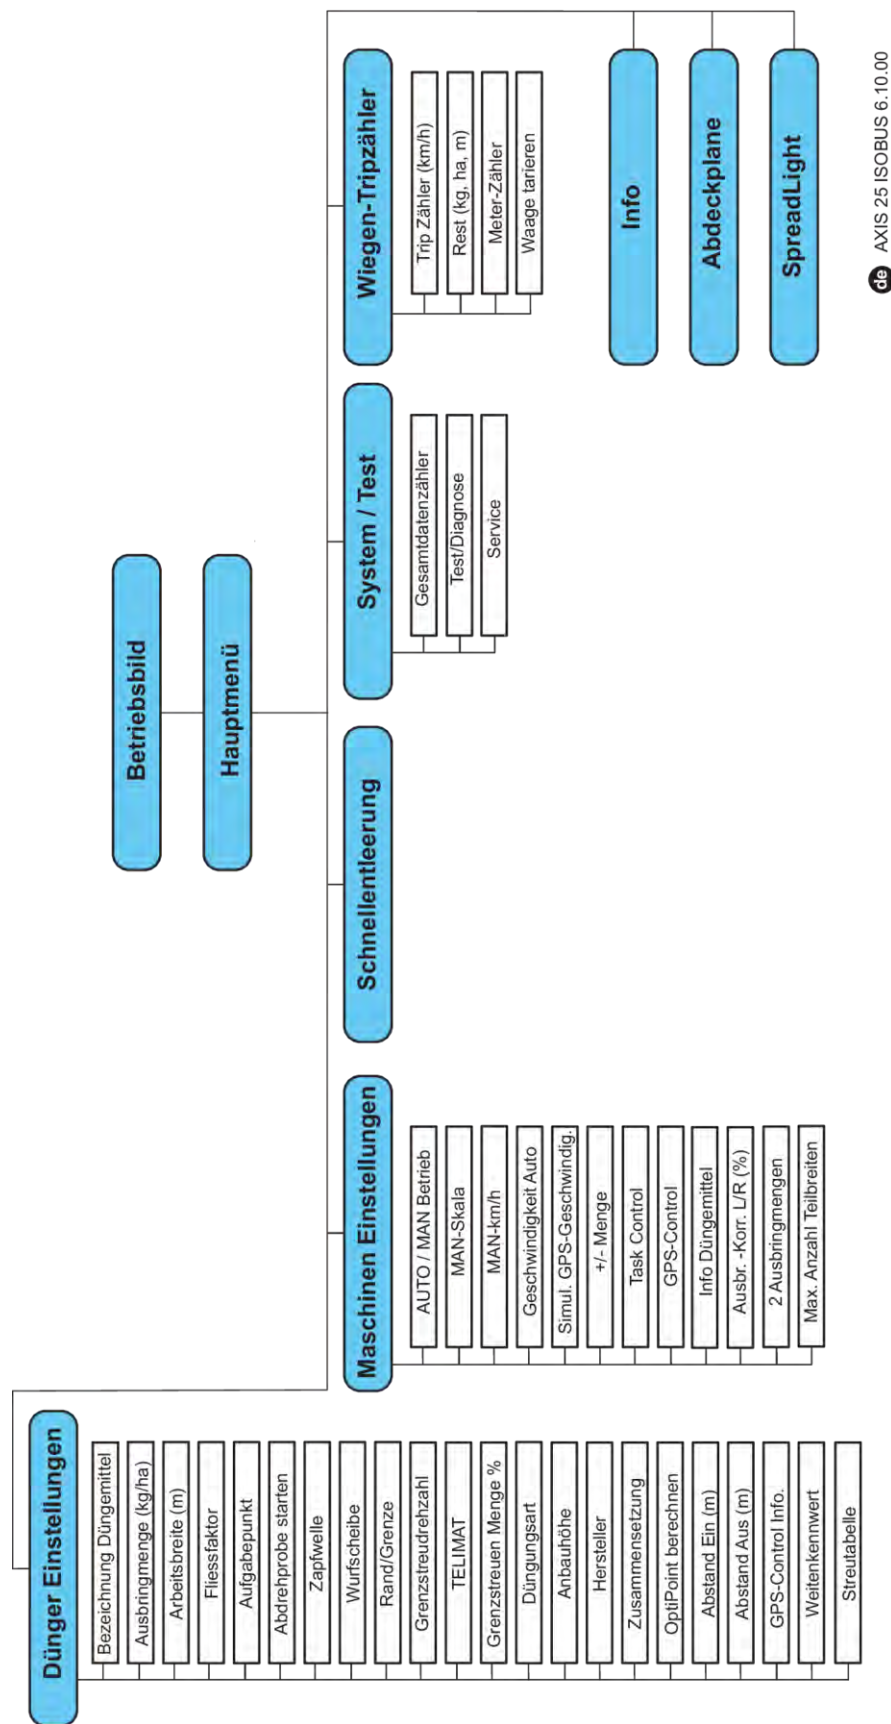

3 Закрепване и монтаж

3.1 Изисквания към трактора

Преди да монтирате управлението на машината, проверете дали тракторът отговаря на следните изисквания:

- Минимално напрежение **11 V** трябва **винаги** да е гарантирано, дори при едновременно свързване на множество консуматори (напр. климатична инсталация, осветление).
- AXIS 25: Оборотите на силоотводния вал трябва да имат посочените по-долу стойности и да се спазват (основна предпоставка за правилна работна ширина).
 - AXIS 25: минимум **540** об./мин.



При трактори без превключваща при натоварване предавателна кутия скоростта на движение трябва да се задава чрез настройка на правилното предавателно отношение така, че да съответства на обороти на силоотводния вал от **540 U/min** (AXIS 25).

- 9-полюсно щепселно гнездо (ISO 11783) от задната страна на трактора за свързване на управлението на машината с ISOBUS
- 9-полюсно щепселно гнездо за терминал (ISO 11783) за свързване на ISOBUS терминал с ISOBUS



Ако тракторът не разполага с 9-полюсно щепселно гнездо, е възможно закупуването на комплект за вграждане за трактора с 9-полюсно щепселно гнездо за трактора (ISO 11783) и сензор за скоростта на движение като специално оборудване.

3.2 Връзки, щепселни гнезда


3.2.1 Захранване

Захранването на управлението на машината се осъществява чрез 9-полюсното щепселно гнездо от задната част на трактора.

3.2.2 Свързване на управлението на машината

В зависимост от изпълнението управлението на машината можете да се свърже към разпръсквачката на минерален тор по различен начин. Допълнителни подробности има в инструкцията за експлоатация на машината.

■ Схематичен изглед на свързването

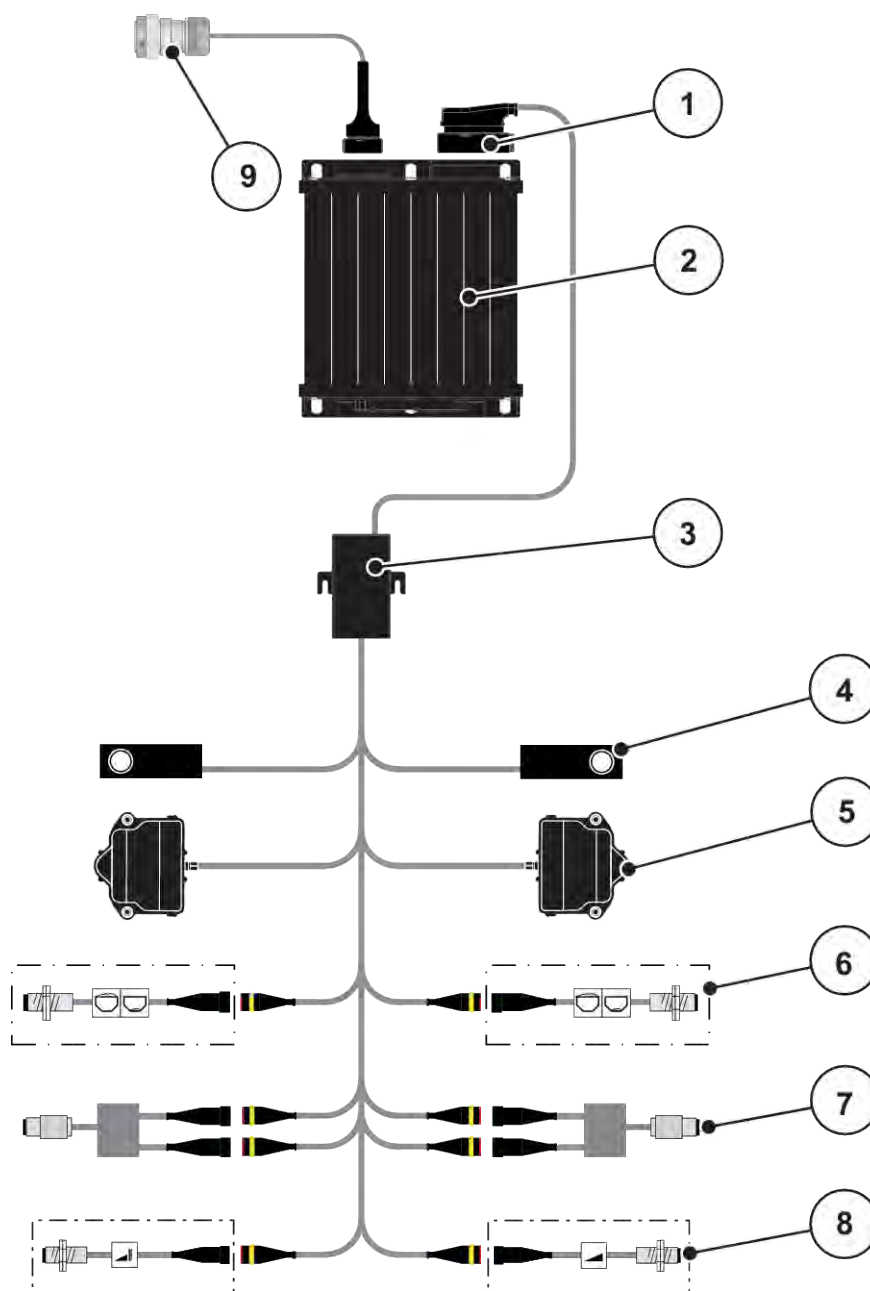

Фиг. 6: AXIS 25: Схематичен изглед на свързването

- | | |
|---|---|
| [1] Щепсел на машината | [6] Сензор за оповестяване на празно състояние ляво/дясно |
| [2] Работен компютър | [7] Сензор за въртящ момент/обороти отляво/отдясно |
| [3] Кабелен разпределител | [8] Сензор TELIMAT горе/долу |
| [4] Датчик за маса ляво/дясно | [9] ISOBUS щепсел за уреда |
| [5] Въртящ се задвижващ механизъм на дозирация шибър ляво/дясно | |

3.2.3 Подготовка на дозирация шибър

Управлението на машината разполага с електрическо задействане на шибрите за настройка на количеството използван тор.



Спазвайте инструкцията за експлоатация на машината.

4 Управление

БЛАГОРАЗУМ!

Опасност от нараняване от излизация тор

При неизправност е възможно по време на движение дозиращият шибър да се отвори неочаквано към мястото на разпръскване. Съществува опасност от подхлъзване и наранявания на хора вследствие на излизация тор.

- ▶ **Преди пътуването към мястото на разпръскване задължително изключвайте електронното управление на машината.**



Настройките в отделните менюта са много важни за оптималното, **автоматично регулиране на потока маса (функция EMC)**.

Обърнете специално внимание на особеностите на функцията EMC за следните елементи на менюта:

- В меню Настройки тор > Разпръскващ диск, вж. 4.4.5 *Тип на разпръскващия диск*
- В меню Настройки тор > Обороти разпръскващ диск или меню Настройки тор > Нормални обороти, вж. 4.4.6 *Обороти*
- В меню Настройки машина > AUTO / MAN режим, вж. 4.5.1 *AUTO/MAN режим*

4.1 Включване на управлението на машината

Предварителни условия:

- Управлението на машината е свързано правилно към машината и трактора.
 - Пример, вж. 3.2.2 *Свързване на управлението на машината*.
- Минималното напрежение от **11 V** е осигурено.

- ▶ **Стартирайте управлението на машината.**

*След няколко секунди се показва **началният панел на управлението на машината**.*

*Малко след това управлението на машината показва **менюто за активиране за няколко секунди**.*

- ▶ **Натиснете клавиша Enter.**

*След това се показва **работният екран**.*



4.2 Навигация в менютата



Важни указания за представянето и навигацията между менютата има в глава 1.3.4 *Йерархия на менютата, клавиши и навигация*.

По-долу е описано извикването на менютата, съотв. елементите на менютата **чрез докосване на сензорния екран или натискане на функционалните клавиши**.

- Спазвайте инструкцията за експлоатация на използвания терминал.



■ Извикване на главното меню

- ▶ Натиснете функционалния клавиш **Работен екран/главно меню**. Вж. 2.4.2 *Менюта*.

На дисплея се показва главното меню.

■ Извикване на подменю чрез сензорния екран

- ▶ Натиснете софтуерния клавиш на желаното подменю.

Показват се прозорци, които изискват съответните действия.

- Въвеждане на текст
- Въвеждане на стойност
- Настройки чрез следващи подменюта



Не всички параметри се показват едновременно на екрана. Със **Стрелка наляво/надясно** преминете към съседните прозорци на менюто (раздели).

■ Изход от менюто

- ▶ Потвърдете настройките чрез натискане на клавиша **Назад**.



Назад към предишното меню .



- ▶ Натиснете клавиша **Работен екран/Главно меню**.

Обратно към работния екран




- ▶ Натиснете клавиша **ESC**.

Предишните настройки се запазват.

Назад към предишното меню .

4.3 Главно меню

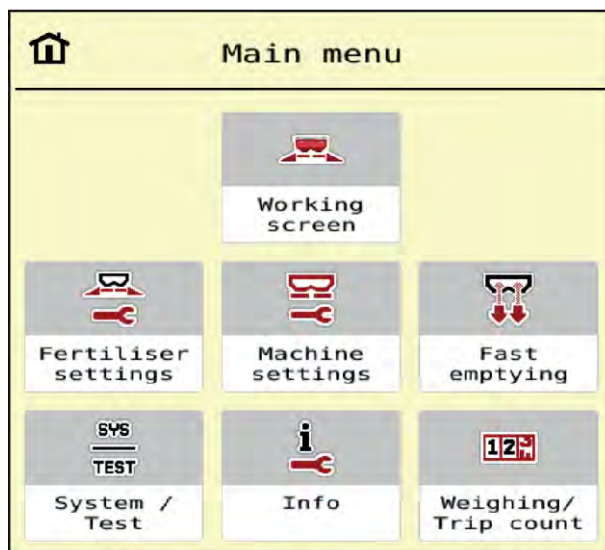

Фиг. 7: Главно меню с подменюта

Подменю	Значение	Описание
Working screen Работен екран	Превключва към работния екран	
Fertiliser settings Настройки тор	Настройки за тора и режима на разпръскване	4.4 Настройки за тор
Machine settings Настройки машина	Настройки на трактора и машината	4.5 Настройки на машината
Fast emptying Бързо изпразване	Директно извикване на менюто за бързо изпразване на машината	4.6 Бързо изпразване
System/Test Система / тест	Настройки и диагностика на управлението на машината	4.7 Система/тест
Info Инфо	Индикация на конфигурацията на машината	4.8 Info
Weighing / Trip count Дн. брояч пр. везна	Стойности за извършеното разпръскване и функции за работа с везната	4.9 Везна/Дневен брояч

В допълнение към подменюта в главното меню можете да се избера функционалните клавиши Измерване на празен ход и Вид гр.разпръс..



- Измерване на празен ход: Функционалният клавиш позволява ръчното стартиране на измерването при празен ход: Вж. 5.6 Измерване при празен ход.

4.4 Настройки за тор



В това меню можете се извършват настройки за тора и за режима на разпръскване.

- Извикайте меню Гл.меню > Настройки тор.

1 2 3 4 5		1 2 3 4 5	
1. <Fertiliser name>		PTO	900
Appl. rate (kg/ha)	200	Spreading disc	AX1
Working width (m)	24.00	Limited bd	▼
Flow factor	1.10	Bound. disc speed	750
Drop point	6.0	Telimat Limited bd	
Start calibration	...	Limit. bd rate (%)	-20

Фиг. 8: Меню Настройки тор, механично задвижване, табулатор 1 и 2

1 2 3 4 5		1 2 3 4 5	
Normal	▼	Calculate OptiPoint	...
Mounting height	50/50	GPS-Control info	...
<Fertiliser manufacturer>			
<Chemical composit.>		Distance factor	100
		Fertiliser chart	...

Фиг. 9: Меню Настройки тор, раздел 3 и 4

Подменю	Значение	Описание
Fertiliser name Наименование на тор	Избран тор от таблиците с дози тор	4.4.11 Таблицы с дози тор
Application rate К.изп.тор (kg/ha)	Въвеждане на зададена стойност за количеството използван тор в kg/ha	4.4.1 Количество използван тор

Подменю	Значение	Описание
Working width Раб.ширина (m)	Определяне на работната ширина за разпръскване	4.4.2 <i>Настройване на работната ширина</i>
Flow factor Коеф.изтичане	Въвеждане на коефициент на изтичане на използвания тор.	4.4.3 <i>Коефициент изтичане</i>
Drop point Точка подаване	Въвеждане на точката на подаване	Спазвайте инструкцията за експлоатация на машината.
Start calibration Нач.калибриране	Извикване на подменю за извършване на калибриране	4.4.4 <i>Калибриране</i>
PTO Силоотводен вал	(Оказва влияние върху регулирането на потока маса EMC) Фабрична настройка: • AXIS 25: 540 об./мин.	4.4.6 <i>Обороти</i>
Spreading disc Разпръскващ диск	Настройка на монтирания на машината тип разпръскващ диск Настройката оказва влияние върху регулирането на потока маса EMC.	Списък за избор: • AX1 • AX2 • AX3
Boundary spreading type Вид гр.разпръс.	Списък за избор: • Граница • Борд	Избор с клавиши със стрелки потвърждение с клавиша Enter Настройва се чрез обороти на силоотводния вал на трактора.
Boundary spreading speed Обор.гран.разпр.	Предварителна настройка на оборотите в режима на разпръскване в гранични участъци	Въвеждане в отделен прозорец за въвеждане
Boundary drop point ТП гран.разпр.	Предварителна настройка на точката на подаване в режим на гранично разпръскване	Въвеждане в отделен прозорец за въвеждане
Boundary quantity Кол.гран.разпр.(%)	Предварителна настройка на намалението на количеството в режим на гранично разпръскване	Въвеждане в отделен прозорец за въвеждане
TELIMAT	Запаметяване на настройките на TELIMAT за гранично разпръскване	
Fertilisation method Вид торене	Списък за избор: • Нормално • Късно	Избор с клавишите със стрелки , потвърждаване с натискане на клавиша Enter

Подменю	Значение	Описание
Mounting height Висо.на прикачване	Данни в см отпред/см отзад Списък за избор: • 0/6 • 40/40 • 50/50 • 60/60 • 70/70 • 70/76	
Manufacturer Производител	Въвеждане на производителя на тора	
Composition Състав	Процентна част от химичния състав	
Calculate OptiPoint Изчисл.на OptiPoint	Въвеждане на параметъра GPS Control	4.4.9 Изчисляване на OptiPoint
Distance factor Въвежд.индик.обхват	Въвеждане на характерната доза за разстоянието от таблиците с дози тор. Необходимо за изчислението на OptiPoint	
Turn on distance Разст.включ. (m)	Въвеждане на разстояние за включване	
Turn off distance Разст.изключ (m)	Въвеждане на разстояние за изключване	
GPS Control Info GPS-Control -инфо	Индикация за информация на параметъра GPS Control	4.4.10 GPS Control info
Fertiliser chart Таблица с дози разп.	Управление на таблиците с дози тор	4.4.11 Таблицы с дозы тор

4.4.1 Количество използван тор



В това меню се въвеждат зададената стойност на желаното количество използван тор.

Въвеждане на количеството използван тор:

- Извикайте меню Настройки тор > К.изп.тор (kg/ha).
*На дисплея се показва **валидното в момента** количество използван тор.*
- Въведете новата стойност в полето за въвеждане.
- Натиснете **ОК**.

Новата стойност е запаметена в управлението на машината.

4.4.2 Настройване на работната ширина



В това меню се задава работната ширина (в метри).

- ▶ Извикайте меню Настройки тор > Раб.ширина (m).

*На дисплея се показва **настроената в момента работна ширина**.*

- ▶ Въведете новата стойност в полето за въвеждане.

- ▶ Натиснете **ОК**.

Новата стойност е запаметена в управлението на машината.



Работната ширина не може да се променя по време на разпръскването.

4.4.3 Коефициент изтичане



Коефициентът на изтичане е в диапазона между **0,2** до **1,9**.

При едни и същи основни настройки (km/h, работна ширина, kg/ha) важи:

- При **увеличаване** на коефициента на изтичане **се намалява** количеството на дозиране
- При **намаляване** на коефициента на изтичане **се увеличава** количеството на дозиране

Показва се съобщение за грешка, ако коефициентът на изтичане е извън предварително зададения диапазон. Вж. 6 *Алармени съобщения и възможни причини*.

При разпръскване на органичен тор или ориз, намалете минималния коефициент до 0,2, за да избегнете постоянното появяване на съобщението за грешка.

Ако коефициентът на изтичане е познат от предишни калибрирания или от таблица с дози тор, го въведете ръчно в този избор.



От менюто Нач.калибриране коефициентът на изтичане може да се определя и въвежда с помощта на управлението на машината. Виж 4.4.4 *Калибриране*

При разпръсквачката на минерален тор определянето на коефициента на изтичане се извършва чрез управлението на масовия поток EMC. Възможно е обаче и ръчно въвеждане.



Изчислението на коефициента на изтичане зависи от използвания режим на работа. За повече информация вижте глава 4.5.1 *AUTO/MAN режим*.

Въвеждане на коефициент на изтичане:

- ▶ Извикайте меню Настройки тор > Коеф.изтичане.
На дисплея се показва настроеният в момента коефициент на изтичане.
- ▶ Въведете новата стойност от таблицата с дози тор в полето за въвеждане.



Ако типът тор не е посочен в таблицата с дози тор, въведете коефициентът на изтичане **1,00**.

В режима на работа AUTO km/h препоръчваме да се направи **калибриране**, за да се определи точно коефициентът на изтичане за този тор.

- ▶ Натиснете ОК.

Новата стойност е запаметена в управлението на машината.



При разпръсквачката на минерален тор AXIS EMC (режим на работа AUTO km/h + AUTO kg) препоръчваме индикацията на коефициента на изтичане на работния екран. По този начин можете да се наблюдава управлението на коефициента на изтичане по време на разпръскването. Вж. 2.3.2 *Полета за индикация*.

4.4.4**Калибриране**
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!
Опасност от наранявания по време на калибрирането

Въртящите се части на машината и излизаният тор могат да доведат до наранявания.

- ▶ Преди стартирането на калибрирането се уверете, че всички условия са изпълнени.
- ▶ Съблюдавайте разпоредбите на глава Калибриране от Инструкцията за експлоатация на машината.



Менюто Нач.калибриране е заключено за разпръсквачка с претегляща система и за всички машини в **режим на работа** AUTO km/h + AUTO kg. Този елемент от менюто е неактивен.

В това меню коефициента на изтичане се определя въз основа на изпитване на струговане и се съхранява в блока за управление на машината.

Извършете теста за настройка:

- преди първото разпръскване
- При значителна промяна на качеството на тора (влага, по-високо съдържание на прах, раздробяване на зърната)
- при използване на нов вид тор

Калибрирането трябва да се извършва или при работещ силоотводен вал в покой, или по време на движение по тестов участък.

- ▶ Свалете двата разпръскващи диска.
- ▶ Приведете точката на подаване в позиция за калибриране (стойност 0).

Въвеждане на работната скорост:

- ▶ Извикайте меню Настройки тор > Нач.калибриране.
- ▶ Въведете средната работна скорост.
Тази стойност е необходима за изчисление на положението на шибъра при калибрирането.
- ▶ Натиснете клавиша Продължи.
Новата стойност се запамята в управлението на машината.
На дисплея се показва втората страница на калибрирането.



Избор на частична ширина

- ▶ Определете страната на разпръскване, от която да се извърши калибрирането.
Натиснете функционалния клавиш за страна на разпръскване отляво или натиснете функционалния клавиш за страна на разпръскване дясно.
Символът на избраната страна на разпръскване е с червен фон.
- ▶ Натиснете **Start/Stop**.
Дозиращият шибър на избраната преди това частична ширина се отваря, определянето на нормата на количката за разпръскване стартира.



Времето за тест на настройка за спиране може да бъде отменено по всяко време чрез натискане на бутона ESC. Дозиращият шибър се затваря и на дисплея се показва менюто Настройки тор.



Времето за калибриране не оказва влияние върху точността на резултата от калибрирането. Независимо от това при калибрирането трябва да се разпръснат **най-малко 20 kg**.

- ▶ Натиснете отново **Start/Stop**.
Калибрирането е завършено.
Дозиращият шибър се затваря.
Дисплеят показва третата страница на калибрирането.

■ Повторно изчисляване на коефициента на изтичане

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!**Опасност от нараняване от въртящи се части на машината**

Докосването на въртящи се части на машината (карданен вал, главини) може да доведе до контузии, ожулвания и притискания. Части от тялото или предмети могат да бъдат захванати или изтеглени.

- ▶ Изключете двигателя на трактора.
- ▶ Изключете хидравликата и я обезопасете срещу нежелано включване.

- ▶ Претеглете разпръснатото количество (вземете под внимание собственото тегло на събирателния съд).
- ▶ Въведете теглото в елемента от менюто **Разпръснато количество**.
- ▶ Натиснете **ОК**.

Новата стойност е запаметена в управлението на машината.

*Дисплеят показва менюто **Изчисляване на коефициента на изтичане**.*



Коефициентът на изтичане трябва да бъде между 0,4 и 1,9.

- ▶ Определяне на коефициента на изтичане.
За приемане на новоизчисления коефициент на изтичане натиснете софтуерния клавиш Потв.коэф.изтичане.
За потвърждаване на запаметения до момента коефициент на изтичане натиснете **ESC**.

Коефициентът на изтичане се запамятава.

*На дисплея се показва алармата **Приближаване на точката на подаване**.*

4.4.5**Тип на разпръскващия диск**

За оптимално измерване при празен ход проверете точността на въведените данни в меню **Настройки тор**.

- Въведените данни в елементите на менюто **Разпръскващ диск** и **Нормални обороти**, респ. Силоотводен вал трябва да съвпадат с действителните настройки на машината.

Монтираният тип разпръскващ диск е фабрично предварително програмиран. Ако на машината са монтирани други разпръсквателни дискове, въведете правилния тип.

- ▶ Извикайте меню **Настройки тор > Разпръскващ диск**.
- ▶ Активирайте типа на разпръскващия диск в списъка за избор.

*На дисплея се показва прозорецът **Настройки тор** с новия тип разпръскващ диск.*

4.4.6 Обороти

■ Силоотводен вал



За оптимално измерване при празен ход проверете точността на въведените данни в меню Настройки тор.

- Въведените данни в елементите на менюто Разпръскващ диск и Силоотводен вал трябва да съвпадат с действителните настройки на машината.

Настроените обороти на силоотводния вал фабрично са програмирани предварително в блока за управление на 540 об./мин. За да се настроят други обороти на силоотводния вал, променете запазената стойност в блока за управление.

- Извикайте меню Настройки тор > Силоотводен вал.
- Въведете оборотите.


На дисплея се показва прозорецът Настройки тор с новите обороти на силоотводния вал.



Обърнете внимание на глава 5.4 Разпръскване в автоматичен режим на работа (AUTO km/h + AUTO kg).

4.4.7 Режим на гранично разпръскване

В това меню може да се избере подходящия режим на разпръскване при борда на полето.

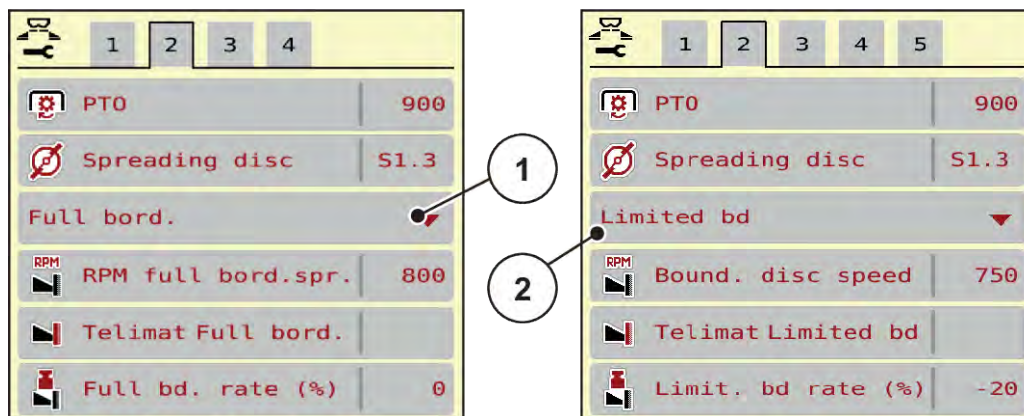

Фиг. 10: Зададени стойности режим на гранично разпръскване

[1] Full bord. - Разпръскване при борда

[2] Limited bd - Гранично разпръскване

- Извикайте меню Настройки тор.
- Преминете на страница 2.
- Изберете режим Гранично разпръскване Борд или Граница.
- При необходимост коригирайте стойностите в менютата Обороти, Точка подаване или намаляването на количеството съгласно данните в таблицата с дози тор.

4.4.8 Количество на гранично разпръскване



Намаляването на количеството (в проценти) може да бъде зададено в това меню. Тази настройка се използва при активиране на функцията за гранично разпръскване, респ. настройката на TELIMAT (Само AXIS-M).



Препоръчваме намаляване на количеството в граничната зона с 20 %.

Въвеждане на количеството на гранично разпръскване:

- ▶ Извикайте меню Настройки тор > Кол.гран.разпр.(%).
- ▶ Въведете стойност в полето за въвеждане и я потвърдете.

Прозорецът Настройки тор се показва на дисплея с новото количество за гранично разпръскване.

4.4.9 Изчисляване на OptiPoint



В менюто Изчисл.на OptiPoint се въвеждат параметрите за изчислението на оптималните разстояния за включване, респ. изключване в лентата за обръщане. Въвеждането на характерната стойност за разстоянието за използвания тор е много важно за точното изчисление.

Изчислението се извършва едва след като всички данни за желания процес на разпръскване са прехвърлени в меню Настройки тор.



Характерната стойност за разстоянието за използвания тор: Вижте таблицата за дози тор.

- ▶ В менюто Настройки топ > Индик.обхват въведете определената стойност.
- ▶ Извикайте меню Настройки топ > Изчисл.на OptiPoint.

Показва се първата страница от менюто Изчисл.на OptiPoint.



Въведената скорост на движение се отнася за скоростта на движение в диапазона на позициите на превключване! Вж. 5.10 GPS-Control.


- ▶ Въведете средната скорост в диапазона на позициите на превключване.

Дисплеят показва втората страница на менюто.

- ▶ Натиснете ОК.

- ▶ Натиснете клавиша Продължи.

Дисплеят показва третата страница на менюто.

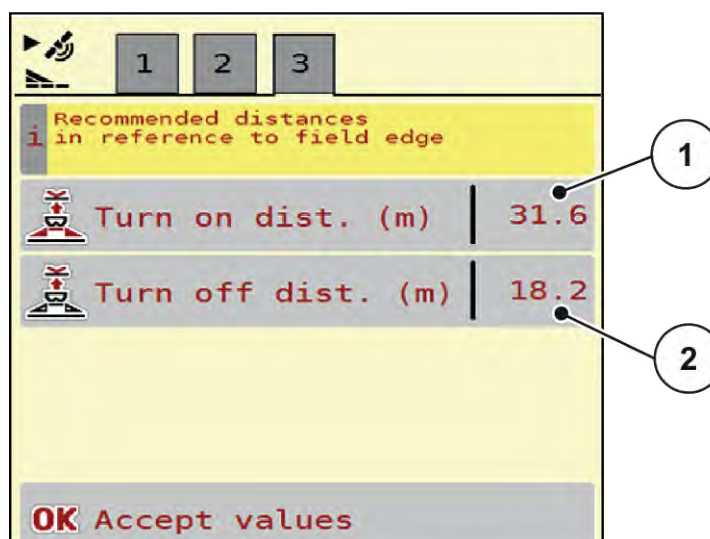

Фиг. 11: Изчисл.на OptiPoint, стр. 3

Номер	Значение	Описание
[1]	Turn on dist - Разст.включ. (m) Разстояние (в метри), считано от границата на полето, от което дозиращите шибри се отварят.	Фиг. 33 Разстояние за включване (по отношение на границата на полето)
[2]	Turn off dist - Разст.изключ (m) Разстояние (в метри), считано от границата на полето, от което дозиращите шибри се затварят.	Фиг. 34 Разстояние за изключване (по отношение на границата на полето)



Тази страница ви позволява ръчно да регулирате стойностите на параметрите. Вж. 5.10 *GPS-Control*.

Промяна на стойности

- ▶ Извикайте желания запис в списъка.
- ▶ Въведете новите стойности.
- ▶ Натиснете ОК.
- ▶ Натиснете клавиша Accept values - Приемане стойности.

Изчислението на OptiPoint е извършено.

Управлението на машината превключва в прозореца GPS-Control -инфо.

4.4.10

GPS Control info



Менюто GPS-Control -инфо предоставя информация за изчислените стойности на настройка в менюто Изчисл.на OptiPoint.

В зависимост от използвания терминал се показва 2 разстояния (CCI, Müller Elektronik), съотв. 1 разстояние и 2 стойности за времето (John Deere, ...).


- При повечето терминали ISOBUS показаните тук стойности се приемат автоматично в съответното меню за настройка на GPS терминала.
- При някои терминали обаче се налага ръчно въвеждане на данните.



Това меню се използва само за информация.

- Спазвайте инструкцията за експлоатация на GPS терминала.

- Извикайте меню Настройки тор > GPS-Control -инфо.

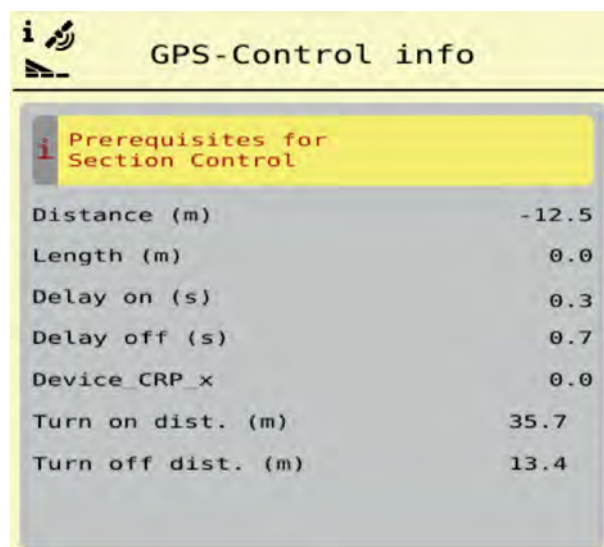

Фиг. 12: Меню GPS Control info - GPS-Control -инфо

4.4.11 Таблици с дози тор



В това меню се създават и управляват таблиците за дози тор.




Изборът на таблица с дози тор влияе върху машината, настройките на тор и на управлението на машината. Настроеното количество използван тор се презаписва със запазената стойност от таблицата с дози тор.

■ Създаване на нова таблица с дози тор

В електронното управление на машината могат да се създават до 30 таблици за дори тор.

- [1] Показване на попълнена със стойности таблица с дози тор
- [2] Показване на активна таблица с дози тор
- [3] Поле за име на таблицата с дози тор
- [4] Празна таблица с дози тор
- [5] Номер на таблицата

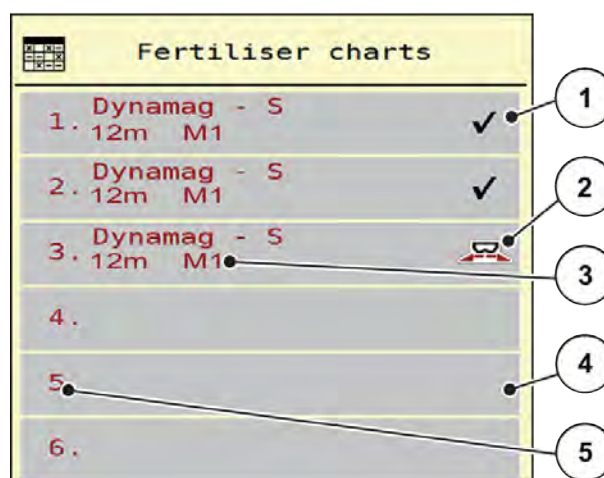

Фиг. 13: Меню Fertiliser charts - Табл.дози разпръскв.

- ▶ Извикайте меню Настройки тор > Табл.дозы разпръскв..
- ▶ Маркирайте полето за име на празна таблица с дозы тор.
Полето за име се състои от името на тора, работната ширина и вида на разпръсквателния диск.
Дисплеят показва прозореца за избор.
- ▶ Натиснете опцията Отваряне и назад към настройки на тор.
На дисплея се показва менюто Настройки тор и избраният елемент се зарежда като активна таблица с дозы тор в настройките за тор.
- ▶ Извикайте елемента от менюто Наименование на тор.
- ▶ Въведете име на таблицата за дозы тор.



Препоръчително е да именувате таблицата с дозы тор с името на тора. Това улеснява класифицирането на таблицата за разпръскване на тор.

- ▶ Редактирайте параметрите на таблицата с дозы тор. Вж. 4.4 Настройки за тор.

■ Избор на таблица с дозы тор

- ▶ Извикайте меню Настройки тор > Отваряне и назад към настройки на тор.
- ▶ Изберете желаната таблица с дозы тор:
Дисплеят показва прозореца за избор.
- ▶ Изберете опцията Отваряне и назад към настрой.разпръск.матер..

На дисплея се показва менюто Настройки тор и избраният елемент се зарежда като активна таблица с дозы тор в настройките за тор.



При избор на съществуваща таблица с дозы тор всички стойности в менюто Настройки тор се презаписват със запаметените стойност от избраната таблица с дозы тор, включително точката на подаване и стандартните обороти.

- Управлението на машината премества точката на подаване върху запаметената в таблицата с дозы тор стойност.

■ Копиране на налична таблица с дозы тор

- ▶ Изберете желаната таблица с дозы тор:
Дисплеят показва прозореца за избор.
- ▶ Изберете опцията Копиране на елемент.

Копие на таблицата с дозы тор заема първата свободна позиция в списъка.

■ Изтриване на налична таблица с дозы тор

- Изберете желаната таблица с дози тор:

Дисплеят показва прозореца за избор.



Активната таблица с дози тор не може да бъде изтрита.

- Изберете опцията Изтриване на елемент.

Таблицата с дози тор се изтрива от списъка.

■ Управление на избраната таблица с дози тор чрез работния екран

Таблиците за разпространение може да се управляват директно от работния екран

- На сензорния екран натиснете софтуерния клавиш Таблица с дози тор [2].

Отваря се активната таблица за разпръскването.


- Въведете новата стойност в полето за въвеждане.

- Натиснете ОК.

Новата стойност е запаметена в управлението на машината.

[1] Софтуерен клавиш Колич.използван тор

[2] Софтуерен клавиш Таблица с дози разп.

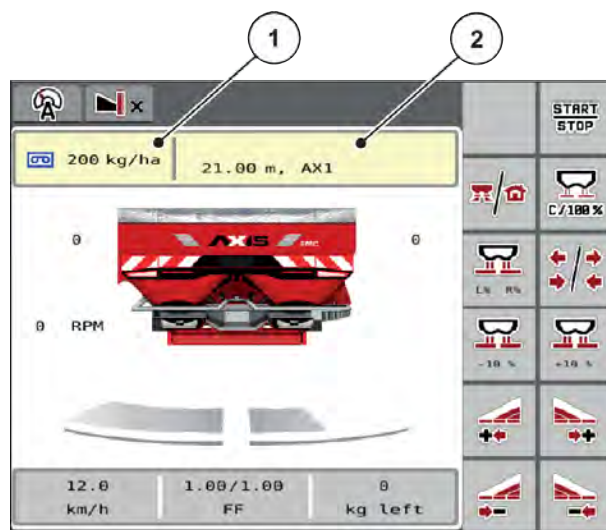


Фиг. 14: Управление на таблица на разпръскването от сензорния екран

4.5 Настройки на машината




В това меню можете се извършват настройки за трактора и машината.

- Извикайте меню Настройки машина.

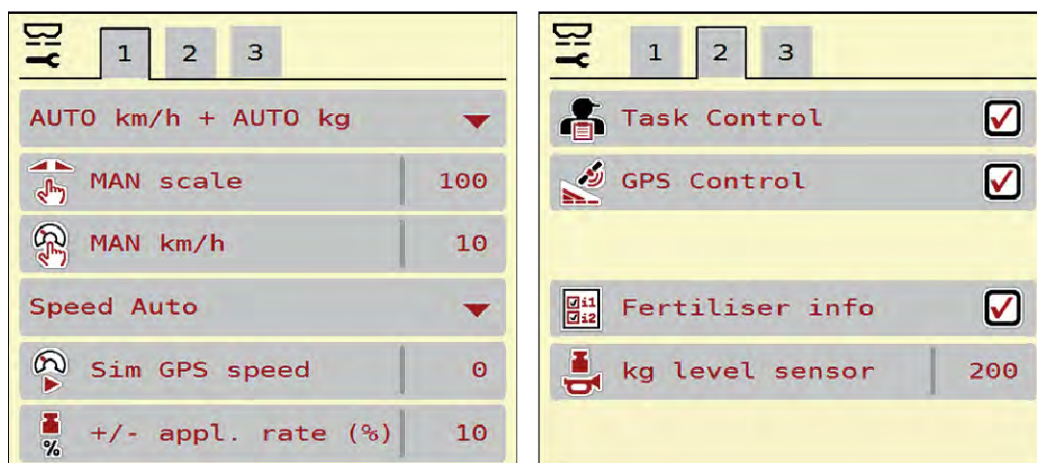

Фиг. 15: Меню Настройки машина, раздел 1 и 2

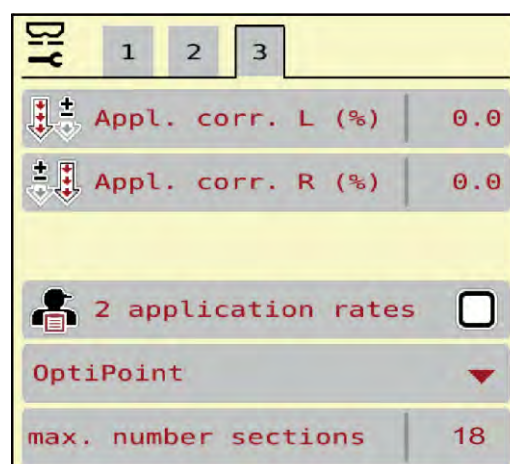

Фиг. 16: Меню Настройки машина, раздел 3

Подменю	Значение	Описание
AUTO/MAN mode AUTO / MAN режим	Задаване на автоматичен или ръчен режим на работа.	4.5.1 AUTO/MAN режим
MAN scale Скала MAN	Настройка на ръчната стойност на скалата. (Влияние само при съответния режим на работа)	Въвеждане в отделен прозорец за въвеждане.
MAN km/h MAN km/h	Настройки на ръчната скорост. (Влияние само при съответния режим на работа)	Въвеждане в отделен прозорец за въвеждане.

Подменю	Значение	Описание
Източник на скоростта/сигнала	Избор/ограничение на сигнала за скорост - Скорост AUTO (автоматичен избор на предавка или радар/GPS¹⁾) - GPS J1939¹ - NMEA 2000	
Sim GPS speed Sim GPS скорост	Само за GPS J1939: Данни за скоростта на движение при загуба на GPS сигнал	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Задължително поддържайте въведената скорост на движение константна.
+/- appl. rate (%) +/- количество (%)	Предварителна настройка на промяната на количеството за различните режими на разпръскване.	Въвеждане в отделен прозорец за въвеждане
Task Control Task Control	Активиране на функциите на ISOBUS Task Control за документиране и за разпръскване от карти с приложения. - Task Control On (с отметка) - Task Control Off	
GPS-Control GPS-Control	Активиране на функцията за управление на частичните ширини на машината чрез GPS управляващ блок. - Task Control On (с отметка) - Task Control Off	
Fertiliser info Инфо тор	Активиране на индикацията за информация за тора (име на тора, вид разпръсквателен диск, работна ширина) в работния екран.	

¹⁾ Производителят на управлението на машината не носи отговорност при загуба на GPS сигнала.

Подменю	Значение	Описание
kg level sensor Сенз.празен ход kg	Въвеждане на остатъчното количество, което активира аварийно съобщение чрез датчиците за маса	
Application rate correction • Appl. corr L - Кор.к.изп.тор Л(%) • Appl. corr R - Кор.к.изп.тор Д(%)	Корекция на отклоненията между въведеното количество използван тор и действителното количество използван тор • Корекция в проценти по избор от дясната, съотв. лявата страна	
2 application rates 2 количества използван тор	Само при работа с карти за приложение: Активиране на две отделни количества използван тор съответно за дясната и лявата страна	
OptiPoint версия	Избор на изчислението на OptiPoint, което ще се използва	
макс. брой секции макс. брой Частични ширини	Въвеждане на броя на частичните ширини по цялата ширина на стрелата.	Заводски е предварително настроено 16

4.5.1 AUTO/MAN режим

Управлението на машината регулира количеството на дозиране автоматично, на базата на сигналите за скорост на движение. При това се отчитат количеството използван тор, работната ширина и коефициентът на изтичане.

Стандартно системата работи в **автоматичен** режим.

В **ръчен** режим на работа се работи само в следните случаи:

- когато липсва сигнал за скорост на движение (липсва радарен сензор или сензор на колелата или същите са повредени)
- при разпръскване на репелент против охлюви или семена (дребен посевен материал)



За равномерно разпръскване на материала в ръчен режим задължително трябва да се работите с **постоянна скорост на движение**.



Разпръскването при различните режими на работа е описано в *глава 5 - Режим на разпръскване - Страница 59.*

Меню	Значение	Описание
AUTO km/h + AUTO kg	Избор на автоматичен режим на работа с автоматично претегляне	Страница 64
AUTO km/h + Стат. кг	Избор на автоматичен режим на работа със статично претегляне Само при AXIS 25 W	Страница 65
AUTO km/h	Избор на автоматичен режим на работа	Страница 68
MAN km/h	Настройка на скоростта на движение за ръчен режим на работа	Страница 69
MAN скала	Настройка на дозиращия шибър за ръчен режим на работа Този режим на работа е подходящ за разпръскване на репелент против охлюви или на дребен посевен материал.	Страница 70

Избор на работен режим

- ▶ Стартирайте управлението на машината.
- ▶ Извикайте меню Настройки машина > AUTO / MAN режим.
- ▶ Изберете елемент от менюто от списъка.
- ▶ Натиснете ОК.
- ▶ Следвайте указанията на екрана.



Препоръчваме показване на индикацията за коефициента на изтичане на работния екран. По този начин можете да се наблюдава управлението на масовия поток по време на разпръскването. Вж. 2.3.2 *Полета за индикация.*



Важна информация за ползването на режимите на работа при разпръскването може да се намери в раздел 5 *Режим на разпръскване.*

4.5.2

+/- количество



В това меню можете да се зададе ширината на стъпката за процентното **изменение на количеството** за нормално разпръскване.

Базата (100 %) е предварително зададената стойност на отвора на дозиращия шибър.



Функционални клавиши по време на работа:

- Количество +/- количество -: Количеството на разпространение може да бъде променено по всяко време чрез коефициента +/- количество.
- С бутон C 100%: Обратно се към предварителните настройки.

Задаване на намаляването на количеството:

- ▶ Извикайте меню Настройки машина > +/- количество (%).
- ▶ Въведете процентната стойност, с която да се промени количеството на разпръскване.
- ▶ Натиснете ОК.

4.6 Бързо изпразване



За почистване на машината след разпръскване или за бързо изпразване на останалото количество може да се избере менюто Бързо изпразване.

За целта препоръчваме преди прибирането за съхранение на машината **да отворите напълно** дозиращите шибри чрез бързото изпразване и да изключите управлението в това състояние. Това предотвратява натрупването на влага в контейнера.



Преди началото на бързото изпразване да се гарантира, че всички условия са изпълнени. Във връзка с това спазвайте инструкцията за експлоатация на разпръсквачката за минерален тор (изпразване на остатъчни количества).

Извършване на бързо изпразване:

- Извикайте меню Гл.меню > Бързо изпразване.

- С **функционалния клавиш** изберете частичната ширина, в която да се изпълни бързото изпразване.

На дисплея се показва избраната частична ширина като символ (Фиг. 17 позиция [3]).


- Натиснете **Start/Stop**.

Бързото изпразване се стартира.

- Натиснете **Start/Stop**, щом резервоарът се изпразни.

Бързото изпразване е завършено.

- Натиснете ESC за връщане в главното меню.

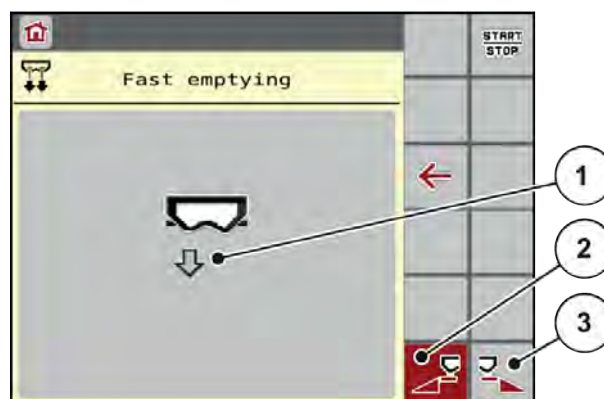

Фиг. 17: Меню Fast emptying - Бързо изпразване


- | | |
|---|---|
| [1] Символ за бързо изпразване (тук е избрана лявата страна, все още не е стартирано) | частична ширина отляво (избрана) |
| [2] Бързо изпразване | Бързо изпразване частична ширина отдясно (не е избрана) |
| [3] Бързо изпразване | |

4.7 Система/тест



В това меню се осъществяват системните и тестовите настройки за управлението на машината.

- Извикайте меню Гл.меню > Система / тест.

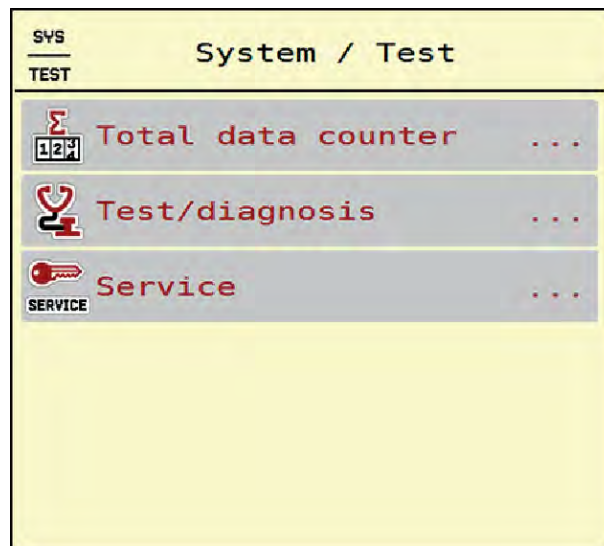

Фиг. 18: Меню System / Test - Система / тест

Подменю	Значение	Описание
Total data counter Брояч общи данни	Списък на индикациите - разпръскано количество в kg - повърхност, върху която се извършва разпръскване, в ha - време на разпръскване в h - изминат участък в km	4.7.1 Брояч общи данни
Test/diagnosis Тест/диагностика	Проверка на актуаторите и сензорите	4.7.2 Тест/Диагностика
Service Сервиз	Сервизни настройки	Защита чрез парола; достъпно само за сервизния персонал

4.7.1 Брояч общи данни



В това меню се показват всички състояния на броячите на разпръсквачката.



Това меню се използва само за информация.

- kg calculated - Изчислени kg: разпръскано количество в kg
- ha - ha: повърхност, върху която се извършва разпръскване, в ha
- hours - Часове: Време на разпръскване в h
- km - km: изминат участък в km

Σ Total data counter	
kg calculated	712168
ha	1902.4
hours	93
km	673

Фиг. 19: Меню Total data counter - Брояч общи данни

4.7.2 Тест/Диагностика



В менюто Тест/диагностика можете да провери функцията на всички актуатори и сензори.



Това меню се използва само за информация.

Списъкът на сензорите зависи от оборудването на машината.

⚠ БЛАГОРАЗУМ!

Опасност от нараняване от движещи се части на машината

По време на теста части на машината могат да се движат автоматично.

- Преди провеждането на тестовете се уверете, че в зоната на машината няма хора.


Подменю	Значение	Описание
Напрежение	Проверка на работното напрежение	
Дозиращ шибър	Движение към левия и десния дозираш шибър	<i>Пример дозираш шибър</i>
Контр.т.шибър	Тест на движението до различни положения на дозирация шибър.	Проверка на калибрирането
Разпръскващ диск	Ръчно включване на разпръскващите дискове	
Бъркалка	Проверка на бъркалката	
Сензори за EMC	Проверка на EMC сензорите	
Датчик маса	Проверка на сензорите	
Сензор праз.ход	Проверка на сензора за известяване на празно състояние	
Брезент	Проверка на актуаторите	

■ Пример дозираш шибър

- Извикайте меню Тест/диагностика > Дозиращ шибър.

На дисплея се показва състоянието на двигателите/сензорите.

Чрез индикацията Сигнал се показва състоянието на електрическия сигнал за лявата и дясната страна поотделно.

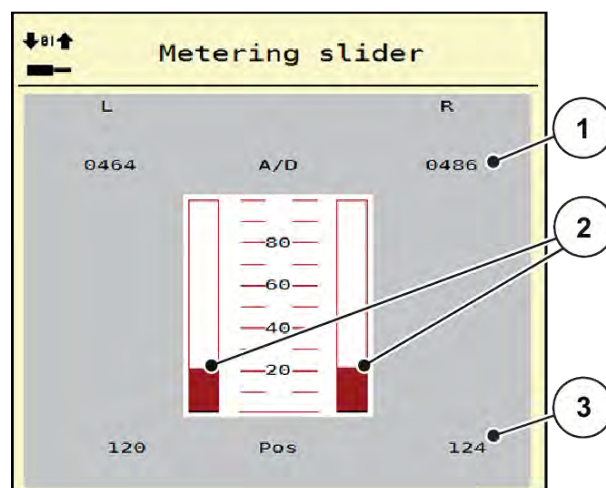

Фиг. 20: Тест/диагностика; пример: Metering slider - Дозиращ шибър

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| [1] Индикация за сигнал | [3] Индикация за положението |
| [2] Сигнал лентова индикация | |

⚠ БЛАГОРАЗУМ!

Опасност от нараняване от движещи се части на машината

По време на теста части на машината могат да се движат автоматично.

- Преди провеждането на тестовете се уверете, че в зоната на машината няма хора.

Дозиращите шибри можете да се отварят и затварят със стрелките за движение нагоре/надолу.

4.7.3 Сервиз



За настройки в менюто Сервиз е необходимо код за въвеждане. Настройките могат да се променят само от упълномощен сервизен персонал.

4.8 Info



В менюто Info можете да получите информация за управлението на машината.



Това меню служи за информация относно конфигурацията на машината.


Списъкът на видовете информация зависи от оборудването на машината.

4.9 Везна/Дневен брояч



В това меню се показват стойности за извършеното разпръскване и функции за работа с везната.

- Извикайте меню Гл.меню > Дн. брояч пр. везна.

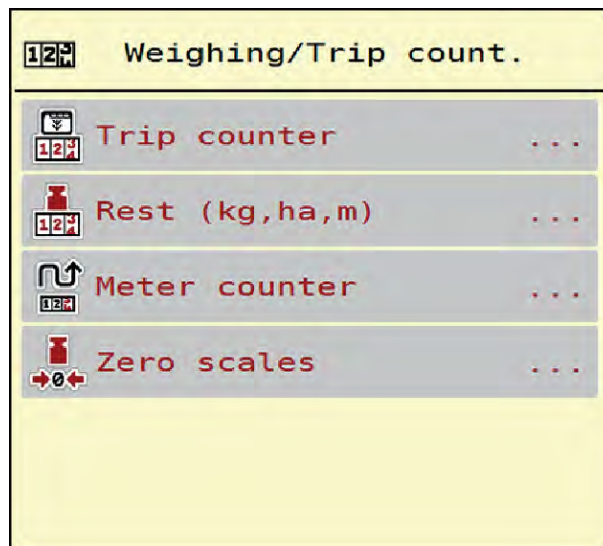

Фиг. 21: Меню Weighing/Trip count - Дн. брояч пр. везна

Подменю	Значение	Описание
Trip counter Дневен брояч пробег	Индикация на изпълненото разпръсквано количество, площ на разпръскване и участък на разпръскване	4.9.1 Дневен брояч пробег
Rest (kg, ha, m) Остатък (kg, ha, m)	Само разпръсквачка с претегляща система: Индикация на оставащото количеството тор в резервоара на машината	4.9.2 Остатък (kg, ha, m)
Meter counter Брояч на метри	Индикация на изминатия участък от последното нулиране на брояча на метри	Връщане в начално положение (нулиране) чрез клавиша C 100%
Zero scales Тариране везна	Само разпръсквачка с претегляща система: При празна везна стойността на измерване се установява на „0 kg“.	4.9.3 Тариране везна

4.9.1 Дневен брояч пробег



В това меню могат да се извикат стойностите за изпълняваната работа по разпръскване, да се наблюдава оставащото количество за разпръскване и да се нулира дневният брояч чрез изтриване.

- Извикайте меню Дн. бр.пр.ве. > Дневен брояч пробег.

Показва се менюто *Дневен брояч пробег*.

По време на разпръскване можете да преминете към менюто *Дневен брояч на пробега* и при отворен разпръскващ шибър и да отчетете текущите стойности.



За да наблюдавате постоянно стойностите по време на разпръскването, можете да зададете свободно избираемите полета за индикация на работния екран с kg дн.брч., Дн.брч ha или Дн.брч m, вижте 2.3.2 *Полета за индикация*.


Изтриване на дневния брояч на пробега

- Извикайте подменю Дн. брояч пр. везна > Дневен брояч пробег.

На дисплея се показват установените от последното изтриване стойности за разпръсквано количество, площ на разпръскване и участък на разпръскване.

- Натиснете клавиша Delete trip counter - Изтр.дн.брояч пробег.

Всички стойности на дневния брояч на пробега се установяват на 0.

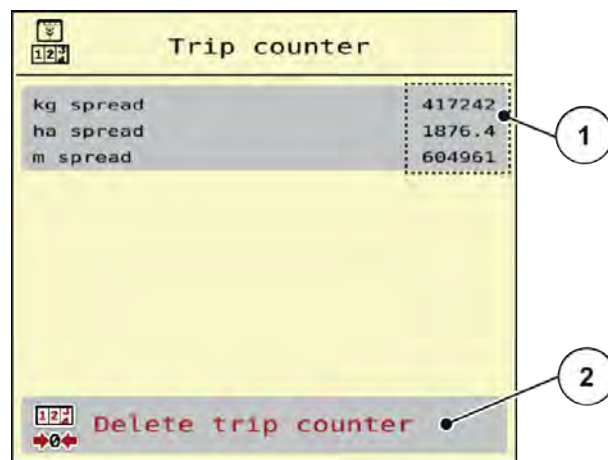

Фиг. 22: Меню *Trip counter* - Дневен брояч пробег

- [1] Полета за индикация разпръснато количество, площ и участък [2] Delete trip counter - Изтр.дн.брояч пробег

4.9.2 Остатък (kg, ha, m)



В меню *Остатък (kg, ha, m)* може да бъде търсено в менюто останалото количество в контейнера. Менюто показва възможните площ (ha) и участък (m), които могат да се наторят с оставащото количество тор.



Текущото тегло на натоварване може да се определи в **разпръсквачката с претегляща система** чрез претегляне. При всички останали разпръсквачки количеството тор се изчислява от настройките за тор и машината, както и от сигнала за движение и въвеждането на количеството на напълване трябва да се извършва ръчно (вж. по-долу). Стойностите за количество използван тор и работна ширина не могат да се променят в това меню. Тук те се използват само за информация.

- Извикайте меню Дн. брояч пр. везна > Остатък (kg, ha, m).

Показва се менюто *Остатък (kg, ha, m)*.

- [1] Поле за въвеждане kg rest - Остатък kg
- [2] Полета за индикация Appl. rate (kg/ha) - Колич.използван тор, Working width (m) - Работна ширина и възможна площ и участък за разпръскване

Rest (kg, ha, m)	
kg rest	0
Appl. rate (kg/ha)	200
Working width (m)	24.00
ha possible	0.0
m possible	0

Фиг. 23: Меню *Rest (kg, ha, m)* - Остатък (kg, ha, m)

За Машини без датчици за маса

- Пълнене на резервоара.
- Въведете в раздела Остатък (kg) общото тегло на намиращия се в резервоара тор.

Уредът изчислява стойностите на площта и участъка, върху които може да се разпръсне тор.

4.9.3

Тариране везна

■ Само разпръсквачка с претегляща система



В това меню се установява стойността от тегленето при празен резервоар на 0 kg.

При тариране на везната трябва да са изпълнени следните условия:

- резервоарът е празен,
- машината е в покой,
- силоотводният вал е изключен,
- машината е хоризонтална и не опира в пода,
- тракторът е в покой.

Тариране везна:

- Извикайте меню Дн. брояч пр. везна > Тариране везна.
- Натиснете клавиша Тариране везна.

Сега претеглената стойност при празна везна е установена на 0 kg.



Да се тарира везната преди всяко използване, за да се гарантира изчисление на оставащото количество без грешки.

4.10 Специални функции

4.10.1 Промяна на системата от мерни единици



Тази глава е ограничена до описанието на функциите на електронното управление на машината, без да се посочва конкретен ISOBUS терминал.

- Спазвайте инструкциите за обслужване на ISOBUS терминала, дадени в съответната инструкция за експлоатация.

Системата от мерни единици е предварително настроена фабрично. По всяко време можете да се преминете от метрични в имперски стойности и обратно.



- ▶ Извикайте меню Настройки на системата на терминала.
- ▶ Извикайте меню Мерна единица.
- ▶ Изберете желаната система от мерни единици в списъка.
- ▶ Натиснете ОК.

Всички стойности от различните менюта са преизчислени.

Меню/стойност	Коефициент на преобразуване от метрични към имперски
Остатък kg	1 x 2,2046 lb.-mass (lbs остатък)
Остат. ha	1 x 2,4710 ac (Остат. ac)
Раб. ширина (m)	1 x 3,2808 ft
К.из. тор (kg/ha)	1 x 0,8922 lbs/ac
Висо. на прикачване cm	1 x 0,3937 in

Меню/стойност	Коефициент на преобразуване от метрични към имперски
lbs остатък	1 x 0,4536 kg
Остат. ac	1 x 0,4047 ha
Раб. ширина (ft)	1 x 0,3048 m
К.изп. тор (lb/ac)	1 x 1,2208 kg/ha
Висо. на прикачване in	1 x 2,54 cm

4.10.2 Използване на джойстик

Като алтернатива на настройките в работния екран на ISOBUS терминала можете да се избере джойстик.



Ако искате да използвате друг джойстик, се свържете с вашия доставчик.

- Да се спазват указанията в инструкцията за експлоатация на ISOBUS терминала.

■ Джойстик CCI A3




Фиг. 24: Джойстик CCI A3, преден и заден панел

- | | |
|--|----------------------------------|
| [1] Светлинен сензор | [3] Пластмасова мрежа (сменяема) |
| [2] Дисплей/сензорен панел за управление | [4] Клавиш за избор на ниво |

■ Нива на обслужване на джойстика CCI A3

С клавиша за избор на ниво се превключва между три нива на обслужване. Съответното активно ниво се показва чрез позицията на светеща лента в долния край на дисплея.

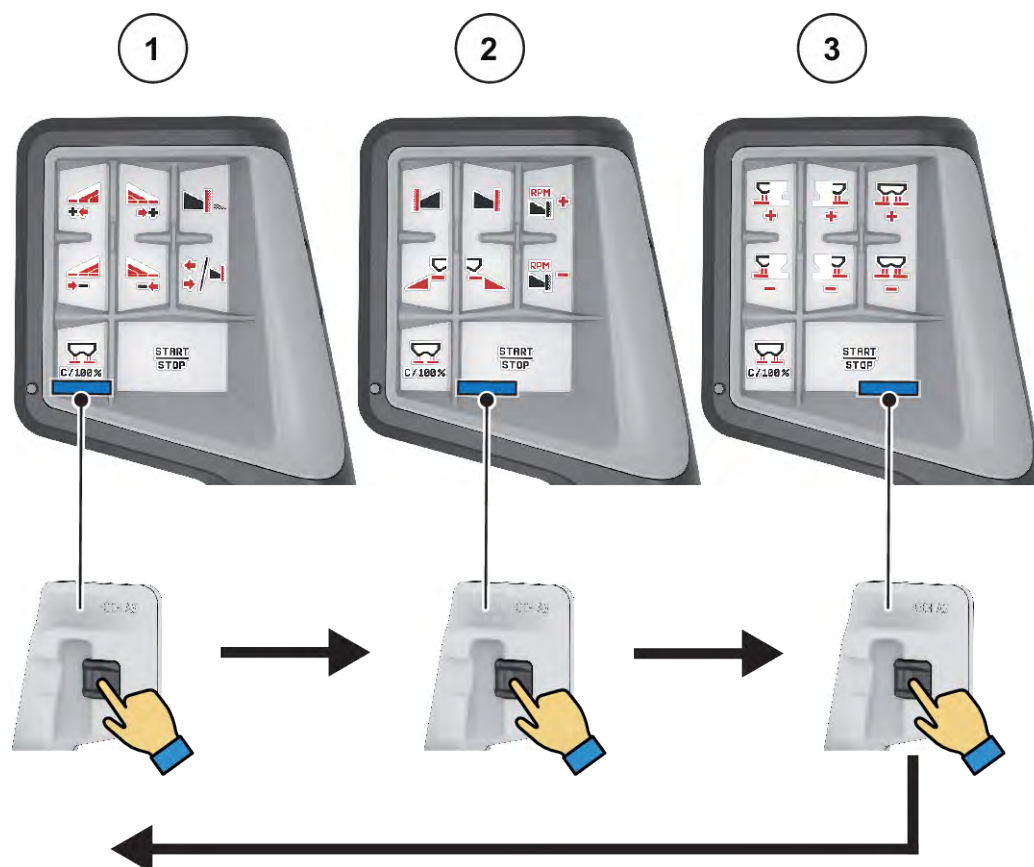

Фиг. 25: Джойстик CCI A3, индикация за ниво на обслужване

- [1] Ниво 1 активно
[2] Ниво 2 активно

- [3] Ниво 3 активно

■ Програмиране на клавишите на джойстика CCI A3

Предлаганият джойстик е предварително програмиран фабрично с определени функции.



Значение и функция на символите. вижте 2.4 Библиотека на използваните символи.

Задаването на ключа варира в зависимост от типа на машината.



- [1] Програмиране на клавиши ниво 1
[2] Програмиране на клавиши ниво 2

- [3] Програмиране на клавиши ниво 3



За да се коригира програмирането на клавишите на трите нива, съблюдавайте указанията, дадени в инструкцията за обслужване на джойстика.

5 Режим на разпръскване

Управлението на машината ще ви помогне при настройването на машината преди работа. По време на разпръскването функциите на управлението на машината също са активни на заден фон. По този начин можете да проверявате качеството на разпръскване на тора.

5.1 Извикване на оставащото количество тор по време на разпръскване

■ Само разпръсквачка с претегляща система

По време на разпръскването оставащото количество тор постоянно се преизчислява и показва.

По време на дейността по разпръскване, дори при отворени дозиращи шибри, да се превключи в меню Дневен брояч пробег и да се провери наличното в момента в резервоара оставащо количество.



За да се наблюдават постоянно стойностите по време на разпръскването, можете да се зададат свободно избираемите полета за индикация на работния екран с Остатък kg, Остат.ha или Остатък m, вжте 2.3.2 *Полета за индикация*.

Работа с претеглено оставащо количество, повторно пълнене на резервоара:


- ▶ Тариране на везната.
Вж. 4.9.3 *Тариране везна*.
- ▶ Избор на използвания вид тор.
Вж. 4.4.11 *Таблицы с дози тор*.
- ▶ Пълнене на резервоара.
- ▶ Претегляне на количеството тор в резервоара.
- ▶ Започване на работата.

Ако резервоарът е празен, допълнете го:

- ▶ Пълнене на резервоара.
- ▶ Претегляне на количеството тор в резервоара.
- ▶ Започване на работата.

5.2 Устройство за гранично разпръскване TELIMAT X.

[1] Символ TELIMAT

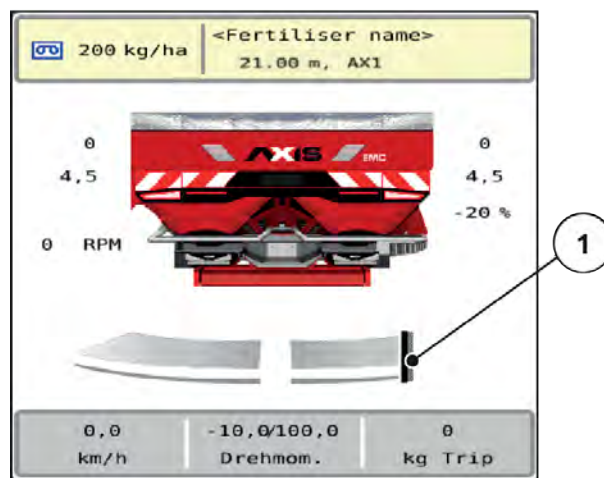

Фиг. 26: Индикация TELIMAT X



При натискане на функционалния клавиш **TELIMAT** електрическото устройство TELIMAT X преминава в позиция за гранично разпръскване. По време на движението на дисплея се показва **символ ?**, който се скрива отново след достигането на работната позиция. TELIMAT X устройството се тества с два сензора в крайните позиции. Те се активират в терминала.

При блокиране на TELIMAT X се показва аларма 23; вж. 6.1 *Значение на алармените съобщения*.

5.3 Работа с частични ширини

5.3.1 Показване на типа разпръскване на работния екран

Управлението на машината предлага 2 различни вида разпръскване за разпръскването. Тези настройки са възможни директно от работния екран. По време на режима на разпръскване можете да превключвате между видовете разпръскване и за да персонализирате разпръскването оптимално според полевите условия.

Софтуерен клавиш	Вид разпръскване
	Активиране на частична ширина от двете страни
	Частична ширина от лявата страна Функцията за граничното разпръскване е възможна от дясната страна


- Натиснете функционалния клавиш неколкократно, докато на дисплея се покаже желаният вид разпръскване.

5.3.2 Разпръскване с ограничени частични ширини: VariSpread V18

Можете да разпръсквате с частични ширини от едната или от двете страни и по този начин можете да персонализирате цялата ширина на разпръскване според полевите условия. Всяка страна на разпръскване в автоматичен режим може да се настройва безстепенно, а в ръчен режим - до максимално 4 нива.



► Натиснете клавиша за превключване Гранично разпръскване/Частични ширини.

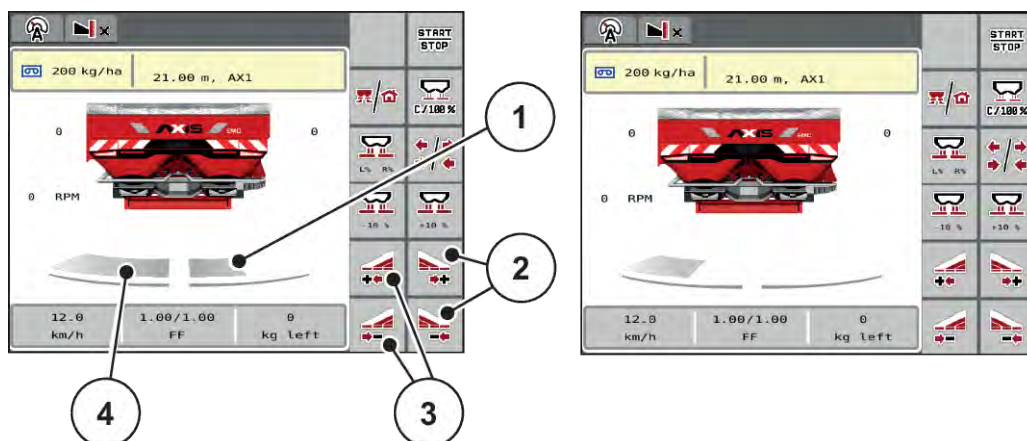

Фиг. 27: Работен екран: Частични ширини с 4 нива


- | | |
|--|---|
| <p>[1] Дясната страна на разпръскване е ограничена до 2 нива.</p> <p>[2] Функционални клавиши Увеличаване или намаляване на частичната ширина отдясно</p> <p>[3] Функционални клавиши Увеличаване или намаляване на частичната ширина отляво</p> | <p>[4] Лявата страна на разпръскване разпръсква в рамките на цялата полустрана.</p> |
|--|---|

Всяка частична ширина може да се намалява или увеличава постепенно.

- Натиснете функционалния клавиш Намаляване на ширината на разпръскване отляво или Намаляване на ширината на разпръскване отдясно: Частичната ширина откъм страната на разпръскване се намалява с едно ниво.
- Натиснете функционалния клавиш Увеличаване страна на разпръскване отляво или Увеличаване страна на разпръскване отдясно: Частичната ширина откъм страната на разпръскване се увеличава с едно ниво.



Нивата на частичните ширини **не** са пропорционално разпределени. Асистентът за ширина на разпръскване VariSpread настройва автоматично ширините на разпръскване.

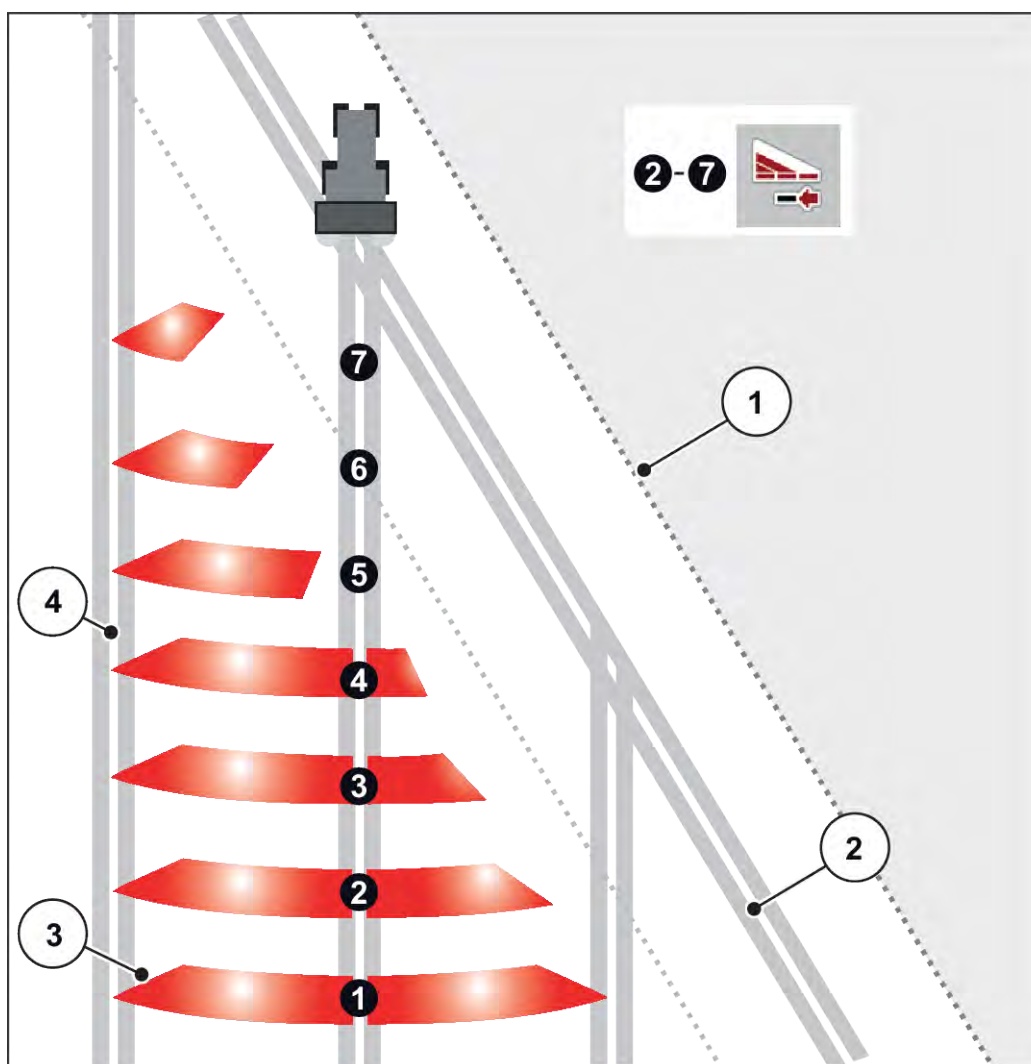

Фиг. 28: Автоматично превключване на частични ширини


- | | |
|---|--|
| [1] Край на полето | Частични ширини 5 до 7: допълнително намаляване на частичните ширини |
| [2] Синорна полоса | |
| [3] Частични ширини 1 до 4: Намаляване на частичната ширина от дясната страна | [4] Коловоз в полето |

5.3.3 Режим на разпръскване с една частична ширина и в режим на гранично разпръскване

■ VariSpread V18

По време на режима на разпръскване могат постепенно да се променят ширините на разпръскване и да се деактивира граничното разпръскване.

Фигурата по-долу показва работния екран с активирана функция за гранично разпръскване и активирана частична ширина.

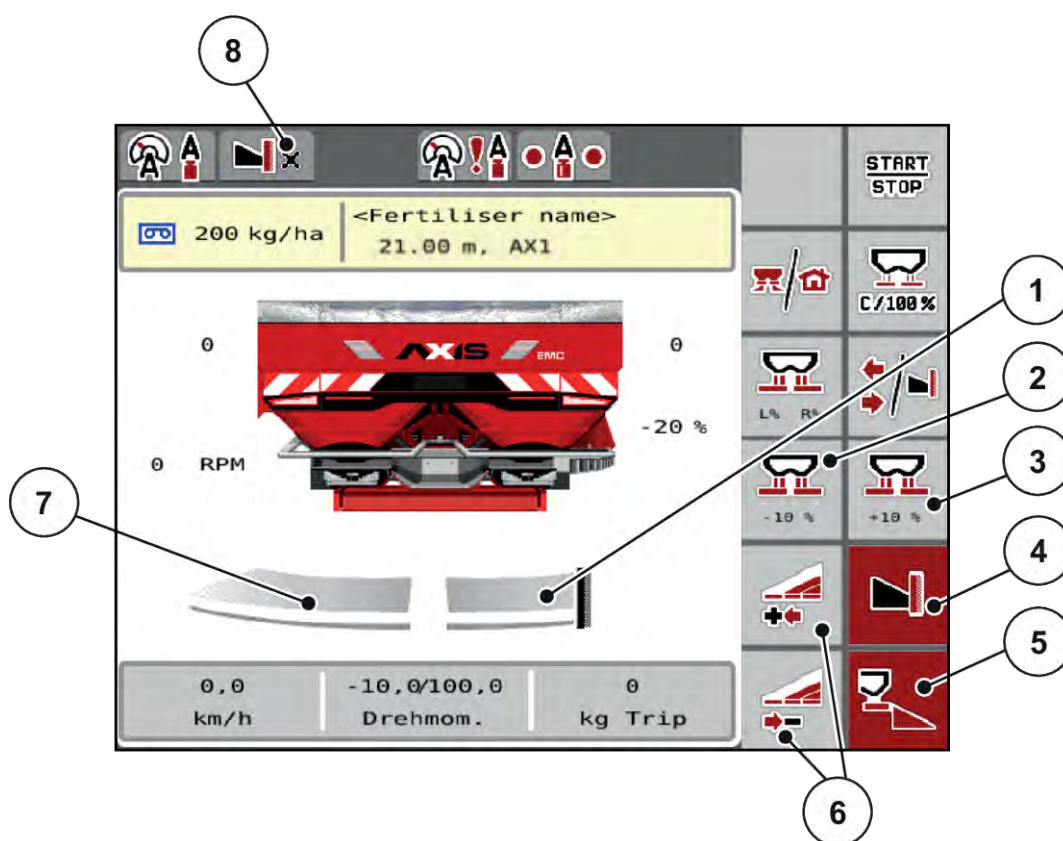

Фиг. 29: Работен екран една частична ширина отляво, страна с гранично разпръскване отдясно

- | | |
|---|--|
| [1] Страната на разпръскване отдясно е в режим на гранично разпръскване | [5] Страна на разпръскване отдясно е активирана |
| [2] Намаляване на количеството на разпръскване | [6] Намаляване или увеличаване на частичната ширина отляво |
| [3] Увеличаване на количеството на разпръскване | [7] Регулираща се на 4 нива частична ширина отляво |
| [4] Режимът на гранично разпръскване е активиран | [8] Текущият режим на гранично разпръскване е граница. |

- Количеството на разпръскване отляво е настроено на пълната работна ширина.
- Функционалният бутон **Гранично разпръскване вдясно** е натиснат: Граничното разпръскване се активира и количеството на разпръскване се намалява с 20%.

Функционални клавиши:

- Натиснете **Намаляване на ширината на разпръскване отляво**: намаляване плавно на частичната ширина.
- **C/100%**: обратно към пълната работна ширина
- Гранично разпръскване отдясно: граничното разпръскване се деактивира.



Функцията Гранично разпръскване е възможна и в автоматичен режим с GPS-Control. Страната на граничното разпръскване винаги трябва да се управлява ръчно. Вж. 5.10 GPS-Control.

5.4 Разпръскване в автоматичен режим на работа (AUTO km/h + AUTO kg)



Режимът на работа AUTO km/h + AUTO kg позволява постоянното регулиране на количеството използван тор по време на разпръскването. С помощта на тази информация регулирането на масовия поток се коригира през равномерни интервали. По този начин се получава оптимално дозиране на тора.



Режимът на работа AUTO km/h + AUTO kg е стандартно зададен фабрично.

Предварителни условия за разпръскване:

- Режимът на работа AUTO km/h + AUTO kg е активен (вж. 4.5.1 AUTO/MAN режим).
- Настройките за тора са зададени:
 - Колич.използван тор (kg/ha)
 - Раб.ширина (m)
 - Разпръскващ диск
 - Нормални обороти (об/мин)

► Напълнете резервоара с тор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

Опасност от изхвърчащ тор

Разпръскваният тор може да предизвика сериозни наранявания.

- Преди включването на разпръскащите дискове приканете всички хора да напуснат зоната на разпръскване на машината.



Стартирайте, респ. спирайте предавателния механизъм **само при ниски обороти на силоотводния вал.**

- ▶ Стартирането на разпръсквателния диск се извършва чрез стартиране на силоотводния вал на трактора.

Работата по разпръскването стартира.



Препоръчваме да оставите коефициента на изтичане да се вижда на работния екран (вж. 2.3.2 Полета за индикация), за да следите регулирането на масовия поток по време на разпръскването.



При проблеми с управлението на коефициента на изтичане (запушване, ...) преминете към отстраняване на неизправности в неподвижно състояние чрез меню Настройки тор и въведете коефициент на изтичане 1,0.

Нулиране на коефициента на изтичане

Ако коефициентът на изтичане е паднал под минималната стойност (0,4, респ. 0,2), се показва аларма № 47, респ. 48, вижте 6.1 Значение на алармените съобщения.

5.5 Разпръскване с режим на работа AUTO km/h + стат. kg


■ Режим на работа AUTO km/h + стат. kg

В този режим на работа **коефициента на изтичане** се определя статично чрез тегловните клетки.



Използване при масови потоци < 30 kg/min или при хълмист или много неравен терен.

- ▶ Включване на управлението на машината.
- ▶ Извикайте меню Настройки машина > AUTO/MAN mode - AUTO / MAN режим.
- ▶ Изберете режим на работа AUTO km/h + стат. kg:
- ▶ Потвърдете със зелената отметка.

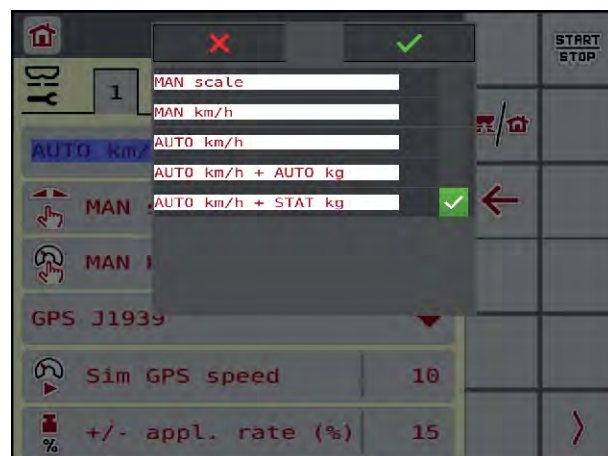


- ▶ Напълнете резервоара с тор.
 - ▷ Тегло на пълнене > 200 kg
 - ▷ Показва се прозореца Weigh quantity
 - Претегляне колич..

Управлението на машината се превключва на работния екран.

- ▶ За първоначално пълнене с нов тип тор изберете Нов тор.
 - ▷ Разпръсквачът трябва да бъде хоризонтален.

Коефициентът на изтичане се нулира до 1,0 КИ при избора Нов тор.

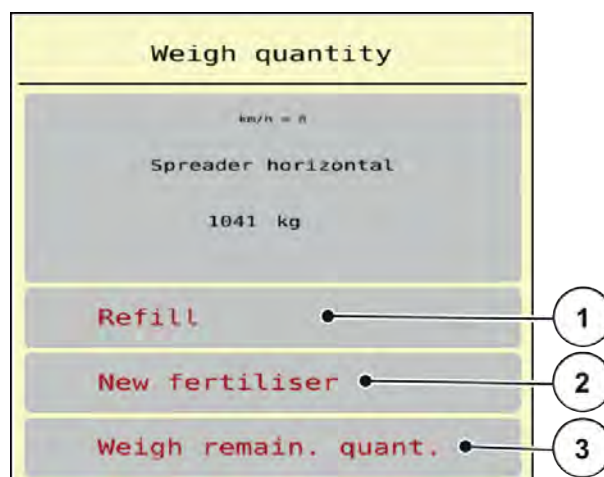


- | | |
|-------------------------------|---|
| [1] Refill - Повторно пълнене | [3] Weigh remain. quant. - Претегл.ост.колич. |
| [2] New fertiliser - Нов тор | . |

Повторно изчисление на коефициента на изтичане

- ▶ След > 150 kg разпръскано количество
- ▶ Изберете Weigh remain. quant. - Претегл.ост.колич.
- ▶ Изберете Flow factor new - Изчисляване на КИ.

Управлението на машината се превключва на работния екран.

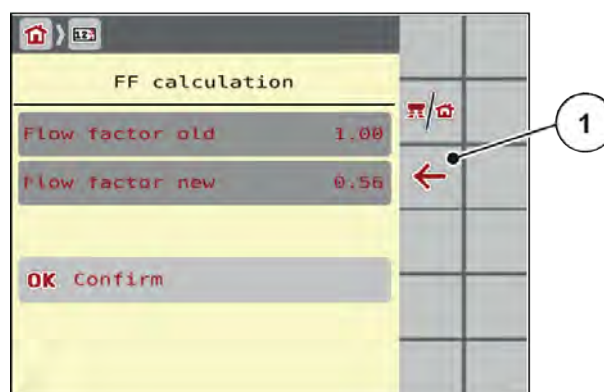

5.6 Измерване при празен ход

5.6.1 Автоматично измерване при празен ход


За да постигнете високо ниво на прецизност на регулирането, се изисква ЕМС регулирането да извършва и запаметява периодично измервания при празен ход.

Измерването при празен ход за определянето на налягането при празен ход се стартира при ново стартиране на системата.

Освен това измерването при празен ход стартира автоматично при следните условия:

- Зададеното време от последното измерване при празен ход е изтекло.
- Направени бяха промени в меню Настройки тор (обороти, вид разпръсквателни дискове).

По време на измерването при празен ход се показва следният прозорец.

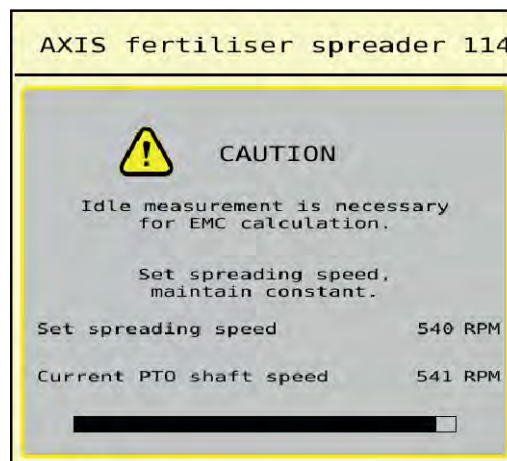

Фиг. 30: Аварийна индикация измерване при празен ход

При първото стартиране на разпръскващите дискове управлението на машината регулира въртящия момент на празен ход на системата. Вж. 6.1 Значение на алармените съобщения.

Ако аларменото съобщение продължава да се показва, независимо че трансмисионното масло е топло:

- Сравнете монтирания разпръскващ диск с въведения в менюто Настройки тор тип. Ако е необходимо променете типа.
- Уверете се в стабилния монтаж на разпръсквателния диск. Дозатягане на глухите гайки
- Проверете разпръсквателния диск за повреди. Смяна на разпръсквателния диск.

Когато измерването при празен ход е завършено, управлението на машината задава времето за празен ход на индикацията на работния екран на 19:59 минути.



- Натиснете **Start/Stop**.

Работата по разпръскването стартира.

Измерването при празен ход се изпълнява във фонов режим дори при затворени дозиращи шибри. На дисплея обаче не се показва прозорец.

След изтичане на това време за работа на празен ход автоматично се стартира ново измерване при празен ход.

- [1] Време до следващото измерване при празен ход



Фиг. 31: Индикация за измерването при празен ход на работния екран



При понижени обороти на разпръсквателния диск не може да се извърши измерване при празен ход, ако са активирани гранично разпръскване или намаляване на частичната ширина!



При затворени дозираци шибри винаги се извършва измерване при празен ход на заден план (без аварийно съобщение)!



Не понижавайте оборотите на двигателя в лентата за обръщане, докато се извършва измерване при празен ход!

Тракторът и хидравличният кръг трябва да са достигнали работна температура!

5.6.2 Ръчно измерване при празен ход

При необичайна промяна на коефициента на изтичане стартирайте ръчно измерване при празен ход.



- В Главното меню натиснете клавиша Измерване при празен ход.

Измерването при празен ход се стартира ръчно.

5.7 Разпръскване в режим на работа AUTO km/h



При машини без технология за претегляне се работи стандартно в този режим



В този режим скоростта на прилагане може да бъде намалена до 1 kg/ha.

Предварителни условия за разпръскване:

- Режимът на работа AUTO km/h е активен (вж. 4.5.1 AUTO/MAN режим).
- Настройките за тора са зададени:
 - Колич.използван тор (kg/ha),
 - Раб.ширина (m)
 - Разпръскващ диск
 - Нормални обороти (об/мин)

- ▶ Напълнете резервоара с тор.



За оптимален резултат от разпръскването в режим на работа AUTO km/h, да се извърши калибриране преди началото на разпръскването.

- ▶ Изпълнете калибриране за определяне на коефициента на изтичане или вижте коефициента на изтичане в таблицата с дози тор и го въведете ръчно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

Опасност от изхвърчащ тор

Разпръскваният тор може да предизвика сериозни наранявания.

- ▶ Преди включването на разпръскващите дискове приканете всички хора да напуснат зоната на разпръскване на машината.

- ▶ Стартирането на разпръсквателния диск се извършва чрез стартиране на силоотводния вал на трактора.

Работата по разпръскването стартира.

5.8 Разпръскване в режим на работа MAN km/h



Ако няма сигнал за скорост, работата се извършва в режим на работа MAN km/h.

- ▶ Извикайте меню Настройки машина > AUTO / MAN режим.
- ▶ Изберете елемента от менюто MAN km/h.
На дисплея се показва прозорецът за въвеждане Скорост.
- ▶ Въведете скоростта на движение по време на разпръскването.
- ▶ Натиснете ОК.
- ▶ Извършване на настройки на тора:
 - ▷ Колич.използван тор (kg/ha)
 - ▷ Раб.ширина (m)
- ▶ Напълнете резервоара с тор.



За оптимален резултат от разпръскването в режим на работа MAN km/h, да се извърши калибриране преди началото на разпръскването.

- ▶ Изпълнете калибриране за определяне на коефициента на изтичане или вижте коефициента на изтичане в таблицата с дози тор и го въведете ръчно.
- ▶ Стартирането на разпръсквателния диск се извършва чрез стартиране на силоотводния вал на трактора.
Работата по разпръскването стартира.



Задължително да се спазва въведената скорост по време на дейността по разпръскването.

5.9 Разпръскване в режим на работа MAN Skala



В режима на работа Скала MAN може ръчно да се променя отвора на дозиращия шибър по време на разпръскването.

Работа в ръчен режим:

- когато липсва сигнал за скорост на движение (липсва радарен сензор или сензор на колелата или същите са повредени)
- при разпръскване на репелент за охлюви или дребен посевен материал

Режимът на работа Скала MAN е подходящ за разпръскване на репелент за охлюви и дребен посевен материал, тъй като автоматичното регулиране на потока маса не може да се активира поради слабото намаляване на теглото.



За равномерно разпръскване на материала в ръчен режим задължително трябва да се работи с постоянна скорост на движение.



- ▶ Извикайте меню Настройки машина > AUTO / MAN режим.
- ▶ Изберете елемента от менюто Скала MAN.
На дисплея се показва прозорецът Отвор на шибъра.
- ▶ Въведете стойността за скалата за отвора на дозирация шибър.
- ▶ Натиснете ОК.
- ▶ Превключете на работния екран.
- ▶ Стартирането на разпръсквателния диск се извършва чрез стартиране на силоотводния вал на трактора.
Работата по разпръскването стартира.



- ▶ За промяна на отвора на дозирация шибър натиснете функционалния клавиш MAN+ или MAN-.
 - ▷ L% R% за избор на страна на отвора на дозирация шибър
 - ▷ MAN+ за увеличаване на отвора на дозирация шибър или
 - ▷ MAN- за намаляване на отвора на дозирация шибър.



За постигане на оптимален резултат от разпръскването също и в ръчен режим на работа препоръчваме стойностите за отвора на дозирация шибър и скоростта на движение да се вземат от таблицата с дози тор.

5.10 GPS-Control



Управлението на машината може да се комбинира с ISOBUS терминал със SectionControl. Между двете устройства се обменят различни данни с цел автоматизиране на веригата.

ISOBUS терминалът със SectionControl предава на управлението на машината зададените данни за отваряне и затваряне на дозиращите шибри.

Символът **A** до клиновете за разпръскване сигнализира за активирана автоматична функция. ISOBUS терминалът със SectionControl отваря и затваря отделните частични ширини в зависимост от положението в полето. Разпръскването започва само когато натиснете **Старт/Стоп**.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

Опасност от нараняване от излизащия тор

Функцията SectionControl стартира автоматично разпръскването без предварително предупреждение.

Излизащият тор може да предизвика наранявания на очите и носната лигавица.

Също така съществува опасност от хлъзгане.


- ▶ Инструктирайте лицата да напуснат опасната зона по време на режима на разпръскване.

По време на разпръскването по всяко време може да се затвори **една или няколко частични ширини**. Ако отново се разреши автоматичен режим на частичните ширини, се възстановява последно зададеното състояние.

При преминаване от автоматичен на ръчен режим на работа в ISOBUS терминала със SectionControl, управлението на машината затваря дозирания шибър.



За използването на функциите **GPS-Control** на управлението на машината трябва да се активира настройката GPS-Control в менюто Настройки машина!

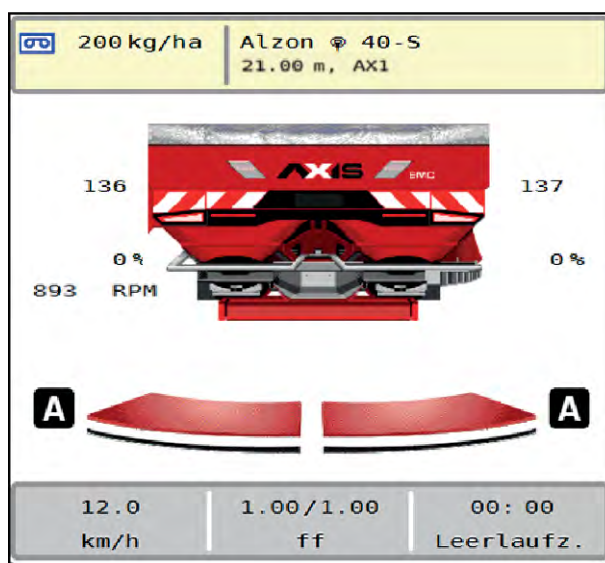

Фиг. 32: Индикация режим на разпръскване на работния екран с GPS Control

Функцията **OptiPoint** изчислява оптималната точка на включване и изключване на разпръскването в лентата за обръщане с помощта на настройките в управлението на машината. Вж. 4.4.9 Изчисляване на OptiPoint.




За правилна настройка на функцията OptiPoint въведете правилната стойност за разстоянието за тора, който използвате. Характерната стойност за разстоянието е в таблицата с дози тор на машината. Вж 4.4.9 Изчисляване на OptiPoint

■ Разстояние вкл. (m)

Параметърът Разст.включ. (m) обозначава разстоянието за включване [A] спрямо границата на полето [C]. В това положение в полето се отварят дозиращите шибри. Това разстояние зависи от вида на тора и представлява оптималното разстояние за включване за оптимално разпределяне на тора.

- [A] Разстояние за включване
[C] Граница на полето

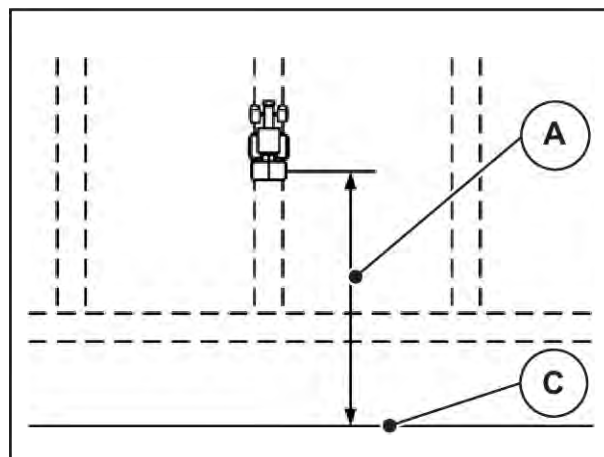

Фиг. 33: Разстояние за включване (по отношение на границата на полето)


За да промените позицията на включване в полето адаптирайте стойността Разст.включ. (m).

- По-малка стойност за разстоянието означава, че положението за включване се измества към границата на полето.
- По-голяма стойност означава, че позицията за включване се премества към вътрешността на полето.

■ Разстояние изкл. (m)

Параметърът Разст.изключ (m) обозначава разстоянието за изключване [B] спрямо границата на полето [C]. В това положение в полето започва затварянето на дозиращите шибри.

- [B] Разстояние за изключване
[C] Граница на полето

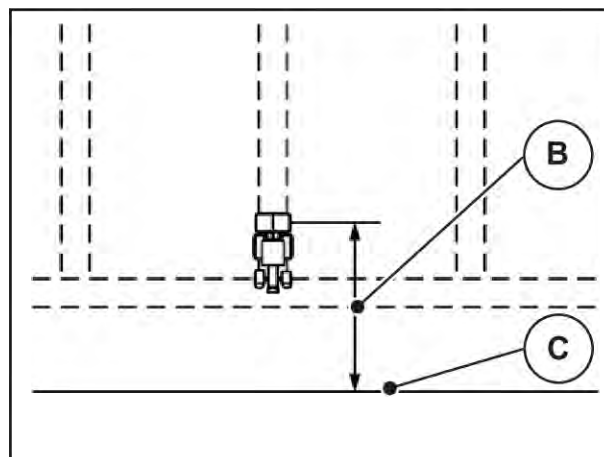

Фиг. 34: Разстояние за изключване (по отношение на границата на полето)

За да промените позицията на изключване в полето адаптирайте съответно стойността Разст.изключ (m).

- По-малка стойност означава, че положението за изключване се измества към границата на полето.
- По-голяма стойност води до изместване на позицията на изключване към вътрешността на полето.

6 Алармени съобщения и възможни причини

6.1 Значение на алармените съобщения

На дисплея на ISOBUS терминала могат да се показват различни алармени съобщения.


№	Съобщение на дисплея	Значение и възможни причини
1	Грешка на дозиращото устройство, спрете!	Двигателят на дозиращото устройство не може да достигне нужната зададена стойност: • Блокиране • Няма обратна връзка за позицията
2	Макс. отвор! Твърде висока скорост или дозир.колич.	Алармено съобщение от дозиращия шибър • Достигнат е максималният отвор за дозиране. • Зададеното количество на дозиране (+/- количество) превишава максималния отвор за дозиране.
3	Коефициент на изтичане извън границите	Коефициентът на изтичане трябва да е в диапазона от 0,40 – 1,90. • Новоизчисленият или въведеният коефициент на изтичане е извън диапазона.
4	Ляв резервоар празен!	Левият сензор за ниво на напълване сигнализира „Празен“. • Левият резервоар е празен.
5	Десен резервоар празен!	Десният сензор за ниво на напълване сигнализира „Празен“. • Десният резервоар е празен.
14	Грешка на TELIMAT корекция	Предупредителен сигнал за сензор TELIMAT. Това съобщение за грешка се показва, когато състоянието на TELIMAT не може да бъде разпознато в продължение на повече от 5 секунди.
15	Паметта е пълна. Нужно е изтриване на лична таблица	Паметта за таблиците с дози тор съдържа максимум 30 сорта тор.

№	Съобщение на дисплея	Значение и възможни причини
20	Грешка на участник по LIN-Bus:	Проблем с комуникацията - Дефектен кабел - Разхлабено щекерно съединение
21	Претоварен разпръсквател!	Само за разпръсквачка с претегляща система: Тороразпръсквачката е претоварена. Прекалено много тор в резервоара
22	Неизвестно състояние Function-Stop	Проблем с комуникацията терминал Възможна софтуерна грешка
27	Въртене на разпръскващ диск без активиране	Хидравличният клапан е дефектен или е включен ръчно
30	Преди отваряне на дозиращия шибър трябва да стартират разпръскващите дискове	Правилен софтуер за управление - Стартиране на разпръсквателните дискове - Отваряне на дозиращия шибър
31	За EMC изчисляване трябва да се извърши измерване на празен ход	Аварийно съобщение преди измерването при празен ход
32	Вън.задейст.части могат да се движат. Опасност срязв. и смачкване! - Отстран.вс.хора от опасната зона - Съблюдав.ръководството за експлоат. Потвърждение с ENTER.	Когато управлението на машината бъде включено, е възможни частите да започнат да се движат неочаквано. Следвайте указанията на екрана едва след като всички възможни опасности са отстранени.
33	Стопирайте разпръскващите дискове и затворете дозиращия шибър	В раздела от менюто Система / тест може да се превключва само след деактивиране на режима на разпръскване. - Разпръскващите дискове спират. - Затворете дозиращия шибър.
45	Грешка в сенз.на М-ЕМС. Управл. на ЕМС е деакт!	Сензорът вече не изпраща сигнал. - Прекъсване на кабел - Дефектен сензор
46	Грешка в оборотите на разпръскване. Поддържайте обороти на разпръскване 450..650 об/мин!	Оборотите на силоотводния вал са извън диапазона за функцията М ЕМС.

№	Съобщение на дисплея	Значение и възможни причини
47	Грешка на дозирането отляво, празен резерв., изходът е блокиран!	- Резервоарът е празен - Блокиран изход
48	Грешка на дозирането отдясно, празен резерв., изходът е блокиран!	- Резервоарът е празен - Блокиран изход
49	Измерването на празен ход е недостоверно. Управл. на ЕМС е деактивирано!	- Дефектен сензор - Дефектна предавка
50	Измерването на празен ход е невъзможно. Управлението на ЕМС е деактивирано!	Оборотите на силоотводния вал са продължително нестабилни
51	Резервоар празен!	Датчикът за оповестяване на празно състояние kg подава съобщение „Празно състояние“.
71	Не могат да се достигнат оборотите на диска.	Оборотите на разпръскващия диск са извън зададения диапазон от 5 %. - Проблем със захранването с масло - Пружината на пропорционалния клапан е блокирана.
88	Грешка сензор за оборотите на разпръскващия диск	Оборотите на разпръскащите дискове не могат да бъдат определени - Прекъсване на кабел - Дефектен сензор
89	Твърде високи обороти на диска	Аларма от сензора на разпръскащите дискове - Достигнати са максималните обороти. - Настроените обороти превишават максимално допустимата стойност.
93	Този тип разпръскващ диск изисква преустройство на устройството TELIMAT. Спазвайте ръководството за монтаж!	Разпръскващият диск S1 е монтиран и машината е оборудвана с TELIMAT. Възможни са грешки в разпръскването при гранично разпръскване Този тип разпръскващ диск изисква преоборудване на устройството TELIMAT.

6.2 Повреда/аларма

Аварийното съобщение се появява на дисплея с червена рамка и се показва заедно с предупредителен символ.

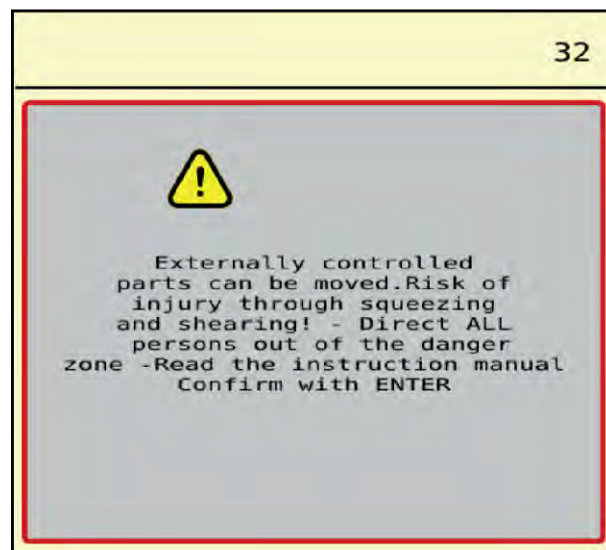

Фиг. 35: Аварийно съобщение (пример)

6.2.1 Потвърждаване на аларменото съобщение

Потвърждаване на аларменото съобщение:

- ▶ Отстраняване на причината за аварийното съобщение.
Спазвайте инструкцията за експлоатация на разпръсквачката за минерален тор.
Вж. и 6.1 *Значение на алармените съобщения.*
- ▶ Квитирайте аларменото съобщение със зелена отметка.
- ▶ Потвърдете останалите съобщения с жълта рамка с различни клавиши:
 - ▷ Enter
 - ▷ Start/Stop
- ▶ Следвайте указанията на екрана.



Потвърждаването на алармените съобщения може да се различава при различните ISOBUS терминали.

7 Специално оборудване

Представяне	Наименование
	Сензор за оповестяване на празно състояние
	Джойстик CCI A3

8 Гаранция и гаранционни задължения

Уредите на RAUCH са произведени с модерни производствени технологии, с най-голямо старание и преминават през многобройни проверки.

Затова RAUCH осигурява гаранция 12 месеца, ако се изпълняват следните условия:

- Гаранцията започва да тече от датата на покупката.
- Гаранцията обхваща дефекти в материалите или изработката. За външни изделия (хидравлични, електронни) носим отговорност само в рамките на гаранционните условия на съответния производител. По време на гаранционния срок се отстраняват безплатно неизправности в изработката и материалите чрез замяна или отстраняване на повредите на съответните части. Изрично се изключват други права, като претенции за анулиране на договора, намаляване на цената или замяна при повреди, които не влизат в предмета на доставка. Гаранционните ремонти се извършват в упълномощени от представителството на RAUCH или завода работилници.
- От гаранционните ремонти се изключват последиците от естествените амортизация, замърсяване, корозия и всички неизправности, възникнали от неправилна работа и външни въздействия. Гаранцията отпада при самоволно извършване на ремонти или изменение на оригиналното състояние. Претенциите за компенсации губят сила, когато не се използват оригинални резервни части на RAUCH. Моля, съблюдавайте инструкцията за експлоатация. Всички неизяснени въпроси отправяйте към представителството на завода или директно към завода. Гаранционните претенции трябва да се предявят пред завода, най-късно в рамките на 30 дни след възникването на повредата. Посочвайте датата на покупка и номера на машината. Гаранционните ремонти трябва да се извършват от упълномощена работилница след консултация с RAUCH или от официалното представителство на фирмата. Свързаните с гаранцията работи не удължават гаранционния срок. Транспортните повреди не са повреди, свързани с производството, и поради това не попадат в задълженията за предоставяне на гаранция на производителя.
- Изключени са претенции за повреди, които не са възникнали в самите уреди на RAUCH. Това означава също, че се изключва отговорност за последващи повреди вследствие на грешки при разпръскването. Самоволните изменения в уредите на RAUCH могат да доведат до последващи повреди и изключват материалната отговорност на доставчика за тези повреди. При умишлена вина или престъпна небрежност на собственика или ръководен служител и в случаи, при които съгласно закона за отговорността за качеството на продукта при грешки в предмета на доставка доставчикът не носи отговорност за наранявания и материални щети на лично използвани предмети, отговорността на доставчика се изключва. Тя не важи също при липса на качества, които са специално гарантирани, когато гаранцията е дадена специално, за да се защити купувачът срещу вреди, които не са причинени на самия предмет на доставката.

RAUCH Streutabellen
RAUCH Fertilizer Chart
Tableaux d'épandage RAUCH
Tabele wysiewu RAUCH
RAUCH Strooitabellen
RAUCH Tabella di spargimento
RAUCH Spredetabellen
RAUCH Levitystaulukot
RAUCH Spridningstabellen
RAUCH Tablas de abonado



<https://streutabellen.rauch.de/>



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Victoria Boulevard E 200
77836 Rheinmünster · Germany



info@rauch.de · www.rauch.de

Phone +49 (0) 7229/8580-0