


Manual complementar

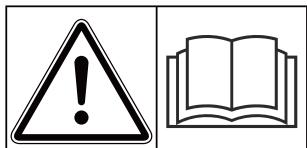

**Ler atentamente an-
tes da colocação em
funcionamento!**

**Conservar para futuras
utilizações**

Este manual de instruções, de montagem é uma parte da máquina. Fornecedores de máquinas novas e usadas estão obrigados a documentar por escrito que o manual de instruções, de montagem foi fornecido com a máquina e entregue ao cliente.

MDS ISOBUS

Versão 6.03.00

5903865-b**-pt-0925**

Manual original

Estimado cliente,

ao comprar o comando de máquina MDS ISOBUS para o distribuidor de fertilizante MDS 8.2 revelou confiança no nosso produto. Muito obrigado! Pretendemos justificar essa confiança. Adquiriu um comando de máquina eficiente e de confiança.

Caso, contrariamente às expectativas, surjam problemas: O nosso serviço pós-venda está sempre disponível para si.



Solicitamos-lhe que leia cuidadosamente este manual de instruções e o manual de instruções da máquina antes da colocação em funcionamento e tenha em consideração os avisos.

Este manual poderá também descrever equipamentos que não fazem parte do seu comando de máquina.



Tenha em atenção o número de série do comando da máquina e da máquina

O comando da máquina MDS ISOBUS vem calibrado de fábrica para o distribuidor de fertilizante com o qual foi entregue. Não pode ser ligada a uma nova máquina sem nova calibração adicional.

Insira aqui o número de série do comando da máquina e da máquina. Ao ligar o comando à máquina, deve verificar estes números.

Número de série do comando eletrónico da máquina:

Número de série da máquina:

Ano de construção da máquina:

Melhorias técnicas

Esforçamo-nos por melhorar continuamente os nossos produtos. Por isso, reservamos o direito a efetuar melhorias e alterações que consideramos necessárias aos nossos equipamentos, sem no entanto nos comprometermos a executar essas melhorias e alterações em máquinas já vendidas, sem pré-aviso.

Estamos ao seu dispor para respondermos a outras questões.

Com os melhores cumprimentos,

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Índice

1 Notas para o utilizador	7
1.1 Sobre este manual de instruções	7
1.2 Significado das advertências	7
1.3 Avisos para apresentação do texto	8
1.3.1 Instruções e diretivas	8
1.3.2 Enumerações	8
1.3.3 Referências	9
1.3.4 Hierarquia de menus, teclas e navegação	9
2 Estrutura e funcionamento	10
2.1 Vista geral das máquinas suportadas	10
2.2 Elementos de comando	10
2.3 Visor	12
2.3.1 Descrição da imagem de funcionamento	12
2.3.2 Campos de indicação	14
2.3.3 Indicação dos estados da corrediça de dosagem	15
2.3.4 Indicação das larguras parciais	16
2.4 Biblioteca dos símbolos utilizados	16
2.4.1 Navegação	16
2.4.2 Menus	17
2.4.3 Símbolos Imagem de funcionamento	18
2.4.4 Outros símbolos	20
2.5 Vista geral do menu estrutural	22
3 Montagem e instalação	23
3.1 Requisitos de tratores	23
3.2 Ligações, tomadas	23
3.2.1 Alimentação de corrente	23
3.2.2 Ligar o comando da máquina	23
3.2.3 Preparação da corrediça de dosagem	24
4 Operação	25
4.1 Ligar o comando da máquina	25
4.2 Navegação dentro do menu	25
4.3 Menu principal	26
4.4 Ajustes do adubo	27

4.4.1	Quantidade de dispersão.....	30
4.4.2	Defina a largura de trabalho	30
4.4.3	Fator de fluxo	31
4.4.4	Teste de rotação	32
4.4.5	Tipo de discos dispersores	34
4.4.6	Velocidade de rotação.....	34
4.4.7	Modo de dispersão limite.....	35
4.4.8	Quantidade de dispersão limite.....	35
4.4.9	Calcular OptiPoint.....	36
4.4.10	Informações sobre o GPS Control	38
4.4.11	Tabelas de dispersão	39
4.5	Ajustes da máquina	41
4.5.1	Operação AUTO/MAN.....	44
4.5.2	+/- quantidade	45
4.6	Esvaziamento rápido	46
4.7	Sistema/teste.....	47
4.7.1	Contador dados total	48
4.7.2	Teste/Diagnóstico	48
4.7.3	Serviço	50
4.8	Informação.....	50
4.9	Pesar-Contador de trajetos	50
4.9.1	Contador de trajetos	51
4.9.2	Restante (kg, ha, m)	52
4.9.3	Tarar a balança	53
4.9.4	Pesar quantidade	53
4.10	Funções especiais	55
4.10.1	Alterar sistema de unidades	55
4.10.2	Utilizar o joystick	56
5	Modo de dispersão	59
5.1	Consulta da quantidade restante durante o trabalho de dispersão	59
5.2	Dispositivo de dispersão limite TELIMAT	60
5.3	Trabalhos com larguras parciais.....	60
5.3.1	Mostrar o tipo de dispersão na imagem de funcionamento	60
5.3.2	Dispersar com larguras parciais reduzidas: VariSpread V8	61
5.3.3	Modo de dispersão com uma largura parcial e no modo de dispersão limite	63
5.4	Dispersão com modo operativo automático (AUTO km/h + AUTO kg)	65
5.5	Dispersão com modo operativo AUTO km/h.....	66
5.6	Dispersão com modo operativo AUTO km/h + Stat. kg	67
5.7	Dispersão com o modo operativo MAN km/h.....	68
5.8	Dispersão com o modo operativo Escala MAN	69
5.9	GPS Control	71
6	Mensagens de alarme e causas possíveis	75
6.1	Significado das mensagens de alarme	75
6.2	Avaria/Alarme	77
6.2.1	Confirmar mensagem de alarme	78
7	Equipamentos especiais	79

8 Garantia	80
-------------------------	-----------

1 Notas para o utilizador

1.1 Sobre este manual de instruções

Este manual de instruções é um **componente** do comando da máquina.

O manual de instruções contém indicações importantes para uma **utilização segura, correta** e económica, bem como para a **manutenção** do comando da máquina. Respeitar o manual ajuda a **evitar perigos**, custos de reparação e períodos de inatividade, bem como a aumentar a fiabilidade e a vida útil da máquina comandada.

O manual de instruções deve ser guardado de forma acessível perto do local de utilização do comando da máquina (por ex. no trator).

O manual de instruções não substitui a **responsabilidade pessoal** do operador e do pessoal operador do comando da máquina.

1.2 Significado das advertências

Neste manual de instruções estão sistematizadas as advertências de acordo com a gravidade do perigo e a probabilidade da sua ocorrência.

Os sinais de perigo advertem para riscos residuais durante o manuseamento da máquina. As advertências utilizadas estão estruturadas da seguinte forma:

Símbolo + palavra de sinalização

Esclarecimento

Níveis de risco das advertências

O nível de risco é identificado pela palavra de sinalização. Os níveis de risco estão classificados da seguinte forma:

PERIGO!

Tipo e fonte do perigo

Esta advertência chama a atenção para um perigo iminente para a saúde e vida de pessoas.

A inobservância destas advertências conduz a ferimentos graves, incluindo a morte.

- Ter obrigatoriamente em atenção as medidas descritas para evitar este perigo.

⚠ ATENÇÃO!

Tipo e fonte do perigo

Esta advertência chama a atenção para uma possível situação de risco para a saúde de pessoas.

A inobservância destas advertências conduz a ferimentos graves.

- ▶ Ter obrigatoriedade em atenção as medidas descritas para evitar este perigo.

⚠ CUIDADO!

Tipo e fonte do perigo

Esta advertência chama a atenção para uma possível situação de risco para a saúde de pessoas.

A inobservância destas advertências conduz a ferimentos.

- ▶ Ter obrigatoriedade em atenção as medidas descritas para evitar este perigo.

AVISO!

Tipo e fonte do perigo

Esta advertência chama a atenção para danos materiais ou do meio ambiente.

A inobservância destas advertências conduz a danos na máquina ou no meio ambiente.

- ▶ Ter obrigatoriedade em atenção as medidas descritas para evitar este perigo.



Trata-se de um aviso:

Avisos gerais incluem dicas de utilização e informações especialmente úteis, no entanto não incluem avisos contra perigos.

1.3 Avisos para apresentação do texto

1.3.1 Instruções e diretivas

Os passos de manuseamento a efetuar pelo pessoal operacional estão apresentados da seguinte forma.

- ▶ Instrução de manuseamento Passo 1
- ▶ Instrução de manuseamento Passo 2

1.3.2 Enumerações

As enumerações sem sequência obrigatória são apresentadas como lista com pontos de enumeração:

- Característica A
- Característica B

1.3.3 Referências

As referências a outros pontos do texto no documento estão apresentadas com o número de parágrafo, texto de título e indicação de página:

- **Exemplo:** Tenha também em atenção 2 *Estrutura e funcionamento*

Referências a outros documentos estão apresentadas como aviso ou instrução, sem indicação exata de capítulo ou de páginas:

- **Exemplo:** Ter em atenção os avisos no manual de instruções do fabricante de eixos articulados.

1.3.4 Hierarquia de menus, teclas e navegação

Os **menus** são as entradas que estão listadas na janela **menu principal**.

Nos menus estão listados **submenus ou entradas de menu**, nos quais pode efetuar ajustes (listas de seleção, entrada de texto ou números, iniciar funções).

Os diferentes menus e botões do comando da máquina são representados a **negrito**.

A hierarquia e o caminho para o item de menu pretendido estão assinalados com uma > (seta) entre o menu, o item de menu ou os itens de menu:

- Sistema/Teste > Teste/Diagnóstico > Tensão significa que consegue navegar para o item de menu Tensão através do menu Sistema/Teste e, em seguida, do item de menu Teste/Diagnóstico.
 - A seta > corresponde ao acionamento da **roda de deslocação** ou do botão no ecrã (ecrã tátil).

2 Estrutura e funcionamento



Este capítulo limita-se a descrever as funções do comando eletrónico da máquina sem indicação de um determinado terminal ISOBUS.

- Siga as instruções de operação do terminal ISOBUS do respetivo manual de instruções.

2.1 Vista geral das máquinas suportadas



Alguns modelos não estão disponíveis em todos os países.


- MDS 8.2/14.2/18.2/20.2 +W

Funções suportadas

- Dispersão dependente da velocidade de deslocação
- Regulação das rotações: Rotações do disco dispersor
- Comutação de larguras parciais V8

2.2 Elementos de comando

- ***ISOBUS Lite combinado com CCI-60***

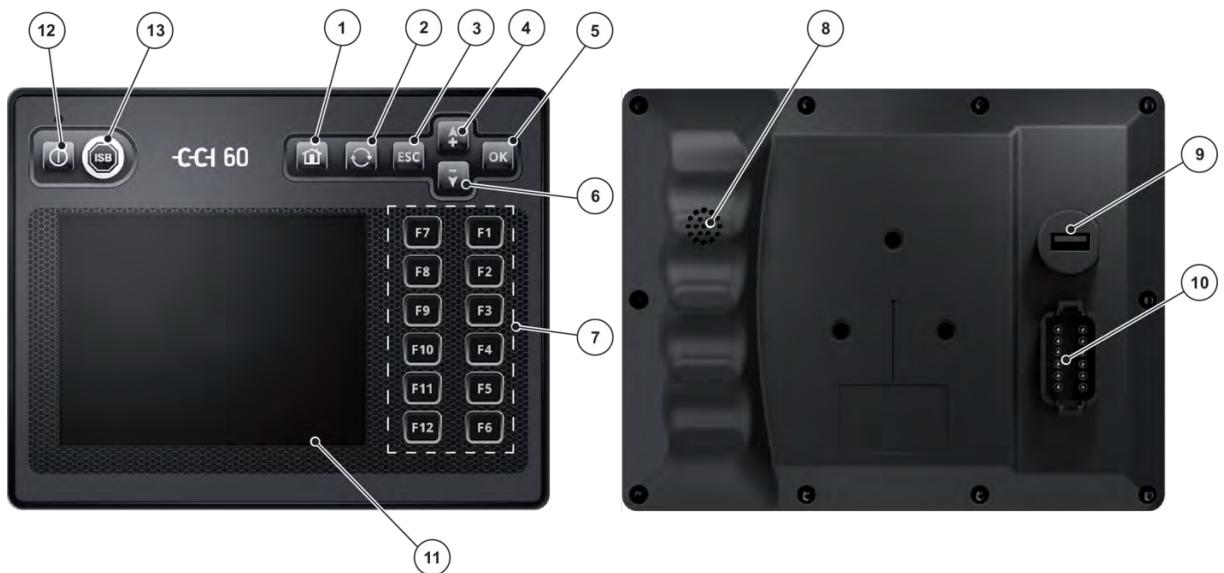

Ilust. 1: Elementos de comando

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| [1] Tecla menu principal | [8] Sinal sonoro |
| [2] Tecla de comutação | [9] Interface USB |
| [3] Tecla ESC | [10] Conector DT/A |
| [4] Tecla de seta para cima | [11] Ecrã |
| [5] Tecla OK | [12] Tecla LIG/DESLIG |
| [6] Tecla de seta para baixo | [13] Tecla ISB |
| [7] Teclas de função F1 até F12 | |

1	Tecla menu principal	Voltar ao menu principal
2	Tecla de comutação	Mudar para a máquina seguinte
3	Tecla ESC	A tecla ESC tem a mesma função dos botões ESC ou Anterior numa máscara de operação: <ul style="list-style-type: none"> • Cancelar uma ação iniciada. • Voltar para a máscara de operação superior. • As alterações não são guardadas, o valor anterior permanece inalterado.
4	Tecla de seta para cima	Com as teclas de seta navega-se pelos botões de uma máscara de operação. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Navegar para o botão pretendido. ▶ Premir a tecla OK. Botões, aos quais esteja atribuída uma das teclas de função F1-F12, não são acedidos com as teclas de seta.

5	Tecla OK	A tecla OK tem a mesma função do botão OK numa máscara de operação: <ul style="list-style-type: none"> • Guardar um valor alterado. • Confirmar uma mensagem.
6	Tecla de seta para baixo	Ver 4 - Tecla de seta para cima
7	Teclas de função F1 até F12	Do lado direito do ecrã estão dispostas 12 teclas de função (F1-F12). As teclas podem ser usadas em alternativa aos botões exibidos na margem direita do ecrã.
8	Sinal sonoro	O volume do sinal sonoro destina-se a: <ul style="list-style-type: none"> • Sinalizar sinais de alarme. • Fornecer feedback acústico.
9	Interface USB	A interface USB está protegida por uma capa de proteção contra a humidade e o pó.
10	Conector DT/A	Conector de 12 polos
11	Ecrã	<ul style="list-style-type: none"> • Ecrã sensível ao toque (ecrã tátil) • Tamanho: 5,7" • Resolução: 640x480 pixéis • Luminosidade forte e adequada para o modo diurno e noturno <p>Em alternativa ao ecrã tátil, o terminal pode ser operado plenamente com os botões de operação e de função.</p>
12	Tecla LIG/DESLIG	Ligar / desligar o terminal
13	Tecla ISB	Enviar comando ISB (se existente)

2.3

Visor

O visor mostra as informações de estado atuais, bem como as possibilidades de seleção e de inserção de dados para o comando eletrónico da máquina.


As informações essenciais para a operação da máquina são exibidas na **imagem de funcionamento**.

2.3.1

Descrição da imagem de funcionamento



A representação exata da imagem de funcionamento depende dos ajustes selecionados em cada momento, bem como do modelo da máquina.

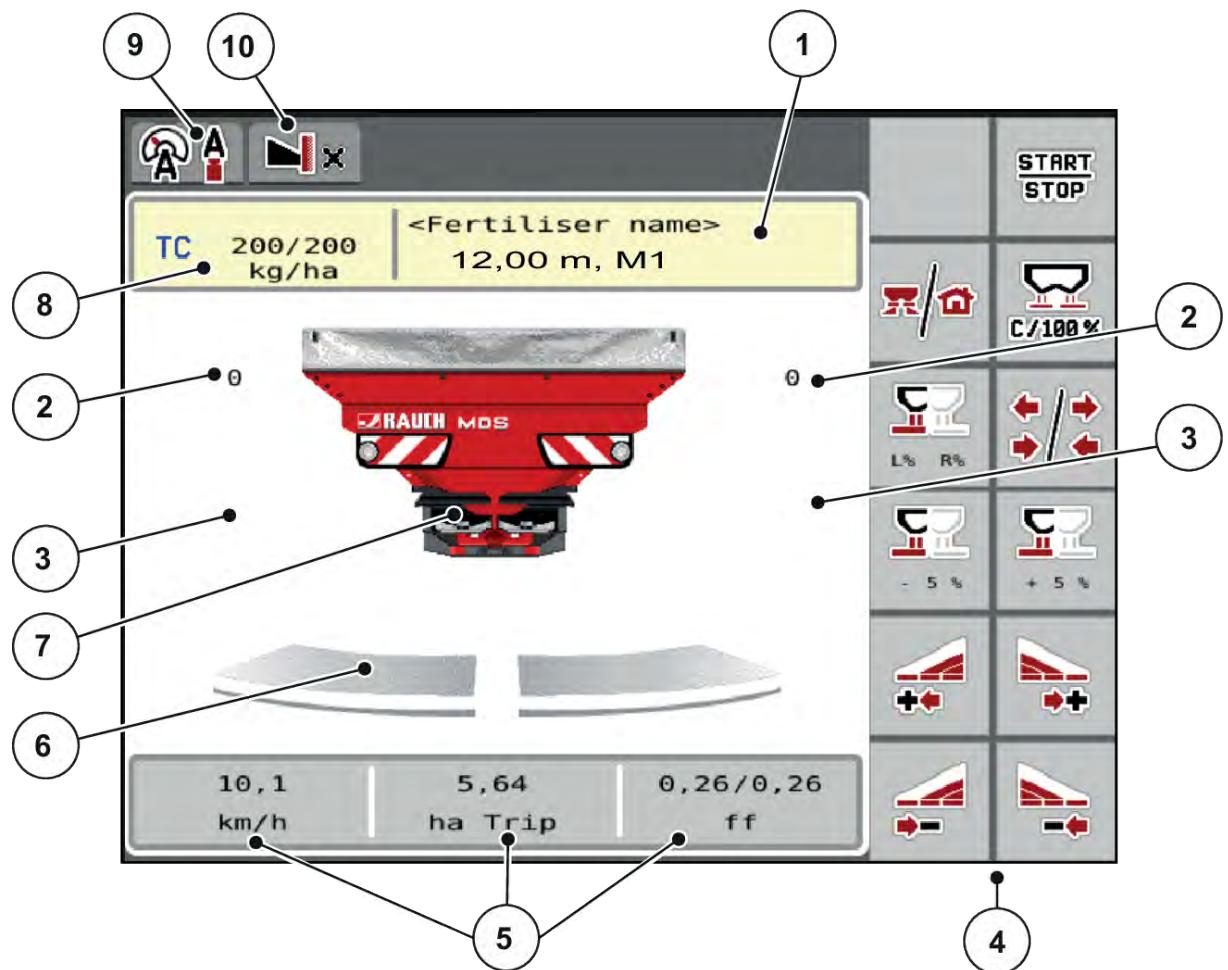


Ilust. 2: Visor do comando da máquina MDS

- [1] Visualização de informações sobre os fertilizantes (nome do fertilizante, largura de trabalho e tipo de disco dispersor)
Botão: Ajuste na tabela de dispersão
- [2] Posição da corrediça de dosagem direita/esquerda
- [3] Alteração de quantidade direita/esquerda
- [4] Teclas de função
- [5] Campos de indicação livremente definíveis
- [6] Estado de abertura da corrediça de dosagem direita/esquerda
- [7] Visualização de distribuidor de arremesso de fertilizante mineral
- [8] Quantidade de dispersão atual indicada nos ajustes de fertilizante ou no controlador de tarefas
Botão: inserção direta da quantidade de dispersão
- [9] Modo operativo selecionado
- [10] Visualização dos ajustes de margem/limite

2.3.2 Campos de indicação

A imagem de funcionamento possui três campos de indicação de definição livre. Os campos de indicação podem ser ocupados com os seguintes valores:

- Velocidade de deslocação
- Fator de fluxo (FF)
- ha trajeto
- kg trajeto
- m trajeto
- kg restante
- m restante
- ha restante
- T. mar. vaz. (Tempo até à próxima medição de marcha em vazio)
- Binário (Accionamento de discos dispersores)
- Binário da marcha em vazio

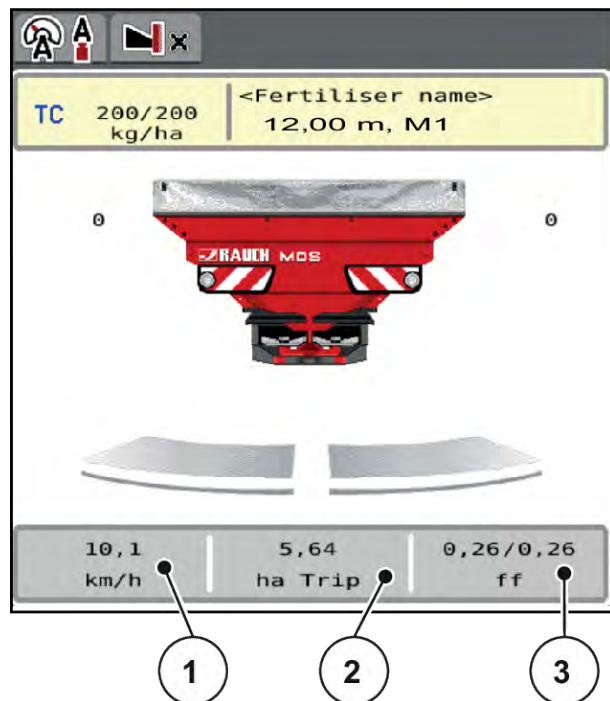

Illust. 3: Campos de indicação


- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| [1] Campo de indicação 1 | [3] Campo de indicação 3 |
| [2] Campo de indicação 2 | |

Selecionar indicação

- No ecrã tátil, premir o campo de indicação correspondente.
O visor exibe a lista das indicações possíveis.
- Marcar o novo valor com o qual o campo de indicação deve ser ocupado.
- Premir o botão OK.
O visor mostra a imagem de funcionamento.

No respetivo campo de indicação encontrará agora o novo valor.

2.3.3 Indicação dos estados da corrediça de dosagem

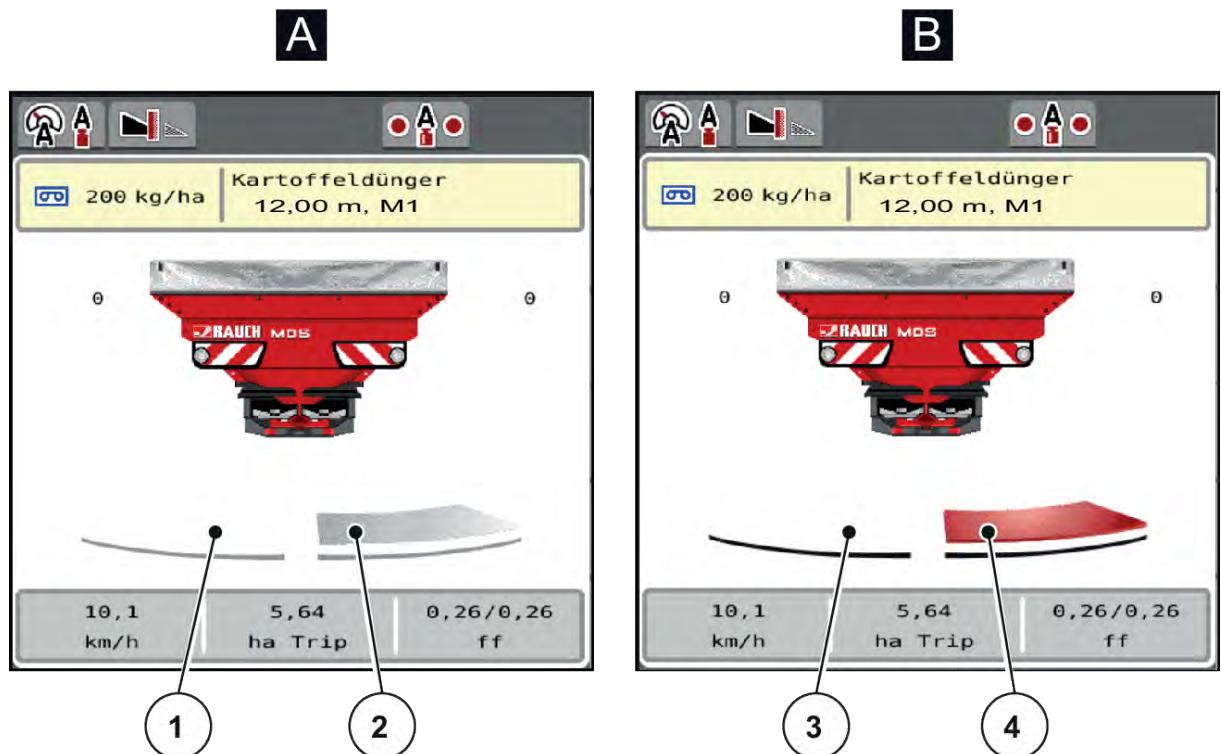

Ilust. 4: Indicação dos estados da corrediça de dosagem

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| [A] Modo de dispersão inativo | [B] Máquina no modo de dispersão |
| [1] Largura parcial desativada | [3] Largura parcial desativada |
| [2] Largura parcial ativada | [4] Largura parcial ativada |


■ Desativação de um lado de dispersão completo



Na área limite pode ser desativado imediatamente um lado de dispersão completo. Esta função é especialmente útil nos cantos do campo, para se conseguir uma dispersão rápida.

- Premir a tecla de função Redução da largura parcial superior a 500 ms.

2.3.4 Indicação das larguras parciais

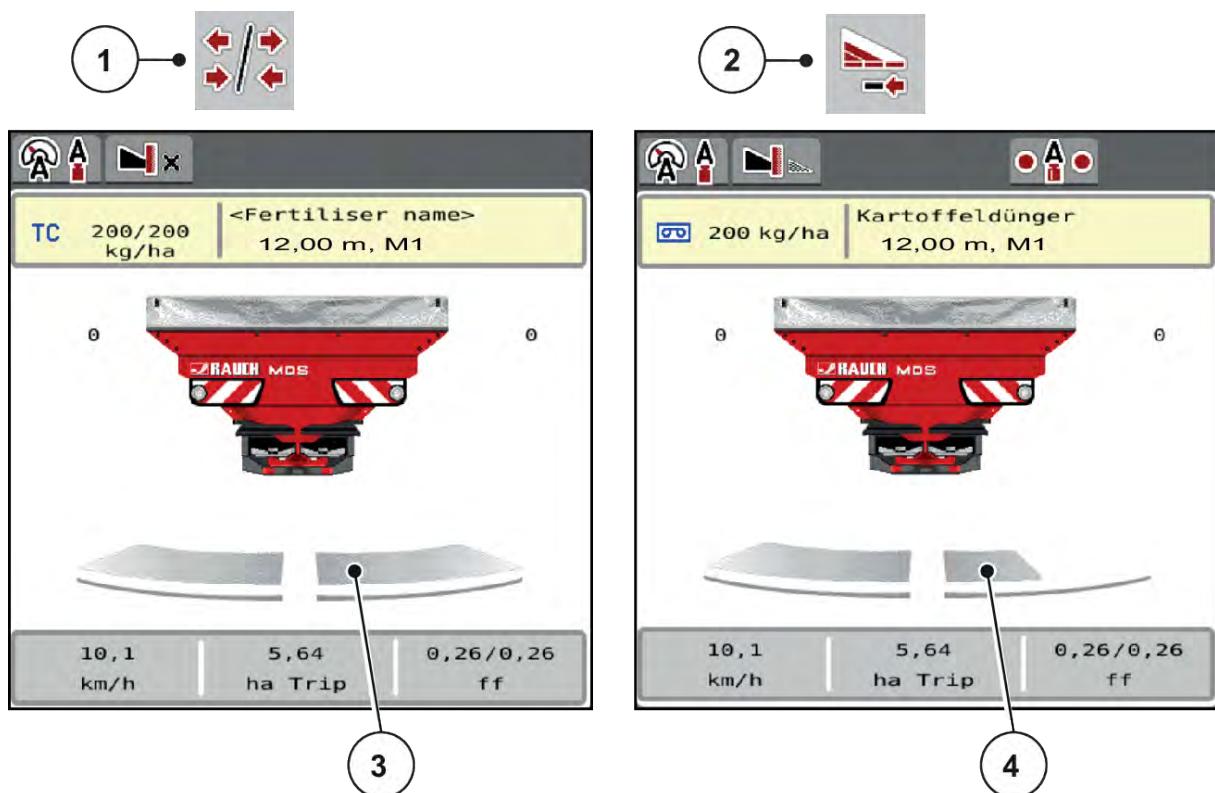

Illust. 5: Indicação dos estados de largura parcial

- [1] Tecla de comutação Larguras parciais/ Dispersão limite
- [2] Tecla Reduzir largura parcial direita
- [3] Larguras parciais ativadas em toda a largura de trabalho
- [4] A largura parcial direita foi reduzida vários níveis de larguras parciais

No capítulo 5.3 *Trabalhos com larguras parciais* são explicadas outras possibilidades de indicação e de ajuste.

2.4 Biblioteca dos símbolos utilizados

O comando da máquina MDS ISOBUS mostra no ecrã símbolos para os menus e para as funções.

2.4.1 Navegação

Símbolo	Significado
	Para a esquerda; página anterior

Símbolo	Significado
	Para a direita; página seguinte
	Voltar ao menu anterior
	Voltar ao menu principal
	Alternar entre o ecrã de trabalho e a janela de menu
	Confirmar as mensagens de alarme
	Cancelamento, fechar a caixa de diálogo

2.4.2 Menus

Símbolo	Significado
	Passar diretamente de uma janela de menu para o menu principal
	Alternar entre a imagem de funcionamento e a janela de menu
	Ajustes do adubo
	Ajustes da máquina
	Despejo rápido
	Sistema/Teste
	Informação

Símbolo	Significado
	Contador de trajetos de pesagem

2.4.3 Símbolos Imagem de funcionamento

Símbolo	Significado
	Iniciar modo de dispersão e regulação da quantidade de dispersão
	Iniciou-se o modo de dispersão; parar a regulação da quantidade de dispersão
	Reinicializar a alteração de quantidade para repor a quantidade de dispersão predefinida
	Alternar entre a imagem de funcionamento e a janela de menu
	Alterar entre dispersão limite e as larguras parciais nos lados de dispersão direito, esquerdo ou ambos
	Larguras parciais no lado esquerdo, dispersão limite no lado de dispersão direito
	Larguras parciais no lado direito, dispersão limite no lado de dispersão esquerdo
	Dispersão limite nos lados de dispersão esquerdo, direito ou ambos
	Seleção da quantidade a mais/a menos nos lados de dispersão esquerdo, direito ou ambos (%)
	Alteração de quantidade + (mais)

Símbolo	Significado
	Alteração de quantidade - (menos)
	Alteração de quantidade à esquerda + (mais)
	Alteração de quantidade à esquerda - (menos)
	Alteração de quantidade à direita + (mais)
	Alteração de quantidade à direita - (menos)
	Alteração manual da quantidade + (mais)
	Alteração manual da quantidade - (menos)
	Lado do distribuidor esquerdo inativo
	Lado do distribuidor esquerdo ativo
	Lado do distribuidor direito inativo
	Lado do distribuidor direito ativo
	Reducir largura parcial à esquerda (menos) No modo de dispersão limite: Ao premir prolongadamente (>500 ms), desativa-se imediatamente um lado de dispersão completo.

Símbolo	Significado
	Aumentar largura parcial à esquerda (mais)
	Reducir largura parcial à direita (menos) No modo de dispersão limite: Ao premir prolongadamente (>500 ms), desativa-se imediatamente um lado de dispersão completo.
	Aumentar largura parcial à direita (mais)
	Ativar função de dispersão limite à esquerda
	Função de dispersão limite à esquerda ativa


2.4.4 Outros símbolos

Símbolo	Significado
	Iniciar medição de marcha em vazio, no menu principal
	Modo de dispersão limite, na imagem de funcionamento
	Modo de dispersão de margem, na imagem de funcionamento
	Modo de dispersão limite, no menu principal
	Modo de dispersão de margem, no menu principal
	Modo operativo AUTO km/h + AUTO kg
	Modo operativo AUTO km/h

Símbolo	Significado
	Modo operativo MAN km/h
	Modo operativo Escala MAN
	Perda do sinal de GPS (GPS J1939)
	Fluxo de massa mínimo não foi alcançado
	Fluxo de massa máximo foi excedido

2.5

Vista geral do menu estrutural

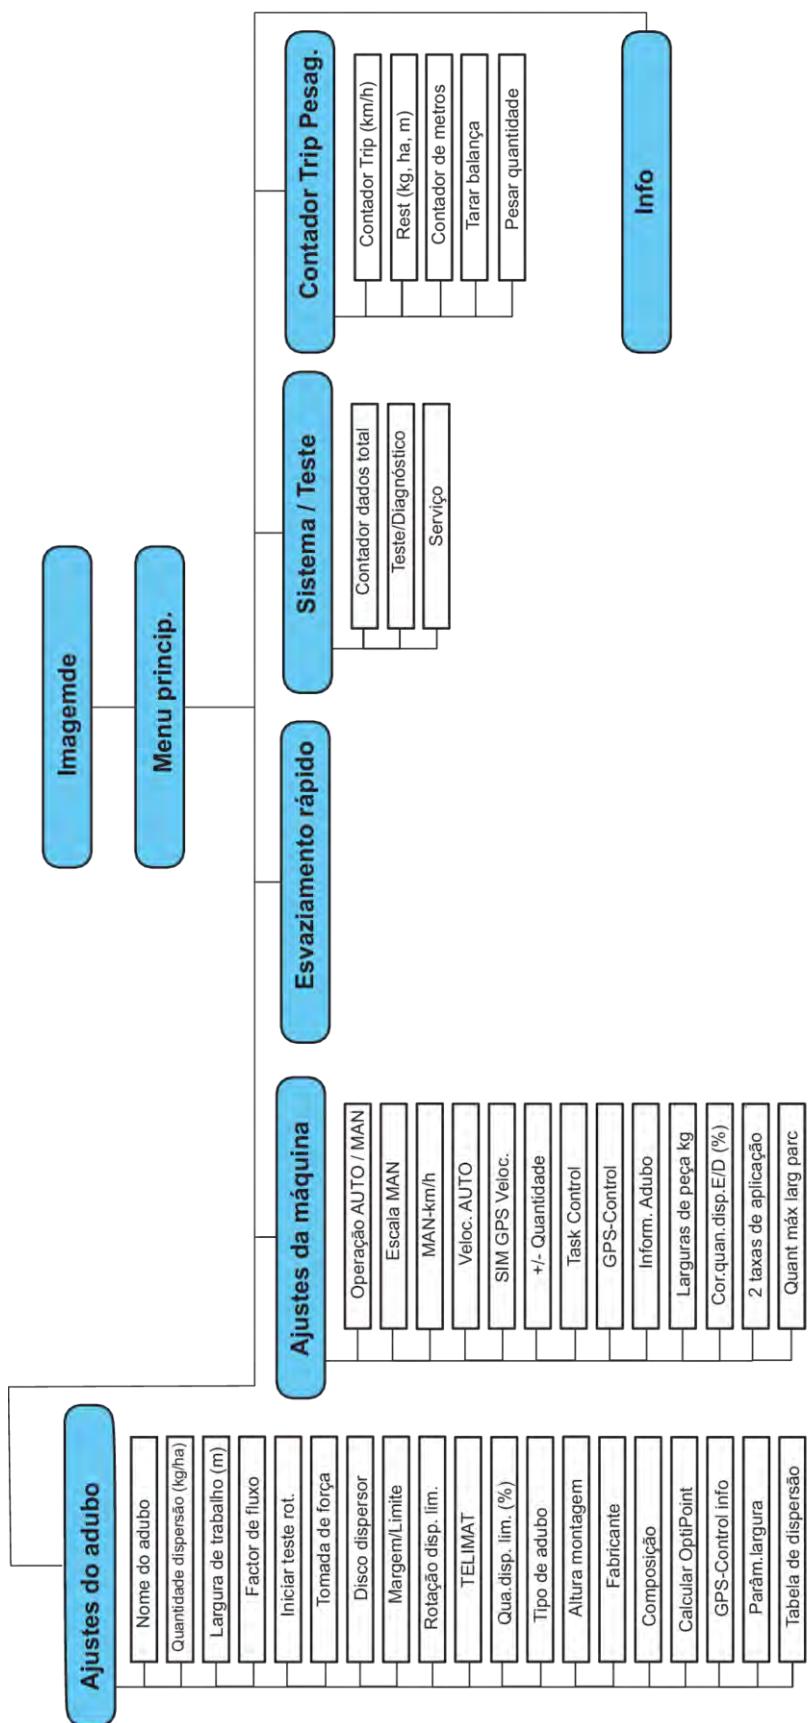

3 Montagem e instalação

3.1 Requisitos de tratores

Antes de instalar o comando da máquina, verificar se o trator cumpre os seguintes requisitos:

- Deve ser **sempre** garantida uma tensão mínima de **11 V**, mesmo que vários dispositivos de consumo estejam ligados em simultâneo (por ex. ar condicionado, luzes).
- A rotação da tomada de força deve corresponder aos seguintes valores e tem de ser mantida (pré-requisito para uma largura de trabalho correta): mín. **540 rpm**.



Em tratores sem caixa de velocidades powershift, selecionar a velocidade de deslocação através de uma gradação da transmissão correta, de modo a corresponder a uma rotação de tomada de força de **540 r/min**.

- Retorno livre mín. **NW 18 mm**,
- Tomada de 9 polos (ISO 11783) na traseira do trator para ligar o comando da máquina ao ISO-BUS
- Ficha terminal de 9 polos (ISO 11783) para ligar um terminal ISOBUS ao ISOBUS.



Se o trator não tiver uma tomada de 9 polos na traseira, pode adquirir-se adicionalmente um módulo de trator com tomada de 9 polos para trator (ISO 11783), bem como um sensor de velocidade de deslocação, como equipamento especial.

3.2 Ligações, tomadas


3.2.1 Alimentação de corrente

A alimentação de corrente do comando da máquina faz-se através da tomada de 9 polos na traseira do trator.

3.2.2 Ligar o comando da máquina

Dependendo do equipamento, é possível ligar o comando da máquina ao distribuidor de arremesso de fertilizante mineral de várias formas. Encontra outros detalhes no manual de instruções da máquina.

■ Esquema geral de ligações

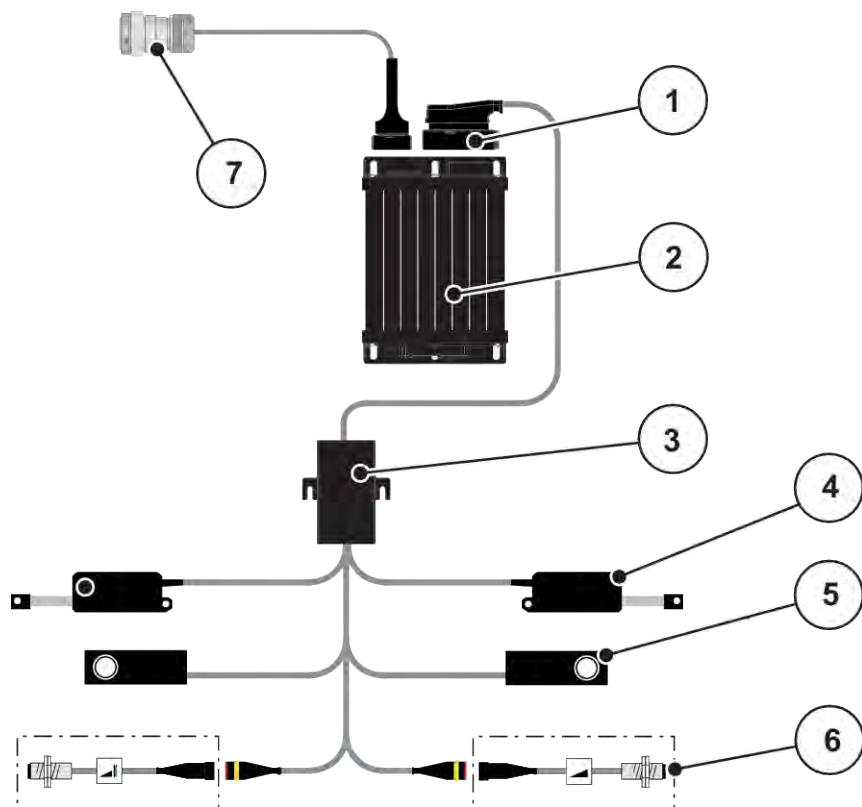

Ilust. 6: Vista geral da ligação esquemática MDS

- | | |
|---|---|
| [1] Ficha da máquina | [5] Célula de pesagem esquerda/direita |
| [2] Comando da máquina | [6] Sensores TELIMAT para cima/para baixo |
| [3] Distribuidor de cabos | [7] Ficha para aparelhos ISOBUS |
| [4] Corrediça de dosagem esquerda/direita | |

3.2.3 Preparação da corrediça de dosagem

O comando da máquina dispõe de um acionamento elétrico da corrediça para o ajuste da quantidade de dispersão.



Observar o manual de instruções da máquina.

4 Operação

⚠ CUIDADO!

Perigo de ferimentos devido a saída de fertilizantes

Em caso de falha, a corredíça de dosagem pode abrir-se de repente durante o trajeto para o local de dispersão. Existe perigo de deslizamento e de ferimentos para pessoas devido à saída de fertilizantes.

- ▶ **Antes de iniciar o trajeto para o local de dispersão**, é obrigatório desligar o comando eletrónico da máquina.

4.1 Ligar o comando da máquina

Requisitos:

- O comando da máquina está corretamente ligado à máquina e ao trator.
 - Exemplo, ver 3.2.2 *Ligar o comando da máquina*.
- Está garantida a tensão mínima de 11 V.

- ▶ Ligar o comando da máquina.

Alguns segundos depois surge o ecrã inicial do comando da máquina.

Pouco depois, o comando da máquina mostra durante alguns segundos o menu de ativação.

- ▶ Pressionar a tecla Enter.

Em seguida, surge a imagem de funcionamento.



4.2 Navegação dentro do menu



Pode encontrar informações importantes relativas à apresentação e navegação entre os menus no capítulo 1.3.4 *Hierarquia de menus, teclas e navegação*.

Seguidamente descrevemos o acesso aos menus ou aos itens de menu **tocando no ecrã tátil ou pressionando as teclas de função**.

- Siga as indicações do manual de instruções do terminal utilizado.

■ Aceder ao menu principal

- ▶ Pressionar a tecla de função **Ecrã de funcionamento/Menu principal**. Ver 2.4.2 *Menus*.



No visor surge o menu principal.

■ Aceder ao submenu através do ecrã tátil

- ▶ Pressionar o botão do submenu pretendido.

São exibidas janelas que pedem diferentes ações.

- Introdução de texto
- Introdução de valores
- Ajustar por outros submenus



Nem todos os parâmetros são apresentados simultaneamente no ecrã. É possível saltar para uma janela de menu adjacente (separador) usando a **tecla de seta para a esquerda/direita**.

■ *Sair do menu*

- Confirmar ajustes premindo a tecla **Voltar**.



Voltar para o menu anterior.

- Pressionar a tecla **imagem de funcionamento/menu principal**.



Voltar para a imagem de funcionamento.


- Premir a tecla **ESC**.



As definições prévias prevalecem.

Voltar para o menu anterior.

4.3 Menu principal

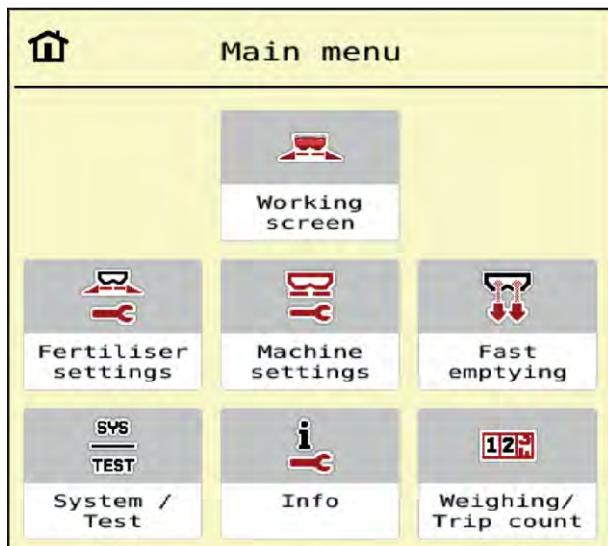

Ilust. 7: Menu principal com submenus

Submenu	Significado	Descrição
Working screen Imagen de funcionamento	Troca para a imagem de funcionamento	
Fertiliser settings Ajustes do adubo	Ajustes para o fertilizante e modo de dispersão	4.4 Ajustes do adubo
Machine settings Ajustes da máquina	Ajustes do trator e da máquina	4.5 Ajustes da máquina
Fast emptying Despejo rápido	Abertura direta do menu para esvaziamento rápido da máquina	4.6 Esvaziamento rápido
System/Test Sistema/Teste	Ajustes e diagnóstico do comando da máquina	4.7 Sistema/teste
Info Informações	Indicação da configuração da máquina	4.8 Informação
Pesagem / contagem de viagens Contador de trajetos de pesagem	Valores dos trabalhos de dispersão realizados e das funções para efetuar a operação de pesagem	4.9 Pesar-Contador de trajetos

Adicionalmente aos submenus, no menu principal pode selecionar as teclas de função Medição de marcha em vazio e Tipo de dispersão limite .




- Medição de marcha em vazio: A tecla de função permite ligar manualmente a medição de marcha em vazio. Ver capítulo 2.4.2 *Menus*.
- Tipo de dispersão limite: Dispersão de margem ou dispersão limite.

4.4 Ajustes do adubo




Neste menu são efetuados os ajustes para o fertilizante e para o modo de dispersão.

- Aceder ao menu Menu principal > Ajustes do adubo.

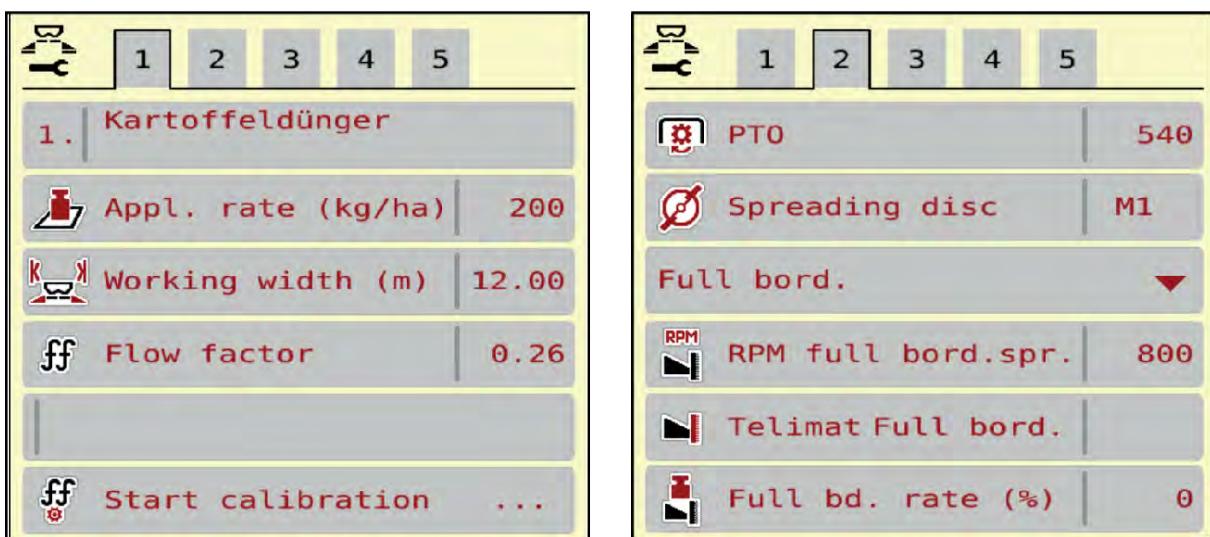

Ilust. 8: Menu Ajustes do adubo, separadores 1 e 2

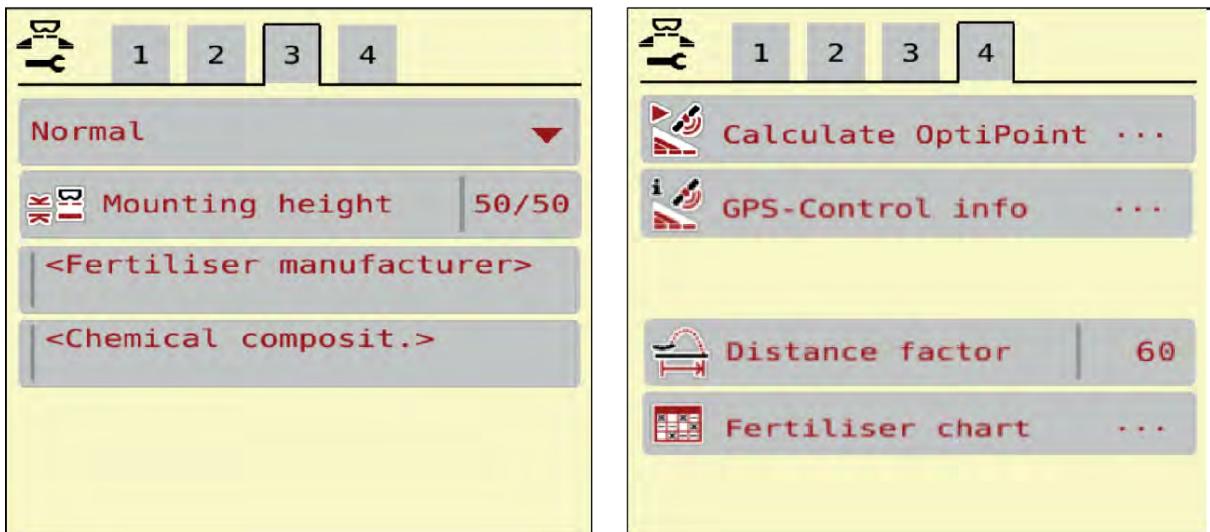

Ilust. 9: Menu Ajustes do adubo, separadores 3 e 4

Submenu	Significado	Descrição
Fertiliser name Nome do fertilizante	Fertilizante selecionado da tabela de dispersão	4.4.11 Tabelas de dispersão
Application rate disper. (kg/ha)	Introdução do valor nominal da quantidade de dispersão em kg/ha	4.4.1 Quantidade de dispersão
Working width Largura de trabalho (m)	Estabelecimento da largura de trabalho em que será aplicada a dispersão	4.4.2 Defina a largura de trabalho
Flow factor Fator de fluxo	Introdução do fator de fluxo do fertilizante utilizado	4.4.3 Fator de fluxo

Submenu	Significado	Descrição
Start calibration Iniciar teste de rotação	Aceder ao submenu para realizar o teste de rotação Não é possível no modo EMC	4.4.4 <i>Teste de rotação</i>
PTO Eixo de tomada de força	Rotações do disco dispersor Definições de fábrica: <ul style="list-style-type: none">540 rpm	4.4.6 <i>Velocidade de rotação</i>
Spreading disc Disco dispersor	Ajuste do tipo de disco dispersor montado na máquina	Lista de seleção: <ul style="list-style-type: none">M1M2
Boundary spreading type Tipo de dispersão limite	Lista de seleção: <ul style="list-style-type: none">LimiteMargem	Seleção com teclas de seta, confirmação com tecla Enter É definida através da rotação da tomada de força do trator.
Boundary quantity Quant. dispersão limite (%)	Predefinição da redução de quantidade no modo de dispersão limite	Introdução numa janela de inserção separada
TELIMAT	Guardar os ajustes TELIMAT para dispersão limite	
Fertilisation method Tipo de adubo	Lista de seleção: <ul style="list-style-type: none">NormalTardio	Seleção com teclas de seta , confirmação pressionando a tecla Enter
Mounting height Altura de montagem	Indicação em cm frente/cm trás Lista de seleção: <ul style="list-style-type: none">0/640/4050/5060/6070/7070/76	
Manufacturer Fabricante	Introdução do fabricante do fertilizante	
Composition Composição	Percentagem da composição química	
Classe de fertilizante	Lista de seleção	Seleção com teclas de seta; confirmação premindo a tecla Enter

Submenu	Significado	Descrição
Distance factor Parâm. largura incl.	Introdução do valor do parâmetro de largura da tabela de dispersão. necessário para o cálculo de OptiPoint	
Calculate OptiPoint Calcular OptiPoint	Introdução dos parâmetros de GPS Control	4.4.9 Calcular OptiPoint
Turn on distance Distância ligada (m)	Introdução da distância de ativação	
Turn off distance Distância desligada (m)	Introdução da distância de desativação	
GPS Control Info GPS-Control Info	Mostrar informações dos parâmetros do GPS Control	4.4.10 Informações sobre o GPS Control
Fertiliser chart Tabela de dispersão	Gestão de tabelas de dispersão	4.4.11 Tabelas de dispersão

4.4.1 Quantidade de dispersão



Neste menu é introduzido o valor nominal da quantidade de dispersão pretendida.

Inserir quantidade de dispersão:

- ▶ Aceder ao menu Ajustes do adubo > disper. (kg/ha).
- No visor surge a quantidade de dispersão válida no momento.*
- ▶ Introduzir o novo valor no campo de introdução.
 - ▶ Pressionar **OK**.

O novo valor está guardado no comando da máquina.

4.4.2 Defina a largura de trabalho



Neste menu é definida a largura de trabalho (em metros).

- ▶ Aceder ao menu Ajustes do adubo > Largura de trabalho (m).
- No visor surge a largura de trabalho ajustada no momento.*
- ▶ Introduzir o novo valor no campo de introdução.
 - ▶ Pressionar **OK**.

O novo valor está guardado no comando da máquina.



A largura de trabalho não pode ser alterada durante o modo de dispersão.

4.4.3 Fator de fluxo

O fator de fluxo encontra-se na área entre **0,2** até **1,9**.

Em caso de ajustes básicos iguais (km/h, largura de trabalho, kg/ha) aplica-se:

- Em caso de **aumento** do fator de fluxo, a quantidade de dosagem **diminui**
- Em caso de **diminuição** do fator de fluxo, a quantidade de dosagem **aumenta**

Surge uma mensagem de erro assim que o fator de fluxo estiver fora do intervalo predefinido. Ver capítulo 6 *Mensagens de alarme e causas possíveis*.

Em caso de dispersão de fertilizante biológico ou arroz, reduzir o fator mínimo para 0,2. Dessa forma, a mensagem de erro deixa de surgir constantemente.

Se tiver tomado conhecimento do fator de fluxo a partir de testes de rotação anteriores ou através da tabela de dispersão, pode introduzi-lo manualmente nesta seleção.

 Usando o menu Iniciar teste de rotação, é possível determinar e inserir o fator de fluxo usando o comando da máquina. Ver capítulo 4.4.4 *Teste de rotação*

No caso do distribuidor de arremesso de fertilizante mineral MDS, o fator de fluxo é determinado através da regulação da pesagem.

 O cálculo do fator de fluxo depende do modo operativo utilizado. Para outras informações sobre o fator de fluxo: ver capítulo 4.5.1 *Operação AUTO/MAN*.

Introduzir fator de fluxo:

- Aceder ao menu Ajustes do adubo > Fator de fluxo.
No visor surge o fator de fluxo ajustado no momento.
- No campo de inserção, introduzir o valor retirado da tabela de dispersão.

 Se o seu fertilizante não estiver descrito na tabela de dispersão, introduza o fator de fluxo **1,00**. No modo operativo AUTO km/h recomendamos vivamente a execução de um **teste de rotação** para determinar com precisão o fator de fluxo para este fertilizante.

- Premir OK.

O novo valor está guardado no comando da máquina.



No caso do distribuidor de arremesso de fertilizante mineral MDS (modo operativo AUTO km/h + AUTO kg) recomendamos a indicação do fator de fluxo na imagem de funcionamento. Desta forma, é possível observar a regulação do fator de fluxo durante o trabalho de dispersão. Ver capítulo 2.3.2 *Campos de indicação*.

4.4.4 Teste de rotação

⚠ ATENÇÃO!

Perigo de ferimentos durante o teste de rotação

As peças rotativas da máquina e a saída de fertilizante podem provocar ferimentos.

- ▶ Antes de iniciar o teste de rotação, assegurar que todos os requisitos foram preenchidos.
- ▶ Ter em atenção o capítulo “Teste de rotação” do manual de instruções da máquina.



O menu Iniciar teste de rotação está bloqueado para os dispersores com célula de pesagem e para todas as máquinas no **modo operativo AUTO km/h + AUTO kg**. Este item de menu está inativo.

Neste menu, o fator de fluxo é determinado com base num teste de rotação e guardado no comando da máquina.

Executar o teste de rotação:

- antes do primeiro trabalho de dispersão
- caso a qualidade do fertilizante se tenha alterado consideravelmente (humidade, elevada proporção de pó, quebra do grão)
- caso se utilize um novo tipo de fertilizante

Caso o eixo da tomada de força esteja em funcionamento, o teste de rotação deve ser efetuado com o mesmo parado ou durante um trajeto de teste.

- Retirar os dois discos dispersores.

Introduzir a velocidade de trabalho:

- ▶ Aceder ao menu Ajustes do adubo > Iniciar teste de rotação.
- ▶ Introduzir a velocidade de trabalho média.

Este valor é necessário para o cálculo do ajuste da corrediça, no caso do teste de rotação.

- ▶ Premir o botão Continuar.

O novo valor é guardado no comando da máquina.

O visor apresenta a segunda página do teste de rotação.



Selecionar largura parcial

- Definir o lado de dispersão em que se pretende efetuar o teste de rotação.

Pressionar a tecla de função do lado de dispersão esquerdo ou pressionar a tecla de função do lado de dispersão direito.

O símbolo do lado de dispersão selecionado está marcado a vermelho.



- Premir **Start/Stop**.

A corrediça de dosagem da largura parcial anteriormente selecionada abre-se, o teste de rotação é iniciado.



O tempo do teste de rotação pode ser cancelado a qualquer momento acionando a tecla ESC. A corrediça de dosagem fecha-se e o visor mostra o menu Ajustes do adubo.



O tempo do teste de rotação não é importante para a precisão do resultado. No entanto, devem ser sujeitos a rotação no **mínimo 20 kg**.

- Pressionar novamente **Start/Stop**.

O teste de rotação está concluído.

A corrediça de dosagem fecha.

O visor mostra a terceira página do teste de rotação.

■ Contabilizar novamente o fator de fluxo

ATENÇÃO!

Perigo de ferimentos devido a peças da máquina em rotação

TOCAR EM PEÇAS DA MÁQUINA EM ROTAÇÃO (EIXO ARTICulado, CUBOS) PODE PROVOCAR CONTUSÕES, ABRA-SAMENTOS E ESMAGAMENTOS. PARTES DO CORPO OU OBJETOS PODEM SER CAPTADOS OU RECOLHIDOS.

- Desligar o motor do trator.
- Desligar o sistema hidráulico e protegê-lo contra uma ativação não autorizada.

- ▶ Pesar a quantidade de rotação (considerar a tara do recipiente coleto).
- ▶ Inserir o peso no item de menu **Quantidade de rotação**.
- ▶ Pressionar **OK**.

O novo valor está guardado no comando da máquina.

*O visor mostra o menu **Cálculo do fator de fluxo**.*



O fator de fluxo deve situar-se entre 0,4 e 1,9.

- ▶ Definir o fator de fluxo.

Para assumir o fator de fluxo novamente calculado, pressionar o botão **Confirmar fator de fluxo**.

Para confirmar o fator de fluxo anteriormente guardado pressionar a tecla **ESC**.

O fator de fluxo é guardado.

4.4.5

Tipo de discos dispersores



Para uma medição de marcha em vazio otimizada verifique as introduções corretas no menu **Ajustes do adubo**.

- As introduções nas entradas de menu **Disco dispersor** e **Rotações normais ou Eixo de tomada de força** devem coincidir com os ajustes reais da sua máquina.

O tipo de disco dispersor montado está pré-programado de fábrica. Caso estejam montados na máquina outros discos dispersores, inserir o tipo correto.

- ▶ Aceder ao menu **Ajustes do adubo** > **Disco dispersor**.
- ▶ Ativar o tipo de disco dispersor na lista de seleção.

*O visor mostra a janela **Ajustes do adubo** com o novo tipo de disco dispersor.*

4.4.6

Velocidade de rotação

■ **Eixo de tomada de força**



Para uma medição de marcha em vazio otimizada, verifique as introduções corretas no menu **Ajustes do adubo**.

- As introduções nas entradas de menu **Disco dispersor** e **Eixo de tomada de força** devem coincidir com os ajustes reais da sua máquina.

As rotações definidas do eixo da tomada de força estão pré-programadas de fábrica na unidade de comando para 540 rpm. Caso pretenda ajustar uma outra rotação da tomada de força, altere o valor guardado na unidade de comando.

- Aceder ao menu Ajustes do adubo > Eixo de tomada de força.
- Inserir a rotação.



O visor mostra a janela Ajustes do adubo com a nova rotação do eixo da tomada de força.



Respeitar o capítulo 5.4 Dispersão com modo operativo automático (AUTO km/h + AUTO kg).

4.4.7 Modo de dispersão limite

Neste menu é selecionado o modo de dispersão adequado na margem do campo.

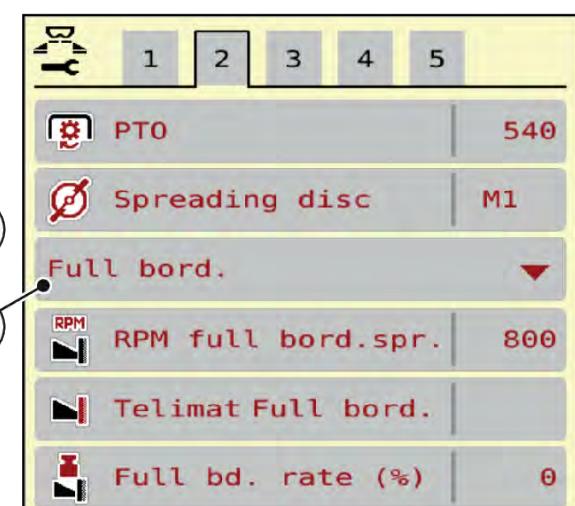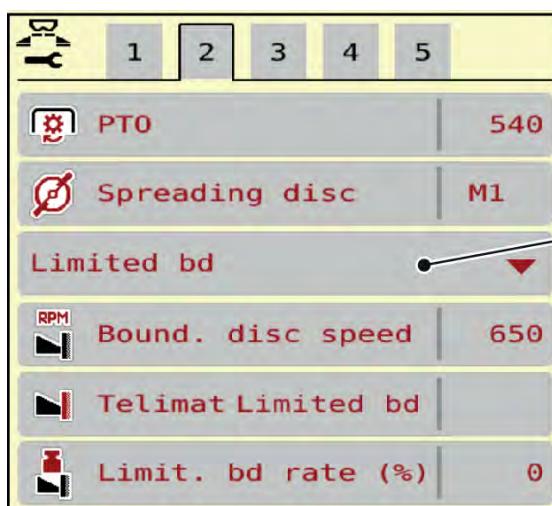

Ilust. 10: Valores de ajuste do modo de dispersão limite

- [1] Limited bd - dispersão de margem [2] Full bord. - dispersão limite

- Aceder ao menu Ajustes do adubo.
- Alternar para o separador 2.
- Selecionar o modo de dispersão limite Margem ou Limite.
- Se necessário, ajustar os valores nos menus Rotações ou a redução da quantidade de acordo com os dados da tabela de dispersão.

4.4.8 Quantidade de dispersão limite



Neste menu pode definir a redução da quantidade (em percentagem). Este ajuste é utilizado ao ativar a função de dispersão limite ou o dispositivo TELIMAT.



Recomendamos uma redução da quantidade no lado da dispersão limite em 20%.

Inserir a quantidade de dispersão limite:

- Aceder ao menu Ajustes do adubo > Quant. dispersão limite (%).
- Introduzir o valor no campo de introdução e confirmar.

No visor aparece a janela Ajustes do adubo, indicando a nova quantidade de dispersão limite.

4.4.9 Calcular OptiPoint



No menu Calcular OptiPoint, introduzir os parâmetros para o cálculo das distâncias ideais de ativação e desativação na parcela. Para um cálculo preciso é muito importante a introdução do valor característico da capacidade do fertilizante usado.

O cálculo só pode realizar-se depois de todos os dados terem sido transferidos para o processo de dispersão pretendido no menu Ajustes do adubo.




Ver valor característico da capacidade para o fertilizante usado na tabela de dispersão da máquina.

- No menu Ajustes do adubo > Valor característico da capacidade inserir o valor predefinido.
- Aceder ao menu Ajustes do adubo > Calcular OptiPoint.
Surge a primeira página do menu Calcular OptiPoint.



A velocidade de deslocação indicada refere-se à velocidade de deslocação na área das posições de comutação! Ver 5.9 GPS Control.

- Introduzir a velocidade média na área das posições de comutação.
O visor mostra a segunda página do menu.
- Premir OK.
- Premir o botão Continuar.
O visor mostra a terceira página do menu.

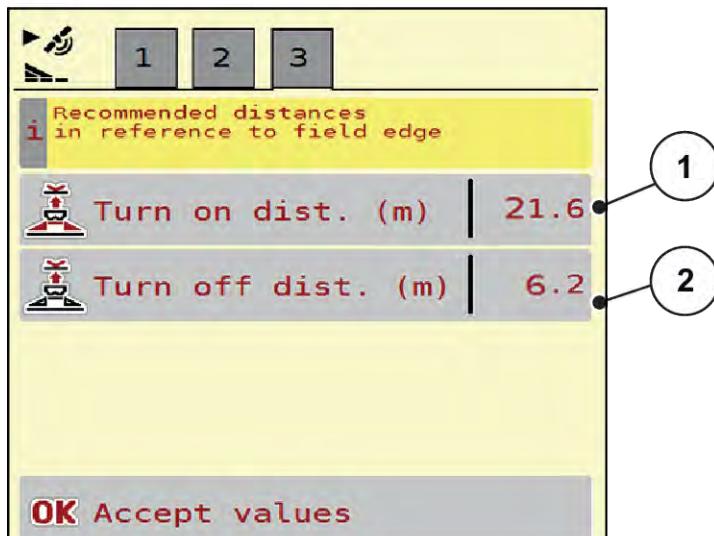

Illust. 11: Calcular OptiPoint, página 3

Número	Significado	Descrição
[1]	Turn on dist - Distância ligada (m) Distância (em metros) relativa ao limite do campo, a partir do qual as corrediças de dosagem abrem.	Distância ligada (m)
[2]	Turn off dist - Distância desligada (m) Distância (em metros) relativa ao limite do campo, a partir do qual as corrediças de dosagem fecham.	Illust. 34 Distância desligada (relativa ao limite do campo)



Nesta página é possível adaptar os valores de parâmetros. Ver 5.9 *GPS Control*.

Alterar valores

- ▶ Aceder ao item pretendido da lista.
- ▶ Introduzir os novos valores.
- ▶ Premir OK.
- ▶ Premir o botão Accept values - Assumir valores.

O cálculo de OptiPoint é realizado.

O comando da máquina comuta para a janela GPS-Control Info.

4.4.10 Informações sobre o GPS Control



O menu GPS-Control Info fornece informações sobre os valores de ajuste calculados no menu Calcular OptiPoint.

Consoante o terminal utilizado, serão visualizadas 2 distâncias (CCI, Müller Elektronik) ou 1 distância e 2 valores temporais (John Deere, ...).


- Na maioria dos terminais ISOBUS os valores aqui visualizados são assumidos automaticamente no menu de ajuste correspondente do terminal de GPS.
- Contudo, nalguns terminais, é preciso introduzir manualmente.



Este menu destina-se apenas a fins informativos.

- Seguir o manual de instruções do terminal GPS.


- Aceder ao menu Ajustes do adubo > GPS-
-Control Info.

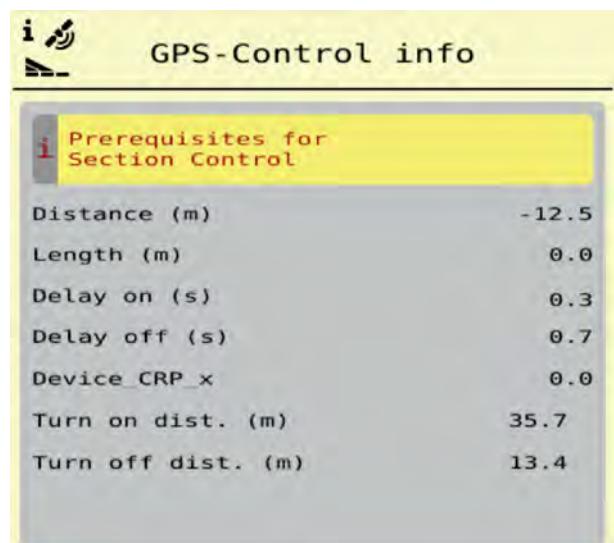

Ilust. 12: Menu GPS Control info - GPS-Control Info

4.4.11 Tabelas de dispersão

Neste menu são criadas e geridas as tabelas de dispersão.




A seleção de uma tabela de dispersão tem efeitos na máquina, nos ajustes do fertilizante e no comando da máquina. A quantidade de dispersão definida é sobreescrita com o valor guardado da tabela de dispersão.

■ Criar nova tabela de dispersão

É possível criar até 30 tabelas de dispersão no comando eletrónico da máquina.

- [1] Indicação para uma tabela de dispersão preenchida com valores
- [2] Indicação para uma tabela de dispersão ativa
- [3] Campo de nome da tabela de dispersão
- [4] Tabelas de dispersão vazias
- [5] Números das tabelas

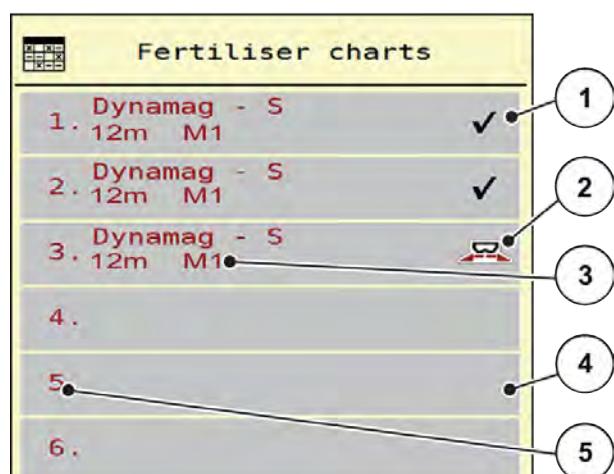

Ilust. 13: Menu Fertiliser charts - Tabelas de dispersão

- ▶ Aceder ao menu Ajustes do adubo > Tabelas de dispersão.
- ▶ Selecionar uma tabela de dispersão vazia.

O campo de nome é composto pelo nome do fertilizante, a largura de trabalho e o tipo de disco dispersor.

O visor mostra a janela de seleção.

- ▶ Premir a opção Abrir e voltar a ajuste do adubo.
- O visor exibe o menu Ajustes do adubo e o elemento selecionado é carregado nos ajustes de fertilizante como uma tabela de dispersão ativa.*
- ▶ Aceder ao item de menu Nome do fertilizante.
 - ▶ Introduzir nomes para a tabela de dispersão.

 Aconselhamos a dar à tabela de dispersão o nome do fertilizante. Assim, é mais fácil classificar a tabela de dispersão de um fertilizante.

- ▶ Processar os parâmetros da tabela de dispersão. Ver 4.4 Ajustes do adubo.

■ **Selecionar uma tabela de dispersão**

- ▶ Aceder ao menu Ajustes do adubo > Abrir e voltar a ajuste do adubo.
 - ▶ Selecionar a tabela de dispersão pretendida.
- O visor mostra a janela de seleção.*
- ▶ Selecionar a opção Abrir e voltar aos ajustes do material de dispersão.

O visor exibe o menu Ajustes do adubo e o elemento selecionado é carregado nos ajustes de adubo como uma tabela de dispersão ativa.

 Durante a seleção de uma tabela de dispersão disponível, todos os valores no menu Ajustes do adubo são substituídos pelos valores guardados da tabela de dispersão selecionada, entre os quais também as rotações normais.

■ **Copiar a tabela de dispersão existente**

- ▶ Selecionar a tabela de dispersão pretendida.
- O visor mostra a janela de seleção.*
- ▶ Selecionar a opção Copiar elemento.

Uma cópia da tabela de dispersão está agora no primeiro lugar livre da lista.

■ **Apagar a tabela de dispersão existente**

- Selecionar a tabela de dispersão pretendida.

O visor mostra a janela de seleção.



Não é possível eliminar a tabela de dispersão ativa.

- Selecionar a opção Apagar elemento.


A tabela de dispersão foi eliminada da lista.

■ Gerir a tabela de dispersão selecionada usando a imagem de funcionamento

A tabela de dispersão também pode ser gerida diretamente através da imagem de funcionamento

- No ecrã tátil pressionar o botão Tabela de dispersão [2].
- A tabela de dispersão ativa abre-se.*
- Introduzir o novo valor no campo de introdução.
 - Pressionar OK.

O novo valor está guardado no comando da máquina.

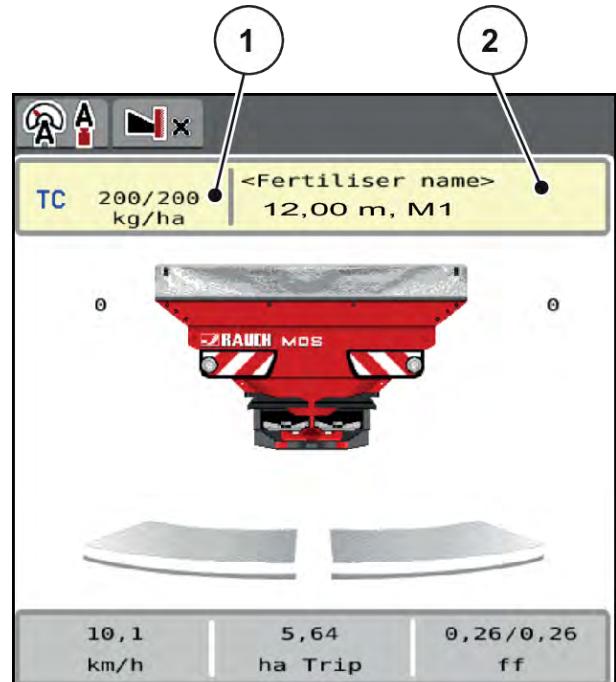

Illust. 14: Gerir a tabela de dispersão no ecrã tátil


[1] Botão Quantidade [2] Botão Tabela de dispersão

4.5 Ajustes da máquina




Neste menu pode efetuar os ajustes para o trator e para a máquina.

- Aceder ao menu Ajustes da máquina.

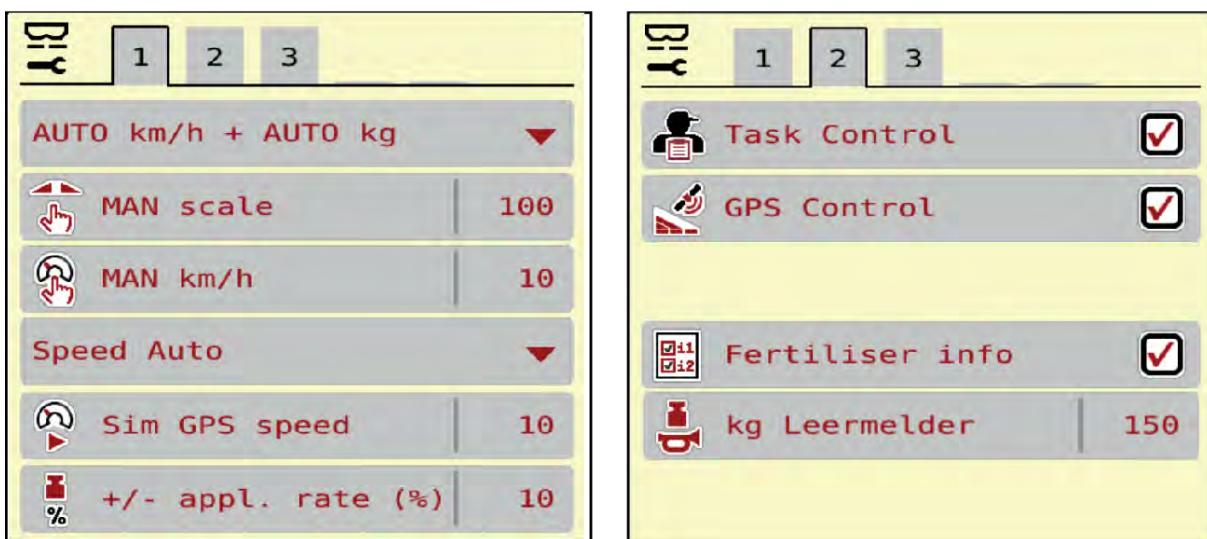

Ilust. 15: Menu Ajustes da máquina, separadores 1 e 2

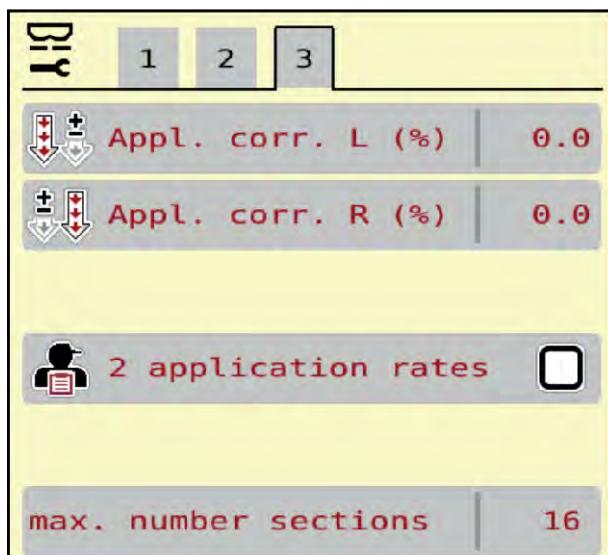

Ilust. 16: Menu Ajustes da máquina, separador 3

Submenu	Significado	Descrição
AUTO/MAN mode Operação AUTO/MAN	Estabelecer o modo operativo automático ou manual	4.5.1 Operação AUTO/MAN
MAN scale MAN Skala	Ajuste do valor de escala manual. (Influência apenas no modo operativo correspondente)	Introdução numa janela de inserção separada.
MAN km/h MAN km/h	Ajuste da velocidade manual. (Influência apenas no modo operativo correspondente)	Introdução numa janela de inserção separada.

Submenu	Significado	Descrição
Fonte da velocidade/sinal	<p>Seleção/restrição do sinal de velocidade</p> <ul style="list-style-type: none"> Velocidade AUTO (seleção automática de engrenagem ou radar/GPS) ¹⁾ GPS J1939 ¹ NMEA 2000 	
Sim GPS speed Sim GPS veloc.	Apenas para GPS J1939: Indicação da velocidade de deslocação em caso de perda do sinal de GPS	AVISO! A velocidade de deslocação indicada deve permanecer sempre constante.
+/- appl. rate (%) +/- quantidade (%)	Pré-ajuste da alteração de quantidade para os diversos tipos de dispersão	Introdução numa janela de inserção separada
Task Control Task Control	<p>Ativação das funções do ISO-BUS Task Controller para documentação e para dispersão com cartão de aplicações</p> <ul style="list-style-type: none"> Task Control On (com visto) Task Control Off 	
GPS-Control GPS Control	Ativação da função para acionar as larguras parciais da máquina através do aparelho de comando GPS	
Fertiliser info Informação Fertilizantes	Ativação da visualização da informação do fertilizante (nome do fertilizante, tipo de disco dispersor, largura de trabalho) na imagem de funcionamento	
kg level sensor Indicador de vazio kg	Introdução da quantidade restante que aciona a mensagem de alarme através das células de pesagem	

¹⁾ O fabricante do comando da máquina não pode ser responsabilizado em caso de perda do sinal de GPS.

Submenu	Significado	Descrição
Application rate correction <ul style="list-style-type: none"> Appl. corr L — Corr. disper. Esq. (%) Appl. corr R — Corr. disper. Dir. (%) 	Correção dos desvios entre quantidade de dispersão inserida e a quantidade de dispersão real <ul style="list-style-type: none"> Correção em percentagem opcionalmente no lado esquerdo ou direito 	
2 application rates 2 quantidades de dispersão	Apenas em trabalho com os tipos de aplicação: Ativação de duas taxas de aplicação separadas para o lado direito e esquerdo, respetivamente	

4.5.1 Operação AUTO/MAN

O comando da máquina controla automaticamente a quantidade de dosagem com base no sinal de velocidade. São aqui consideradas a quantidade de dispersão, a largura de trabalho e o fator de fluxo.

Por norma, estará a trabalhar no modo **automático**.

Só vai trabalhar no funcionamento **manual** nos seguintes casos:

- nenhum sinal de velocidade está disponível (radar ou sensor de roda não está disponível ou tem defeito);
- dispersão de moluscicidas ou sementes (sementes pequenas).

 Para uma dispersão uniforme do produto deve obrigatoriamente trabalhar com uma **velocidade de deslocação constante**, no funcionamento manual.

 Os trabalhos de dispersão com os diferentes tipos de operação são descritos em *5 Modo de dispersão*.

Menu	Significado	Descrição
AUTO km/h + AUTO kg	Seleção do funcionamento automático com pessagem automática	Página 65
AUTO km/h + Stat. kg	Seleção do funcionamento automático com pessagem estática Apenas no MDS W ou AXIS M W	Página 67

Menu	Significado	Descrição
AUTO km/h	Seleção do funcionamento automático	Página 66
MAN km/h	Ajuste da velocidade de deslocação para o funcionamento manual	Página 68
Escala MAN	Ajustes da corrediça de dosagem para o funcionamento manual Este modo operativo adequa-se à dispersão de moluscicidas ou sementes pequenas.	Página 69

Selecionar o modo operativo

- Iniciar o comando da máquina.
- Aceder ao menu Ajustes da máquina > Operação AUTO/MAN.
- Selecionar o item de menu pretendido na lista.
- Premir OK.
- Seguir as instruções no ecrã.



Aconselhamos a indicação do fator de fluxo na imagem de funcionamento. Desta forma, pode observar a regulação de corrente de massa durante o trabalho de dispersão. Ver 2.3.2 *Campos de indicação*.



Encontra informações importantes sobre a utilização dos modos operativos no modo de dispersão na secção 5 *Modo de dispersão*.

4.5.2 +/- quantidade



Neste menu pode definir os incrementos da **alteração de quantidade** percentual para o modo normal de dispersão.

A base (100 %) é o valor pré-definido da abertura da corrediça de dosagem.



Teclas de função durante a operação:

- Quantidade +/quantidade -: A quantidade de dispersão pode ser alterada a qualquer momento para um fator da quantidade +/-.
- Tecla C 100 %: volta para as predefinições.

Determinar a redução de quantidade

- Aceder ao menu Ajustes da máquina > +/- quantidade (%).
- Inserir o valor percentual em torno do qual a quantidade de dispersão deve ser alterada.
- Premir OK.

4.6 Esvaziamento rápido



Para limpar a máquina após o trabalho de dispersão ou esvaziar rapidamente a quantidade restante, pode selecionar o menu Despejo rápido.


Aconselhamos ainda que, antes de armazenar a máquina, **abra completamente** a corrediça de dosagem usando o esvaziamento rápido e que desligue o comando neste estado. Dessa forma, evita-se acumulações de humidade no recipiente.



Antes de iniciar o teste de rotação, assegurar que todos os requisitos foram preenchidos. Siga ainda o manual de instruções do distribuidor de arremesso de fertilizante mineral (esvaziamento da quantidade restante).

Realizar esvaziamento rápido:

- Aceder ao menu Menu principal > Despejo rápido.
- Selecionar com a **tecla de função** a largura parcial na qual deve ser realizado o esvaziamento rápido.
No visor é exibida a largura parcial selecionada como símbolo (Illust. 17 posição [3]).
- Premir **Start/Stop**.
Começa o esvaziamento rápido.
- Pressionar **Start/Stop** quando o recipiente estiver vazio.
O esvaziamento rápido foi terminado.
- Pressionar **ESC** para regressar ao menu principal.

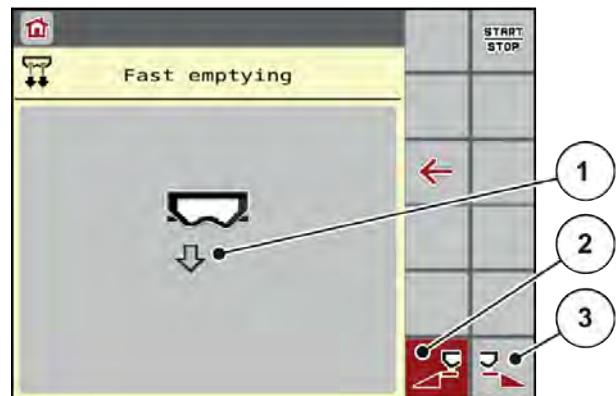

Illust. 17: Menu Fast emptying - Despejo rápido

- | | | | |
|-----|---|-----------------------------|---|
| [1] | Símbolo para o esvaziamento rápido (aqui: selecionado) | cial esquerda (selecionado) | |
| [2] | Esvaziamento rápido Largura parcial direita (não selecionado) | [3] | Esvaziamento rápido Largura parcial direita (não selecionado) |

Antes de guardar, esvaziar completamente o recipiente da máquina usando o comando da máquina.

Esvaziamento completo:

- ▶ Selecionar as duas larguras parciais.
 - ▶ Premir **Start/Stop**.
- As duas corrediças de dosagem abrem-se.*

O ponto de saída desloca-se para a esquerda e para a direita, respetivamente, para o valor 0.




- ▶ Premir e manter premida a tecla Esvaziamento completo.
- O ponto de saída desloca-se entre os valores 9,5 e 0 e para que o fertilizante escorra.*
- ▶ Soltar a tecla **Esvaziamento completo**.
- O ponto de saída esquerdo e direito volta para o valor 0.*
- ▶ Premir **Start/Stop**.
- O ponto de saída desloca-se automaticamente para o valor previamente ajustado.*

4.7 Sistema/teste

Neste menu são realizados os ajustes de sistema e de teste para o comando da máquina.

- ▶ Aceder ao menu Menu principal > Sistema/Teste.

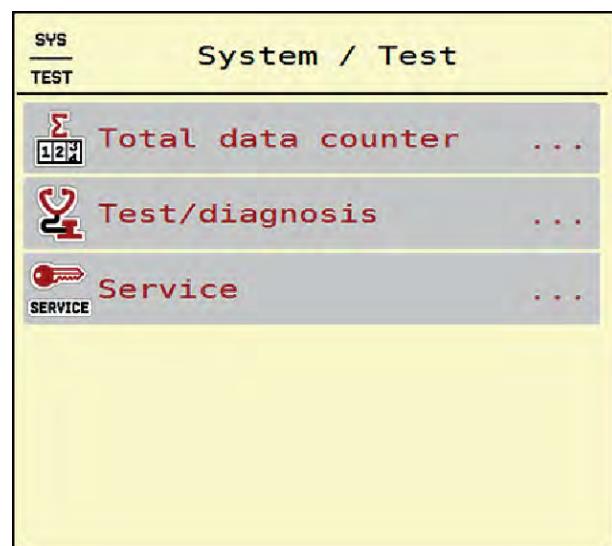

Ilust. 18: Menu System / Test - Sistema/Teste

Submenu	Significado	Descrição
Total data counter Contador dados total	Lista de indicações <ul style="list-style-type: none"> • Quantidade dispersada em kg • Superfície dispersada em ha • Tempo de dispersão em h • Trajeto percorrido em km 	4.7.1 Contador dados total

Submenu	Significado	Descrição
Test/diagnosis Teste/Diagnóstico	Verificação de atuadores e sensores	4.7.2 Teste/Diagnóstico
Service Serviço	Ajustes de serviços	Protegido por palavra-passe; apenas acessível por pessoal de serviço

4.7.1 Contador dados total



Neste menu são exibidos todos os estados de contador do distribuidor.



Este menu destina-se apenas a fins informativos.

Total data counter	
kg calculated	712168
ha	1902.4
hours	93
km	673

Ilust. 19: Menu Total data counter - Contador dados total

4.7.2 Teste/Diagnóstico



No menu Teste/Diagnóstico é possível verificar a função de todos os atuadores e sensores.



Este menu destina-se apenas a fins informativos.

A lista dos sensores depende do equipamento da máquina.

⚠ CUIDADO!

Perigo de ferimentos por peças da máquina em movimento

Durante os testes da máquina é possível que peças da máquina de movam automaticamente.

- Antes de realizar os testes, assegurar que não se encontram pessoas na área da máquina.


Submenu	Significado	Descrição
Tensão	Verificação da tensão de alimentação	
Corrediças de dosagem	Deslocação da corrediça de dosagem esquerda e direita	<i>Exemplo de corrediça de dosagem</i>
Pontos teste corred.	Teste para deslocar os diferentes pontos de posição das corrediças de dosagem	Verificação da calibração
Disco dispersor	Ligaçāo manual dos discos dispersores	
Agitador	Verificação do agitador	
Célula de pesagem	Verificação dos sensores	

■ **Exemplo de corrediça de dosagem**

- Aceder ao menu Teste/Diagnóstico > Corrediças de dosagem.

O visor indica o estado dos motores/sensores.

A indicação de sinal indica o estado do sinal elétrico separadamente para o lado esquerdo e o lado direito.

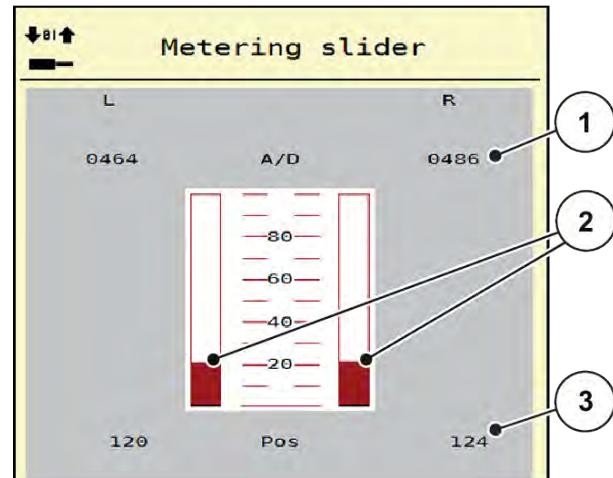

Ilust. 20: Teste/Diagnóstico; Exemplo: Metering slider - Corrediças de dosagem

- | | | | |
|-----|--------------------|-----|----------------------|
| [1] | Indicação de sinal | [3] | Indicação de posição |
| [2] | Gráfico de barras | | Sinal |

⚠ CUIDADO!

Perigo de ferimentos por peças da máquina em movimento

Durante os testes da máquina é possível que peças da máquina se movam automaticamente.

- Antes de realizar os testes, assegurar que não se encontram pessoas na área da máquina.

Pode abrir e fechar as corrediças de dosagem com as teclas de seta para cima/para baixo.

4.7.3

Serviço



Para os ajustes no menu Serviço é necessário um código de introdução. Estas definições só podem ser alteradas por pessoal de serviço autorizado.

4.8

Informação



No menu Informação são exibidas informações sobre o comando da máquina.



Este menu serve para informação relativa à configuração da máquina.

A lista de informações depende do equipamento da máquina.

4.9


Pesar-Contador de trajetos



Neste menu encontra valores do trabalho de dispersão realizado e funções para efetuar a operação de pesagem.

- Aceder ao menu Menu principal > Contador de trajetos de pesagem.

Surge o menu Contador de trajetos de pesagem.

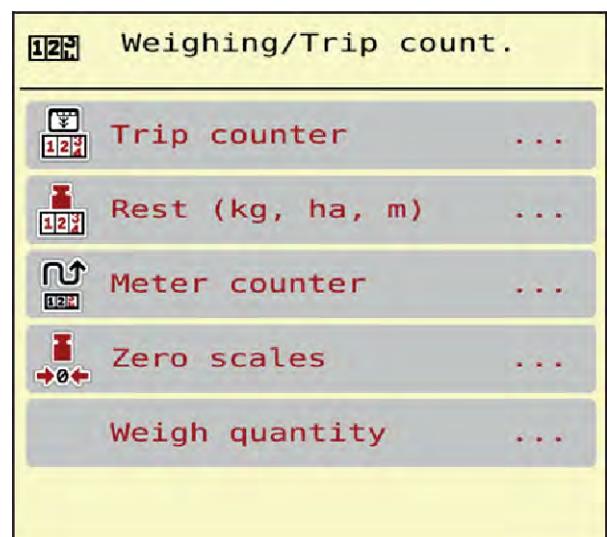

Ilust. 21: Menu Contador de trajetos de pesagem

Submenu	Significado	Descrição
Trip counter Contador de trajetos	Indicação da quantidade de dispersão realizada, superfície dispersa e percurso disperso	4.9.1 <i>Contador de trajetos</i>
Rest (kg, ha, m) Restante (kg, ha, m)	Apenas para dispersores com célula de pesagem: Indicação da quantidade restante no recipiente da máquina	4.9.2 <i>Restante (kg, ha, m)</i>
Meter counter Contador de metros	Indicação do trajeto percorrido desde a última reinicialização do contador de metros	Repor (zero) através da tecla C 100%
Zero scales Tarar balança	Apenas para dispersores com célula de pesagem: valor de pesagem com a balança vazia é definido para “0 kg”	4.9.3 <i>Tarar a balança</i>
Weigh quantity Pesar quantidade	Contrapesagem do recipiente e cálculo de um fator de calibração apenas visível quando AUTO Km/h+ Stat.kg ativo	<i>Capítulo 4.9.4 - Pesar quantidade - Página 53</i>

4.9.1 Contador de trajetos



Neste menu pode é possível consultar os valores do trabalho de dispersão realizado, observar a quantidade de dispersão restante e reiniciar o contador de trajetos, eliminando os valores.

- Aceder ao menu Contador de trajetos de pesagem > Contador de trajetos.

Surge o menu Contador de trajetos.

Durante o trabalho de dispersão é possível, mesmo com as corrediças abertas, mudar para o menu Contador de trajetos e ler os valores atuais.



Para observar os valores durante o trabalho de dispersão, também é possível ocupar os campos de indicação de livre seleção na imagem de funcionamento com kg trajeto, ha trajeto ou m trajeto, ver 2.3.2 *Campos de indicação*.

Apagar contador de trajetos

- Aceder ao submenu Contador de trajetos de pesagem > Contador de trajetos.

No visor aparecem os valores calculados desde a última eliminação para a quantidade de dispersão, a área alvo da dispersão e o trajeto de dispersão.

- Premir o botão Delete trip counter - Apagar contador de trajetos.

Todos os valores do contador de trajetos são repostos para 0.



Ilust. 22: Menu Trip counter - Contador de trajetos

- [1] Campos de indicação Quantidade, Área e Trajeto de dispersão [2] Delete trip counter - Apagar contador de trajetos

4.9.2 Restante (kg, ha, m)



No menu Restante (kg, ha, m) é possível consultar a quantidade restante remanescente no recipiente. O menu mostra a área (ha) e o trajeto (m) em que ainda é possível dispersar a quantidade restante de fertilizante.




O peso atual de enchimento pode ser determinado **apenas no dispersor com célula de pesagem** mediante pesagem. Em todos os outros distribuidores a quantidade restante de fertilizante é calculada a partir dos ajustes da máquina e do fertilizante, assim como do sinal de deslocação, e a introdução da quantidade de enchimento deve ser realizada manualmente (ver em baixo). Os valores para quantidade dispersão e largura de trabalho não podem ser alterados neste menu. Servem aqui apenas para informação.

- Aceder ao menu Contador de trajetos de pesagem > Restante (kg, ha, m).

Surge o menu Restante (kg, ha, m).

- [1] Campo de introdução kg rest - kg restante
 [2] Campos de indicação Appl. rate (kg/ha) - Quantidade de dispersão, Working width (m) - Largura de trabalho e a área e o trajeto onde se fará possivelmente a dispersão

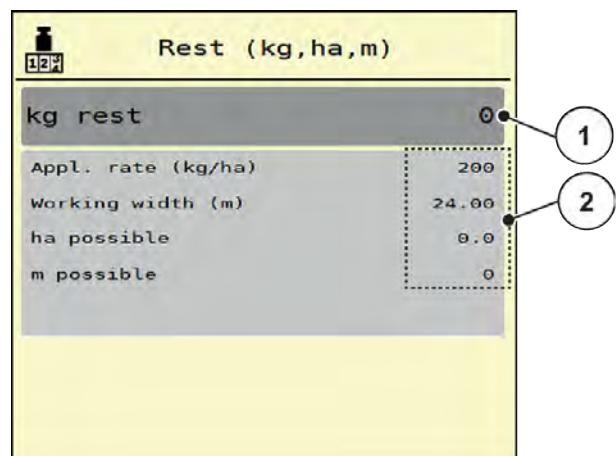

Ilust. 23: Menu Rest (kg, ha, m) - Restante (kg, ha, m)

Para máquinas sem células de pesagem

- Abastecer o recipiente.
- Na zona Restante (kg), inserir o peso total do fertilizante contido no recipiente.

O aparelho calcula os valores para a área e o trajeto onde se fará possivelmente a dispersão.

4.9.3 Tarar a balança

■ Apenas dispersores com célula de pesagem



Neste menu é definido o valor de pesagem com o recipiente vazio para 0 kg.

Ao tarar a balança devem ser cumpridos os seguintes requisitos:

- o recipiente está vazio,
- a máquina está parada,
- a tomada de força está desligada,
- a máquina está na horizontal e acima do chão,
- o trator está parado.

Tarar balança:

- Aceder ao menu Contador de trajetos de pesagem > Tarar balança.
- Premir o botão Tarar balança.

O valor de pesagem com a balança vazia está agora definido para 0 kg.



Tarar a balança antes de cada utilização para garantir um cálculo sem erros da quantidade restante.


4.9.4 Pesar quantidade

Neste menu, no arranque do comando da máquina ou num enchimento do recipiente, seleciona-se entre um reenchimento ou um novo fertilizante. Se a seleção for realizada previamente e se, desde a seleção, forem dispersados, pelo menos, 150 kg, a função Pesar quantidade restante permite calcular e assumir um fator de calibração "Rotações/kg".

O menu Pesar quantidade

- apenas está ativo quando está selecionado o modo operativo AUTO km/h + Stat. kg.
- é indicado automaticamente em caso de um arranque do comando da máquina e em caso de enchimento do recipiente.
- pode ser aberto no menu Pesar-Contador de trajetos.

- [1] Quantidade pesada no recipiente
- [2] Tipo de enchimento
- [3] Função Pesar quantidade restante

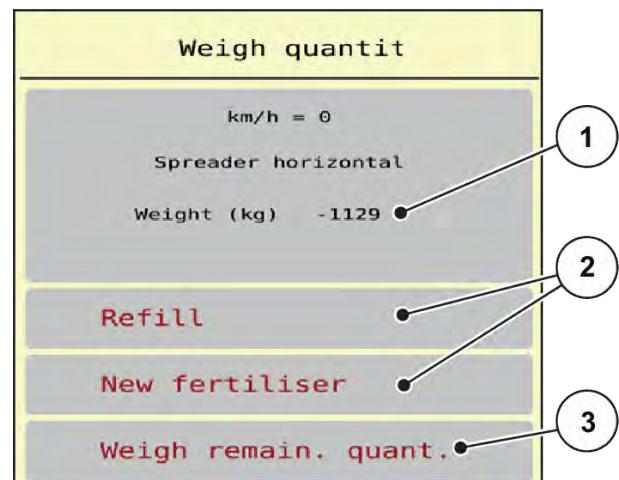

Ilust. 24: Menu Pesar quantidade

AVISO!

Nenhum cálculo ou cálculo errado do fator de calibração no fecho do menu com ESC

Não premir o botão ESC. Caso contrário, pode conduzir a um cálculo errado do fator de calibração r/kg.

- Para confirmar a função de pesagem, selecionar **sempre** o tipo de enchimento.

Selecionar o tipo de enchimento:

- Premir o botão Reabastecimento ou Novo adubo.
 - Reabastecimento: Continuar a dispersão com o mesmo fertilizante. O fator de calibração guardado (r/kg) permanece inalterado.
 - Novo adubo: O fator de calibração é definido para 1,0 r/kg. Se necessário, inserir posteriormente o fator de calibração desejado.

Calcular novo fator de calibração com a função Pesar quantidade restante:



Pode executar a função Pesar quantidade restante **apenas** quando uma tiver sido feita uma seleção entre Novo adubo ou Reabastecimento e quando tiverem sido dispersados, pelo menos, 150 kg desde a seleção. O software compara a quantidade aplicada com a quantidade restante real no recipiente e calcula novamente o valor de calibração.

Na pesagem da quantidade restante devem ser cumpridos os seguintes requisitos:

- a máquina está na horizontal e acima do chão.
- o trator está parado.
- a unidade de comando está ligada.


- Aceder ao menu Contador de trajetos de pesagem > Pesar quantidade.
- Premir o botão Pesar quantidade restante.

O fator de calibração é recalculado. O fator de calibração antigo e novo são indicados no menu Cálculo.



Verificar o valor calculado quanto a plausibilidade. Se o novo valor divergir bastante do valor anterior, poderá ter havido um erro de operação. Em caso de dúvida, realizar sempre um teste de rotação.

- Aceitar ou anular o novo fator de calibração.
 - ▷ Premir o botão OK: O valor rotações/kg novo é definido como novo fator de calibração.
 - ▷ Premir a seta Para trás ou mudar para o menu principal: O valor rotações/kg é anulado novamente. Volta a ser válido o valor rotações/kg anterior.

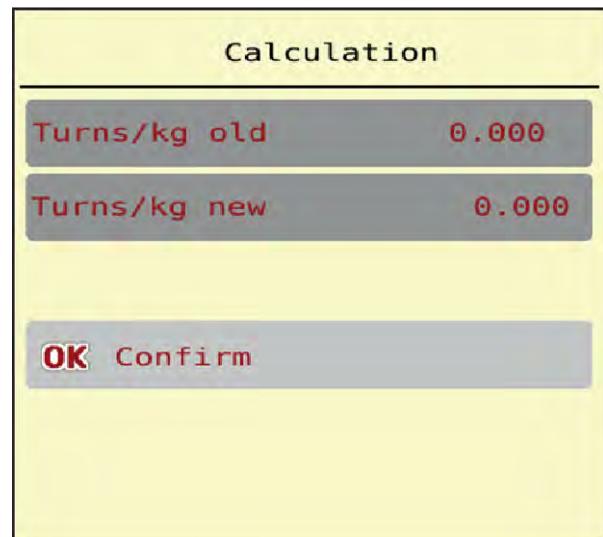

Ilust. 25: MenuCálculo

4.10 Funções especiais

4.10.1 Alterar sistema de unidades

O sistema de unidades foi pré-ajustado de fábrica. No entanto, pode mudar, a qualquer momento, de valores métricos para imperiais e inversamente.



- Aceder ao menu Ajustes do sistema terminal.
- Aceder ao menu Unidade.
- Selecionar o sistema de unidades pretendido na lista.
- Pressionar OK.

Todos os valores dos diferentes menus foram convertidos.

Menu/Valor	Fator de conversão métrica para imperial
kg restante	1 x 2,2046 lb.-mass (lbs restante)
ha restante	1 x 2,4710 ac (ac restante)
Largura de trabalho (m)	1 x 3,2808 ft

Menu/Valor	Fator de conversão métrica para imperial
disper. (kg/ha)	1 x 0,8922 lbs/ac
Altura de montagem cm	1 x 0,3937 in

Menu/Valor	Fator de conversão métrica para imperial
lbs restante	1 x 0,4536 kg
ac restante	1 x 0,4047 ha
Largura de trabalho (ft)	1 x 0,3048 m
disper. (lb/ac)	1 x 1,2208 kg/ha
Altura de montagem in	1 x 2,54 cm

4.10.2 Utilizar o joystick

Em alternativa aos ajustes na imagem de funcionamento do terminal ISOBUS, pode usar um joystick.



Caso pretenda utilizar outro joystick, contacte o seu fornecedor.

- Seguir as indicações do manual de instruções do terminal ISOBUS.

■ Joystick CCI A3




Ilust. 26: Joystick CCI A3, parte da frente de trás

- [1] Sensor de luz
 [2] Visor/painel tátil

- [3] Grelha de plástico (substituível)
 [4] Tecla de nível

■ Níveis operacionais do joystick CCI A3

Com o botão de nível troca-se entre três níveis de operação. O nível ativo é indicado pela posição de uma tira luminosa na margem inferior do visor.

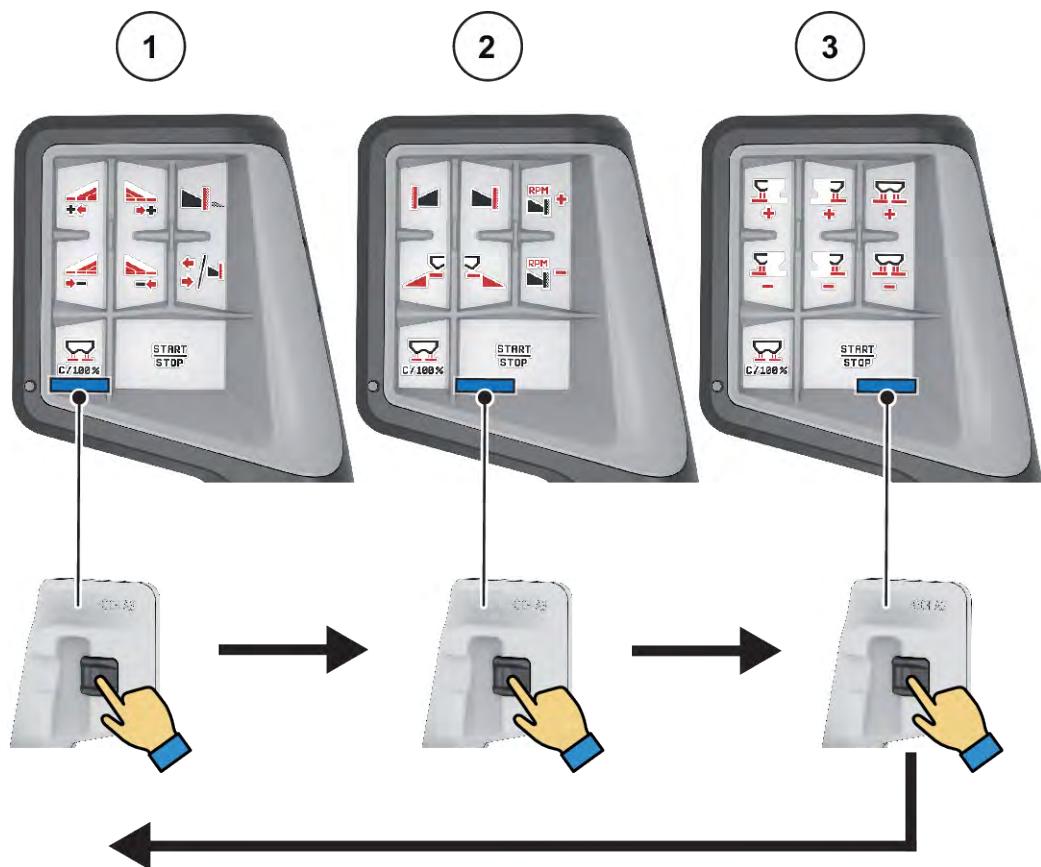

Ilust. 27: Joystick CCI A3, indicação nível de operação

[1] Nível 1 ativo

[2] Nível 2 ativo

[3] Nível 3 ativo

■ Funções do botão de joystick CCI A3

O joystick fornecido é previamente programado de fábrica com determinadas funções.



Significado e função dos símbolos, ver 2.4 Biblioteca dos símbolos utilizados.

A ocupação de teclas é diferente em função do tipo de máquina.



- [1] Ocupação de tecla nível 1
[2] Ocupação de tecla nível 2

- [3] Ocupação de tecla nível 3



Para adaptar a ocupação de teclas nos três níveis, seguir as indicações no manual de instruções do joystick.

5 Modo de dispersão

O comando da máquina apoia-o durante o ajuste da máquina antes do trabalho. Durante o trabalho de dispersão as funções do comando da máquina também estão ativas em segundo plano. Assim, poderá verificar a qualidade da distribuição dos fertilizantes.

5.1 Consulta da quantidade restante durante o trabalho de dispersão

■ *Apenas dispersores com célula de pesagem*

Durante o trabalho de dispersão, a quantidade restante está sempre a ser contabilizada e exibida.

Durante o trabalho de dispersão, ou seja, com as corrediças de dosagem abertas, pode mudar para o menu Contador de trajetos e ler a quantidade restante que se encontra atualmente no recipiente.



Para observar constantemente os valores durante o trabalho de dispersão, ocupar os campos de indicação de escolha livre na imagem de funcionamento com kg restante, ha restante ou m restante, ver 2.3.2 *Campos de indicação*.

Trabalhos com uma quantidade restante pesada, reabastecimento do recipiente:

- ▶ Tarar a balança.
Ver 4.9.3 *Tarar a balança*.
- ▶ Selecionar o tipo de fertilizante utilizado.
Ver 4.4.11 *Tabelas de dispersão*.
- ▶ Abastecer o recipiente.
- ▶ Pesar a quantidade de fertilizante no recipiente.
- ▶ Começar o trabalho.

Quando o recipiente estiver vazio, encher novamente:

- ▶ Abastecer o recipiente.
- ▶ Pesar a quantidade de fertilizante no recipiente.
- ▶ Começar o trabalho.

5.2

Dispositivo de dispersão limite TELIMAT

⚠ CUIDADO!**Perigo de ferimentos causados pelo ajuste automático do dispositivo TELIMAT!**

Depois de pressionar a tecla **Dispersão limite**, a posição de dispersão limite é deslocada automaticamente por meio de cilindros de ajuste elétricos. Isto pode originar ferimentos e danos materiais.

- ▶ Antes de pressionar a tecla **Dispersão limite**, conduzir as pessoas para fora da área de perigo da máquina.



A variante TELIMAT vem predefinida de fábrica na unidade de comando!

TELIMAT com comando remoto hidráulico

O dispositivo TELIMAT é colocado hidráulicamente em posição de trabalho ou de repouso. O dispositivo TELIMAT é ativado ou desativado premindo a tecla de Dispersão limite. O visor apresenta ou oculta o **símbolo TELIMAT** consoante a posição.

TELIMAT com comando remoto hidráulico e sensores TELIMAT

Se os sensores TELIMAT estiverem ligados e ativados, é apresentado no visor o **símbolo TELIMAT** quando o dispositivo de dispersão limite TELIMAT tiver sido colocado hidráulicamente em posição de trabalho.

Caso o dispositivo TELIMAT tenha sido colocado outra vez em posição de repouso, o **símbolo TELIMAT** fica novamente oculto. Os sensores monitorizam o ajuste do TELIMAT e ativam ou desativam automaticamente o dispositivo TELIMAT. Nesta variante, a tecla Dispersão limite não tem função.

Se o estado do dispositivo TELIMAT não puder ser detetado durante mais do que 5 segundos, surge o alarme 14, ver 6.1 *Significado das mensagens de alarme*.

5.3

Trabalhos com larguras parciais

5.3.1

Mostrar o tipo de dispersão na imagem de funcionamento

O comando da máquina oferece dois tipos de dispersão diferentes para o modo de dispersão. Estes ajustes podem ser efetuados diretamente no ecrã de trabalho. Durante o modo de dispersão, pode alternar entre tipos de dispersão, adaptando-se assim da melhor forma às condições do terreno.


Botão	Tipo de dispersão
	Ativar a largura parcial em ambos os lados
	Possibilidade de largura parcial no lado direito e função de dispersão limite no lado esquerdo

- ▶ Pressionar várias vezes a tecla de função até que o visor mostre o tipo de dispersão pretendido.

5.3.2 Dispersar com larguras parciais reduzidas: VariSpread V8

Pode dispersar com larguras parciais num lado ou em ambos os lados e, assim, ajustar a largura de dispersão total aos requisitos do campo. Cada lado de dispersão pode ser ajustado gradualmente no modo automático e com um máximo de 4 níveis no modo manual.

- ▶ Premir tecla de comutação Dispersão limite/Larguras parciais.

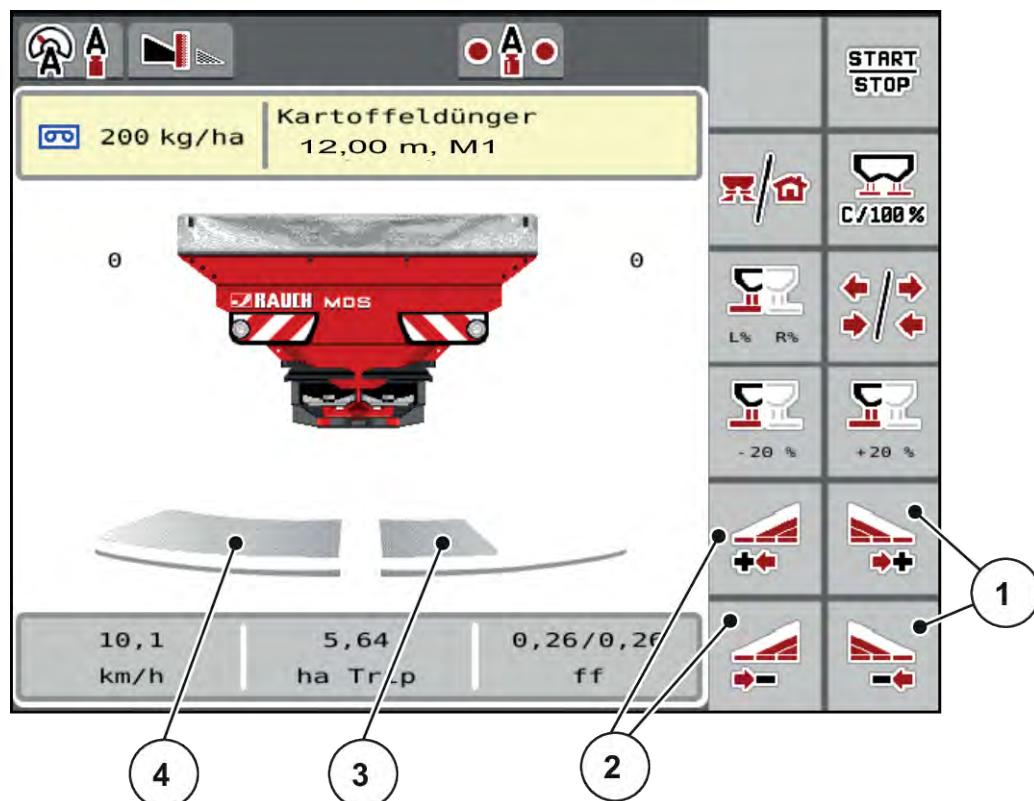

Ilust. 28: Imagem de funcionamento: Larguras parciais com 4 níveis

- [1] Teclas de função aumentar ou reduzir a largura de dispersão à direita
- [2] Teclas de função aumentar ou reduzir a largura de dispersão à esquerda
- [3] A largura parcial direita está reduzida para 2 níveis.
- [4] A largura parcial esquerda efetua dispersão em toda a metade.



- Cada largura parcial pode ser reduzida ou aumentada por incrementos.

- Pressionar a tecla de função Reduzir largura de dispersão à esquerda ou Reduzir largura de dispersão à direita.


A largura parcial do lado da dispersão é reduzida um nível.

- Pressionar a tecla de função Aumentar largura de dispersão à esquerda ou Aumentar largura de dispersão à direita.

A largura parcial do lado da dispersão é aumentada um nível.



A larguras parciais **não** estão classificadas proporcionalmente. O assistente de larguras de dispersão VariSpread ativa automaticamente as larguras de dispersão.

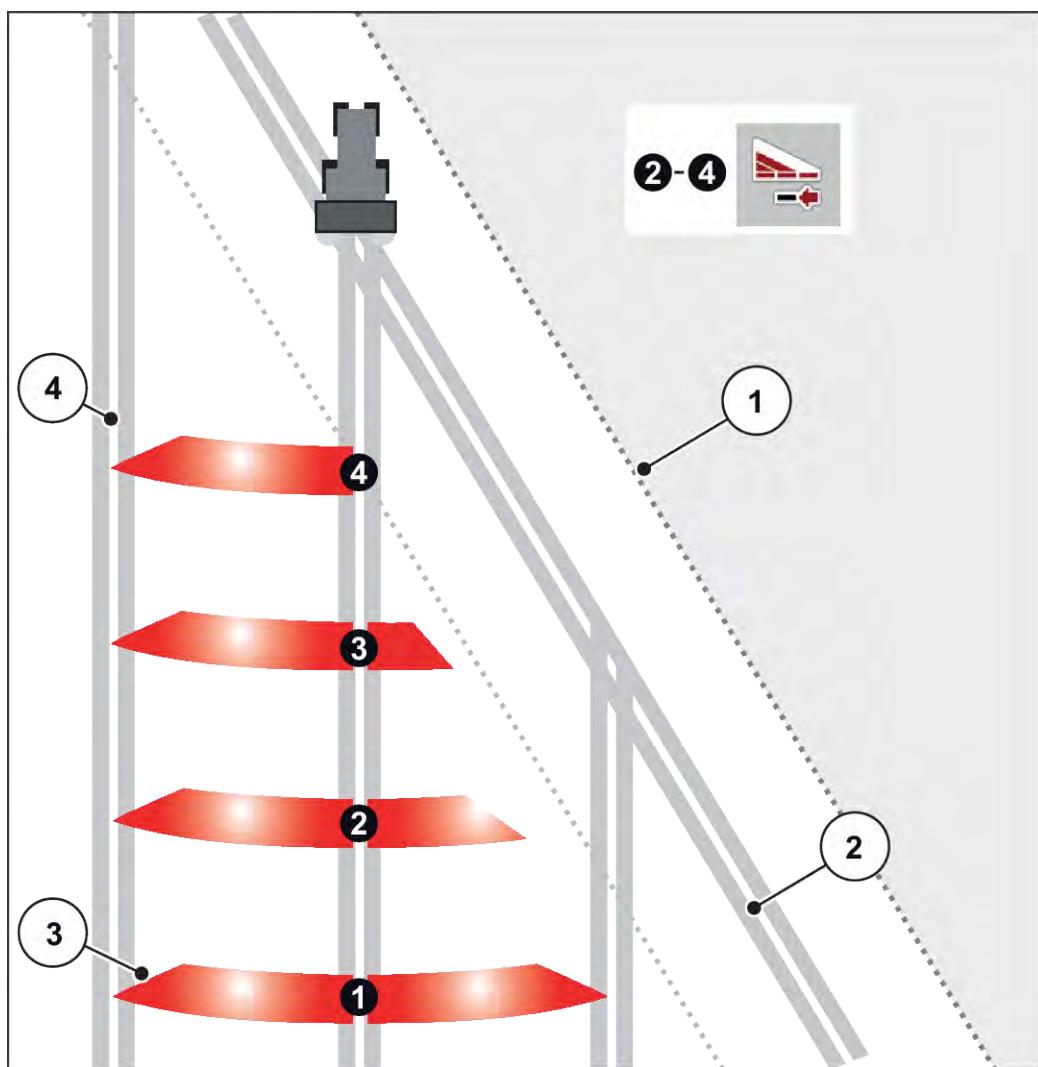


Ilust. 29: Ativação automática das larguras parciais

- | | |
|---|------------------------------|
| [1] Margem do campo | [4] Sulco de acesso no campo |
| [2] Sulco de acesso da parcela | |
| [3] Larguras parciais 1 a 4: redução da largura parcial no lado direito | |

5.3.3 Modo de dispersão com uma largura parcial e no modo de dispersão limite

■ *VariSpread V8*

Durante o modo de dispersão é possível alterar gradualmente as larguras parciais e desativar a dispersão limite. A figura em baixo mostra a imagem de funcionamento com a função de dispersão limite ativada e a largura parcial ativada.

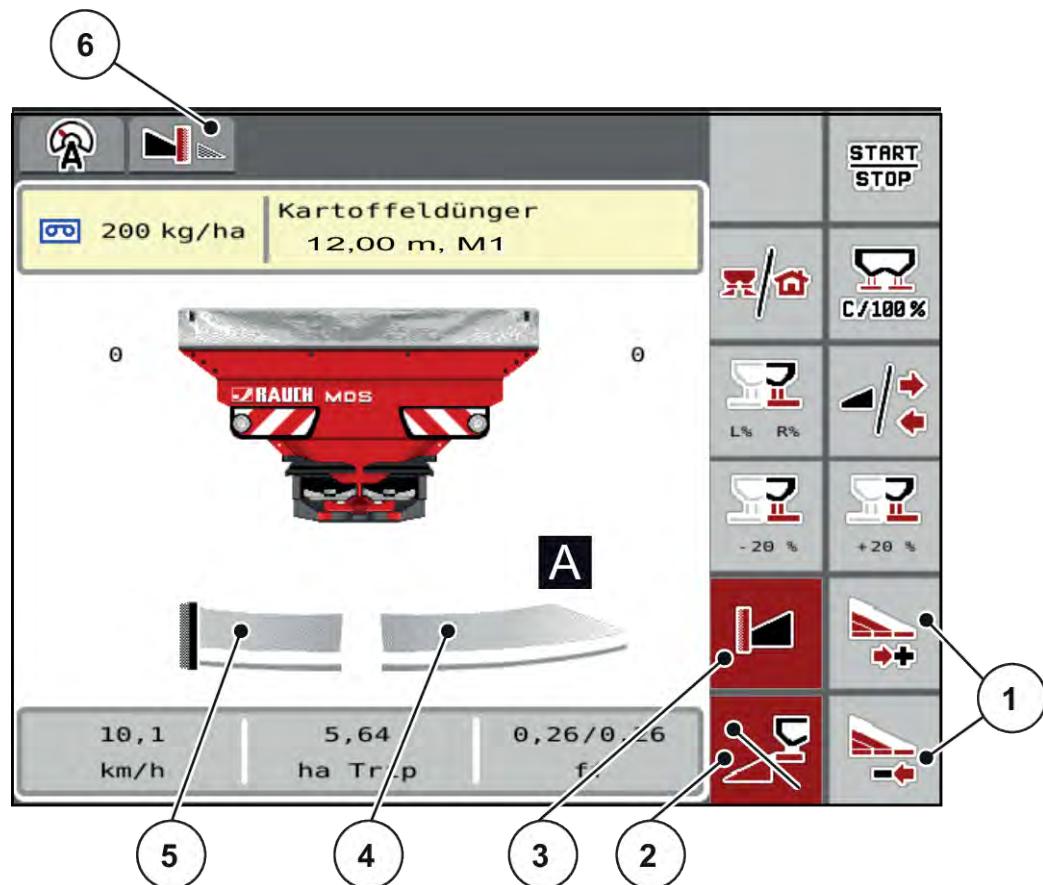

Ilust. 30: Imagem de funcionamento de uma largura parcial direita, lado da dispersão limite esquerdo

- | | |
|--|--|
| [1] Reduzir ou aumentar a largura parcial direita | [5] Lado da dispersão esquerdo no modo de dispersão limite |
| [2] Lado da dispersão esquerdo está ativado | [6] O modo de dispersão limite atual é Limite. |
| [3] O modo de dispersão limite está ativo | |
| [4] Largura parcial esquerda ajustável em 4 níveis | |

- A quantidade de dispersão direita está ajustada para a largura de trabalho total.
- A tecla de função **Dispersão limite esquerda** foi pressionada, a dispersão limite está ativa e a quantidade de dispersão é reduzida 20%.

Teclas de função:

- **Reducir a largura de dispersão direita:** Reduzir continuamente a largura parcial.
- **C/100 %:** voltar imediatamente para a largura de trabalho completa
- **Dispersão limite esquerda:** a dispersão limite é ativada.

i A função Dispersão limite também é possível com GPS Control no modo automático. O lado de dispersão limite tem de ser sempre operado manualmente.

- Ver 5.9 GPS Control.

5.4

Dispersão com modo operativo automático (AUTO km/h + AUTO kg)



O modo operativo AUTO km/h + AUTO kg permite a regulação contínua da quantidade de dispersão durante o modo de dispersão. A regulação do fluxo de massa é corrigida em intervalos regulares com base nesta informação. Assim, consegue-se uma dosagem ideal do fertilizante.



O modo operativo AUTO km/h + AUTO kg está pré-selecionado de fábrica.

Requisito para o trabalho de dispersão:

- O modo operativo AUTO km/h + AUTO kg está ativo (ver 4.5.1 Operação AUTO/MAN).
- Os ajustes do fertilizante estão definidos:
 - Quantidade de dispersão (kg/ha)
 - Largura de trabalho (m)
 - Disco dispersor
 - Rotação da tomada de força (rpm)
- Abastecer o recipiente com fertilizante.

⚠ ATENÇÃO!
Perigo por projeção de fertilizante

As projeções de fertilizante podem causar ferimentos graves.

- Antes de ligar os discos dispersores, conduza todas as pessoas para fora do alcance de lançamento da máquina.



Iniciar ou parar a caixa de velocidades **apenas com uma baixa rotação da tomada de força**.

- Ligar a tomada de força.
- Confirmar a mensagem de alarme com a tecla Enter. Ver 6.1 Significado das mensagens de alarme.
- Pressionar Start/Stop



O trabalho de dispersão **começa**.



Recomendamos que visualize o fator de fluxo na imagem de funcionamento (ver 2.3.2 Campos de indicação) para observar a regulação do fluxo de massa durante o trabalho de dispersão.



Em caso de problemas no comportamento de regulação do fator de fluxo (entupimentos, ...), após a eliminação de erros mude para o menu Ajustes do fertilizante e insira o fator de fluxo 1,0.

Reiniciar o fator de fluxo

Se o fator de fluxo descer abaixo do valor mínimo (0,4 ou 0,2), surge o alarme n.º 47 ou 48: ver 6.1 *Significado das mensagens de alarme*.

5.5

Dispersão com modo operativo AUTO km/h



Por norma, trabalhar neste modo operativo com máquinas sem sistema de pesagem.



Neste modo operativo é possível reduzir a quantidade de dispersão até 1 kg/ha.

Requisito para o trabalho de dispersão:

- O modo operativo AUTO km/h está ativo (ver 4.5.1 Operação AUTO/MAN).
- Os ajustes do fertilizante estão definidos:
 - Quantidade de dispersão (kg/ha),
 - Largura de trabalho (m)
 - Disco dispersor
 - Rotação da tomada de força (rpm)
- Abastecer o recipiente com fertilizante.



Para um resultado de dispersão ideal, no modo operativo AUTO km/h deve efetuar um teste de rotação antes de iniciar o trabalho de dispersão.

- Executar um teste de rotação para determinar o fator de fluxo ou consultar o fator de fluxo na tabela de dispersão e inserir manualmente o fator de fluxo.

! ATENÇÃO!

Perigo por projeção de fertilizante

As projeções de fertilizante podem causar ferimentos graves.

- Antes de ligar os discos dispersores, conduza todas as pessoas para fora do alcance de lançamento da máquina.

- Ligar a tomada de força.



- ▶ Premir Start/Stop.

O trabalho de dispersão começa.

5.6 Dispersão com modo operativo AUTO km/h + Stat. kg

■ Modo operativo AUTO km/h + Stat. kg

Neste modo operativo, o **fator de fluxo** é determinado estaticamente através das células de pesagem.



Aplicação de correntes de massa < 30 kg/min ou no caso de terrenos montanhosos ou muito irregulares.

- ▶ Ligar o comando da máquina.
- ▶ Aceder ao menu Ajustes da máquina > AUTO/MAN mode - Operação AUTO/MAN.
- ▶ Selecionar o modo operativo AUTO km/h + Stat. kg.
- ▶ Confirmar com o visto verde.




- ▶ Encher recipiente com fertilizantes.
 - ▷ Peso de enchimento > 200 kg
 - ▷ Surge a janela Weigh quantity - Pesar quantidade.

O comando da máquina muda para a imagem de funcionamento.

- ▶ No primeiro enchimento com um tipo de fertilizante novo, selecionar Novo adubo.
- ▷ O distribuidor tem de estar na horizontal.

O fator de fluxo é reposto na seleção Novo adubo para 1,0 FF.

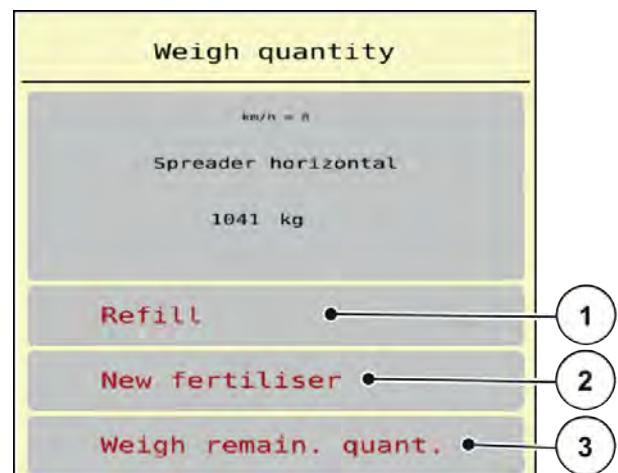


- | | | |
|--------------------|---|-------------------|
| [1] Refill | - | [3] Weigh remain. |
| Reabastecimento | - | quant. - Pesar |
| [2] New fertiliser | - | quantidade |
| Novo adubo | | restante |

Calcular novamente o fator de fluxo

- ▶ Após > 150 kg de quantidade dispersada
- ▶ Selecionar Weigh remain. quant. - Pesar quantidade restante
- ▶ Selecionar Flow factor new - Cálculo FF.

O comando da máquina muda para a imagem de funcionamento.

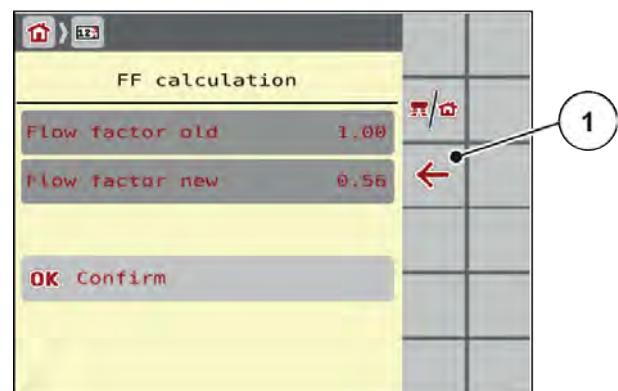

5.7

Dispersão com o modo operativo MAN km/h



Trabalhar no modo operativo MAN km/h quando não existir nenhum sinal de velocidade.

- ▶ Aceder ao menu Ajustes da máquina > Operação AUTO/MAN.
- ▶ Selecionar o item de menu MAN km/h.
O visor mostra a janela de introdução Velocidade.
- ▶ Inserir valor para a velocidade de deslocação durante a dispersão.
- ▶ Pressionar OK.
- ▶ Efetuar os ajustes do fertilizante:
 - ▷ Quantidade de dispersão (kg/ha)
 - ▷ Largura de trabalho (m)
- ▶ Abastecer o recipiente com fertilizante.



Para um resultado de dispersão ideal no modo operativo MAN km/h, executar um teste de rotação antes de iniciar o trabalho de dispersão.

- ▶ Executar um teste de rotação para determinar o fator de fluxo ou consultar o fator de fluxo na tabela de dispersão e inserir manualmente o fator de fluxo.
- ▶ Ligar a tomada de força.
- ▶ Pressionar Start/Stop



O trabalho de dispersão começa.



Durante o trabalho de dispersão deve manter a velocidade introduzida.

5.8 Dispersão com o modo operativo Escala MAN



No modo operativo MAN Skala é possível alterar manualmente a abertura da corrediça de dosagem durante o modo de dispersão.

Selecionar o modo manual:

- Quando nenhum sinal de velocidade estiver disponível (radar ou sensor de roda não está disponível ou tem defeito)
- estiver a dispersar moluscicidas ou sementes pequenas


O modo operativo MAN Skala adequa-se bem a moluscicidas e sementes pequenas, uma vez que a regulação automática do fluxo de massa não pode ser ativada, devido à reduzida diminuição de peso.



Para uma dispersão uniforme do produto no funcionamento manual, deve obrigatoriamente trabalhar com uma velocidade de deslocação constante.



- [1] Indicação da posição de escala nominal da corrediça de dosagem
- [2] Indicação da posição de escala atual da corrediça de dosagem
- [3] Alteração de quantidade

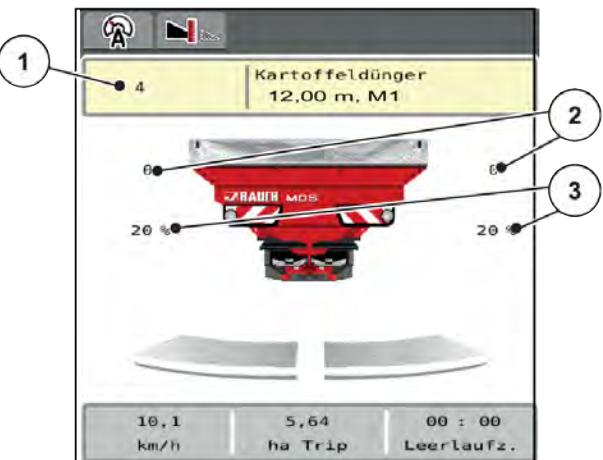

Ilust. 31: Imagem de funcionamento Escala MAN

- Aceder ao menu Ajustes da máquina > Operação AUTO/MAN.
 - Selecionar o item de menu MAN Skala.
- O visor mostra a janela Abertura da corrediça.*
- Inserir valor de escala para a abertura da corrediça de dosagem.
 - Pressionar OK.
 - Mudar para a imagem de funcionamento.



- Ligar a tomada de força.
 - Premir Start/Stop.
- O trabalho de dispersão começa.*



- Para alterar a abertura da corrediça de dosagem, premir a tecla de função MAN+ ou MAN-.
- L% R% para a seleção do lado de abertura da corrediça de dosagem
- MAN+ para aumentar a abertura da corrediça de dosagem ou
- MAN- para diminuir a abertura da corrediça de dosagem.



i Por forma a conseguir igualmente um resultado de dispersão otimizado no modo manual recomendamos que sejam assumidos os valores da tabela de dispersão, destinados à abertura da corrediça de dosagem e à velocidade de deslocação.

5.9 GPS Control



O comando da máquina pode ser combinado com um terminal SectionControl. São trocados diversos dados entre ambos os aparelhos para tornar a ligação automática.

O terminal ISOBUS com SectionControl transmite ao comando da máquina as especificações de abertura e fecho das corrediças de dosagem.

O símbolo **A** junto às cunhas de dispersão assinala a função automática ativada. O terminal ISOBUS com SectionControl abre e fecha cada uma das larguras parciais de acordo com a posição no campo. O trabalho de dispersão só começa depois de premir **Start/Stop**.

ATENÇÃO!

Perigo de ferimentos devido a saída de fertilizantes

A função SectionControl liga automaticamente o modo de dispersão sem aviso prévio.

O fertilizante derramado pode conduzir a ferimentos dos olhos e mucosas nasais.

Também há perigo de escorregar.


- ▶ Conduzir as pessoas para fora da área de perigo durante o modo de dispersão.

Durante o trabalho de dispersão, pode fechar em qualquer altura **uma ou várias larguras parciais**. Se libertar novamente as larguras parciais para o modo automático, é assumido o último estado comandado.

Se no terminal ISOBUS com SectionControl mudar do modo automático para o manual, o comando da máquina fecha as corrediças de dosagem.



Para a utilização das funções do **GPS-Control** do comando da máquina, é necessário ativar o ajuste GPS Control no menu Ajustes da máquina!

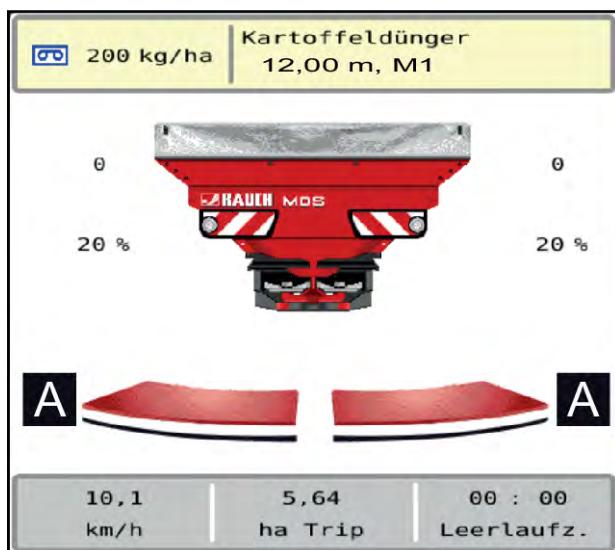

Ilust. 32: Indicação do modo de dispersão na imagem de funcionamento com GPS Control

A função **OptiPoint / OptiPoint Pro** calcula o ponto de ativação e desativação otimizado para o trabalho de dispersão na parcela com base nos ajustes do comando da máquina; ver 4.4.9 *Calcular OptiPoint*.




Para o ajuste correto da função **OptiPoint / OptiPoint Pro**, indicar o valor característico da capacidade correto para o fertilizante que está a utilizar. O valor característico da capacidade encontra-se na tabela de dispersão da sua máquina.

Ver 4.4.9 *Calcular OptiPoint*.

■ **Distância ligada (m)**

O parâmetro Distância ligada (m) designa a distância de ativação [A] relativa ao limite do campo [C]. Nesta posição no campo, abrem-se as corrediças de dosagem. Esta distância depende do tipo de fertilizante e representa a distância de ativação ideal para uma distribuição de fertilizante otimizada.

- [A] Distância de ativação
- [C] Limite do campo

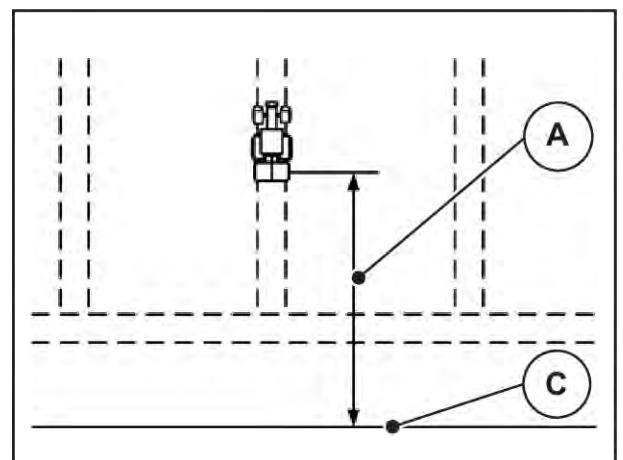

Ilust. 33: Distância ligada (relativa ao limite do campo)


Para alterar a posição de ativação no campo, adaptar o valor Distância ligada (m).

- Um valor inferior da distância significa que a posição de ativação muda para o limite do campo.
- Um valor superior significa que a posição de ativação muda para o interior do campo.

■ Distância desligada (m)

O parâmetro Distância desligada (m) designa a distância de desativação [B] relativa ao limite do campo [C]. Nesta posição no campo, as corrediças de dosagem começam a fechar.

- [B] Distância de desativação
- [C] Limite do campo

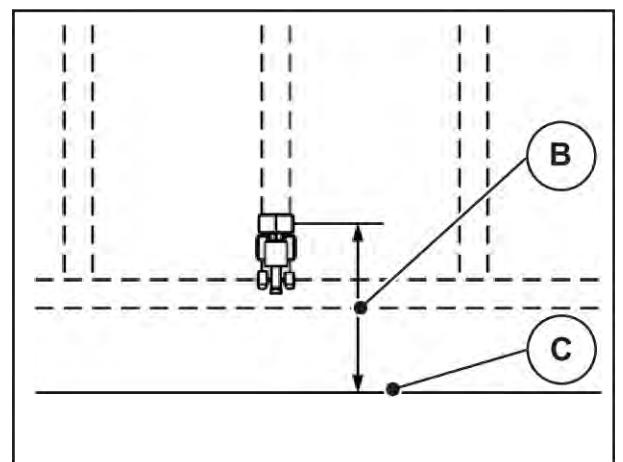

Ilust. 34: Distância desligada (relativa ao limite do campo)

Para alterar a posição de desativação, adaptar o valor Distância desligada (m) em conformidade.

- Um valor inferior significa que a posição de desativação muda para o limite do campo.
- Um valor superior corresponde a uma mudança da posição de desativação para o interior do campo.

OptiPoint Pro limita a distância de desativação para um valor mínimo em função dos ajustes do fertilizante. O motivo para tal é o cálculo na Section Control Algorithmus.

Para virar através do sulco de acesso da parcela, inserir uma distância maior no Distância desligada (m). O ajuste deve ser o mais reduzido possível para que a corrediça de dosagem feche quando o trator virar para o sulco de acesso da parcela. O ajuste da distância de desativação pode provocar uma sub-fertilização na área das posições de desativação no campo.

6 Mensagens de alarme e causas possíveis

6.1 Significado das mensagens de alarme

No visor do terminal ISOBUS podem ser exibidas diferentes mensagens de alarme.


N.º	Mensagem no visor	Significado e causa possível
1	Parar erro no doseador!	O motor para o doseador não consegue atingir o valor nominal esperado: <ul style="list-style-type: none"> • Bloqueio • Sem mensagem de resposta sobre posição
2	Abertura no máximo! Velocidade ou quantidade de dosagem demasiado elevada	Alarme da corrediça de dosagem <ul style="list-style-type: none"> • É atingida a máxima abertura de dosagem. • A quantidade de dosagem ajustada (+/- quantidade) ultrapassa a abertura máxima de dosagem.
3	O fator de fluxo situa-se fora dos limites	O fator de fluxo tem de se situar no intervalo de 0,40 a 1,90. <ul style="list-style-type: none"> • O fator de fluxo recentemente calculado ou indicado situa-se fora do intervalo.
14	Erro no ajuste de TELIMAT	Alarme para o sensor TELIMAT Esta mensagem de erro é exibida se o estado do TELIMAT não é detetável durante mais do que 5 segundos.
15	A memória está cheia, é necessário apagar uma tabela privada	A memória das tabelas de dispersão guarda um máximo de 30 tipos de adubo.
20	Erro no participante LIN-Bus:	Problema de comunicação <ul style="list-style-type: none"> • Cabo com defeito • Ligação à tomada não está estabelecida
21	Sobrecarregar disp.!	Apenas para dispersores com célula de pesagem: O distribuidor de fertilizante está sobre-carregado. <ul style="list-style-type: none"> • Demasiado fertilizante no recipiente

N.º	Mensagem no visor	Significado e causa possível
22	Estado desconhecido Function-Stop	Problema de comunicação com o terminal <ul style="list-style-type: none"> • Possível erro de software
23	Erro no ajuste de TELIMAT	O ajuste de TELIMAT não consegue atingir o valor nominal esperado. <ul style="list-style-type: none"> • Bloqueio • Sem mensagem de resposta sobre posição
24	Avaria no ajuste de TELIMAT	Defeito do cilindro de ajuste TELIMAT
28	Não foi possível iniciar o disco dispersor. Desativar o arranque do disco dispersor	Os discos dispersores não estão a rodar. <ul style="list-style-type: none"> • Bloqueio • Sem mensagem de resposta sobre posição
29	O motor do agitador está sobrecarregado	O agitador está bloqueado. <ul style="list-style-type: none"> • Bloqueio • Falha de ligação
30	Antes de abrir a corrediça de dosagem, os discos dispersores têm de ser iniciados	Operação correta do software <ul style="list-style-type: none"> • Ligar os discos dispersores • Abrir a corrediça de dosagem
32	As peças acionadas externamente podem mover-se. Perigo de corte e esmagamento! - Conduzir todas as pessoas para fora da área de perigo - Respeitar o manual de instruções Confirmar com a tecla ENTER	Se o comando da máquina for ligado, as peças podem mover-se inesperadamente. <ul style="list-style-type: none"> • Seguir as instruções no ecrã apenas após eliminar todos os potenciais perigos.
33	Parar o disco dispersor e fechar a corrediça de dosagem	Só é possível transitar para a área de menu Sistema/Teste se tiver sido desativado o modo de dispersão. <ul style="list-style-type: none"> • Parar os discos dispersores. • Fechar a corrediça de dosagem.
46	Erro das rotações de dispersão. Manter as rotações de dispersão a 450..650 rpm!	A rotação da tomada de força está fora do intervalo.
47	Erro de dosagem à esquerda, recipiente vazio, saída bloqueada!	<ul style="list-style-type: none"> • Recipiente vazio • Saída bloqueada
48	Erro de dosagem à direita. Recipiente vazio, saída bloqueada!	<ul style="list-style-type: none"> • Recipiente vazio • Saída bloqueada

N.º	Mensagem no visor	Significado e causa possível
71	Não foi possível atingir as rotações do disco.	As rotações do disco dispersor são inferiores a 5% do intervalo pretendido <ul style="list-style-type: none"> • Problema no abastecimento de óleo • A mola da válvula proporcional está bloqueada.
82	Tipo de máquina alterado. Reinicialização da máquina absolutamente necessária. Erro de dispersão possível. Recalibração necessária!	Os modos operativos não podem ser combinados com determinados tipos de máquina <ul style="list-style-type: none"> ► Reiniciar comando da máquina após uma troca do tipo de máquina. ► Realizar ajustes na máquina. ► Carregar tabela de dispersão para o tipo de máquina.
88	Erro do sensor de rotações do disco dispersor	Não foi possível determinar as rotações dos discos dispersores <ul style="list-style-type: none"> • Ruptura de cabo • Sensor com defeito
89	Rotações do disco dispersor demasiado elevadas	Alarme do sensor dos discos dispersores <ul style="list-style-type: none"> • Foram alcançadas as rotações máximas. • As rotações definidas são superiores ao valor máximo admissível.

6.2 Avaria/Alarme

Uma mensagem de alarme é realçada no visor com uma moldura vermelha e é exibida com um sinal de aviso.

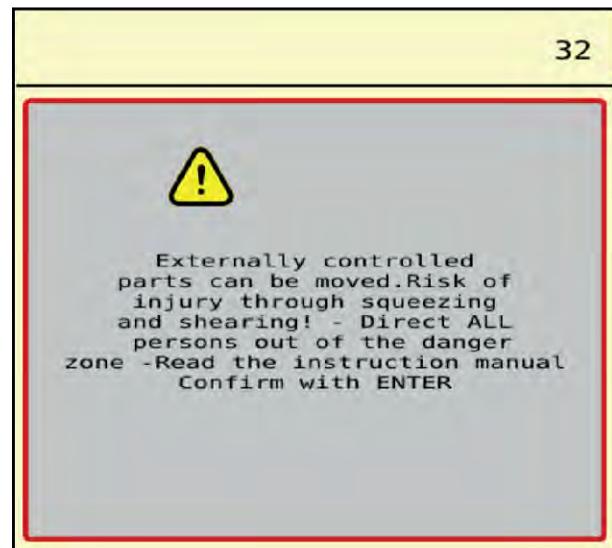

Illust. 35: Mensagem de alarme (exemplo)

6.2.1 Confirmar mensagem de alarme

Confirmar mensagem de alarme:

- ▶ Eliminar causa da mensagem de alarme.
Respeitar o manual de instruções do distribuidor de arremesso de fertilizante mineral.
Ver também 6.1 *Significado das mensagens de alarme*.
- ▶ Confirmar mensagem de alarme com o visto verde.
- ▶ Para confirmar as outras mensagens com moldura amarela, pode usar várias teclas:
 - ▷ Enter
 - ▷ Start/Stop
- ▶ Seguir as instruções no ecrã.



A confirmação das mensagens de alarme pode diferir entre os diferentes terminais ISOBUS.

7 Equipamentos especiais

Apresentação	Designação
 A photograph of the joystick CCI A3. It features a black, ergonomic handle with a small screen and several buttons on the left side. The main body is black with a silver-colored mounting base. The screen displays various icons and text, including 'C/100%'.	Joystick CCI A3

Os dispositivos RAUCH são fabricados seguindo métodos de produção modernos e com o maior cuidado, e são sujeitos a numerosos tipos de controlo.

Por este motivo, a RAUCH oferece uma garantia de 12 meses, caso sejam cumpridas as seguintes condições:

- A garantia começa na data da compra.
- A garantia abrange problemas no material ou defeitos de fabrico. Só nos responsabilizamos por produtos externos (sistema hidráulico, eletrónico) no âmbito da garantia do respetivo fabricante. Durante o período da garantia, os erros de fabrico e de material são eliminados gratuitamente através da substituição ou reparação das peças afetadas. Excluem-se expressamente outros direitos, como o direito a alteração ou redução do preço ou reparação de danos que não ocorreram no objeto fornecido. O serviço de garantia só tem lugar em oficinas autorizadas, representantes da fábrica RAUCH ou na fábrica.
- A garantia não cobre consequências de uma utilização normal, sujidade, corrosão e qualquer problema que tenha ocorrido devido a uma utilização inadequada ou forças externas. Quaisquer reparações ou alterações não autorizadas que afetem o estado original anulam a garantia. O pedido de indemnização é anulado se não tiver sido utilizada nenhuma peça de reposição original da RAUCH. Tenha em consideração o manual de instruções. Caso tenha dúvidas, fale com um representante ou diretamente com a fábrica. Os pedidos de garantia devem ser comunicados à fábrica, o mais tardar, dentro de 30 dias após a ocorrência do dano. Introduzir a data de compra e o número da máquina. As reparações a realizar no âmbito da garantia só podem ser efetuadas por uma oficina autorizada ou após comunicar com a RAUCH ou um representante oficial. A garantia não é prolongada após cada trabalho de reparação da garantia. Os danos ocorridos durante o transporte não são considerados erros de fábrica, não sendo, por isso, abrangidos pela garantia do fabricante.
- Está excluído o direito à obtenção de uma indemnização devido a danos que não tenham ocorrido nos dispositivos RAUCH. Tal inclui também a exclusão de responsabilidade por danos decorrentes de erros de dispersão. Quaisquer alterações não autorizadas em dispositivos RAUCH podem levar a danos, isentando o fornecedor de qualquer responsabilidade pelos mesmos. A isenção de responsabilidade do fornecedor não se aplica em caso de intenção ou negligência grave do proprietário ou de um funcionário superior, e nos casos em que a responsabilidade é assumida ao abrigo da Lei alemã de Responsabilidade sobre um Produto por danos pessoais ou materiais em objetos de utilização privada. Também não se aplica em caso de ausência de características que tenham sido expressamente garantidas, caso o objetivo dessa garantia fosse proteger o consumidor de danos que não pudessem ocorrer no ato da entrega.

RAUCH Streutabellen
RAUCH Fertilizer Chart
Tableaux d'épandage RAUCH
Tabele wysiewu RAUCH
RAUCH Strooitabellen
RAUCH Tabella di spargimento
RAUCH Spredetabellen
RAUCH Levitystaulukot
RAUCH Spridningstabellen
RAUCH Tablas de abonado



<https://streutabellen.rauch.de/>



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Victoria Boulevard E 200
77836 Rheinmünster · Germany



info@rauch.de · www.rauch.de

Phone +49 (0) 7229/8580-0